

# 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ 2月号

平成27年2月1日  
宮城県


発行：竹の内産廃処分場対策室  
電話：022-211-2691

## 1 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（12月）

処分場の状況を把握するため、毎月、場内の観測井戸で発生するガスの硫化水素等の濃度を調査するとともに、場内浸透水、下流地下水及び放流水の水質調査を実施しています。12月の調査結果は以下の通りでした。

なお、平成26年度からモニタリング計画の変更に伴い、下流地下水の調査地点を追加しています。

- (1) 調査日 平成26年12月8日（月）
- (2) 調査地点 21地点
- (3) 調査結果

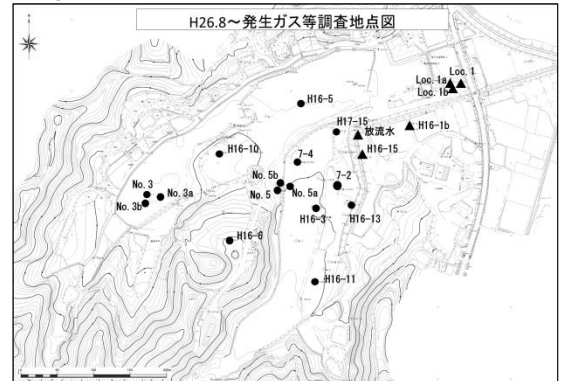

調査項目	地点名	浸透水観測井戸														下流地下水観測井戸					放流水	
		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b		H16-15
水位 (m)		-2.30	-2.45	-2.44	-3.18	-1.71	-	-	-3.28	-	-	-3.09	-2.22	-16.73	-2.69	-2.84	-0.18	-0.19	0.02	-0.42	-0.69	-
孔内温度(管頭下1m) (°C)		8.0	8.9	8.0	7.8	9.3	8.7	9.9	7.0	9.8	8.8	8.5	8.0	12.3	7.3	9.9	-	-	-	-	-	-
気温 (°C)		8.5	7.1	9.4	9.4	10.6	8.8	9.9	8.3	8.8	7.1	10.3	9.1	8.0	8.8	7.3	-	-	-	-	-	-
水質	水温 (°C)	16.6	16.3	21.4	14.5	15.9	-	-	17.4	-	-	21.0	15.1	15.8	20.4	17.4	11.9	11.6	10.4	12.5	12.8	-
	透視度 (cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	47	50以上	50以上	31	8	18	36	-
	pH	7.0	7.0	7.7	6.9	7.3	-	-	7.1	-	-	7.2	7.1	8.4	7.0	7.3	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	-
	硫酸イオン (mg/l)	50	14	0.5	54	62	-	-	14	-	-	2.1	15	9.2	0.3	2.6	38	0.2	0.2	27	0.7	-
	塩化物イオン (mg/l)	3	10	110	2未満	24	-	-	27	-	-	110	12	41	340	57	190	140	140	10	16	-
	電気伝導率 (mS/m)	99	110	130	96	51	-	-	160	-	-	200	56	55	330	140	89	79	78	31	54	-
発生ガス	酸化還元電位 (mV)	190	170	160	320	190	-	-	150	-	-	120	140	41	130	110	320	300	370	290	350	-
	硫化水素 (ppm)	1.2	4.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	10.0	0.3	0.2未満	-	-	-	-	-	-
	二酸化炭素 (%)	3.0	4.0	0.9	13.0	2.4	0.25未満	0.25	10.0	1.5	6.0	3.0	6.0	0.25未満	9.0	1.2	-	-	-	-	-	-
	酸素 (%)	14	10	10	6未満	7	22	20	6未満	18	10	13	6未満	6未満	8	6未満	-	-	-	-	-	-
	メタン (%)	20	45	65	50	60	0	2	5	0	0	35	80	45	60	20	-	-	-	-	-	-
発生ガス量 (L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	0.01未満	0.79	0.56	0.06	0.01未満	-	-	-	-	-	-

- ※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。
- ※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。
- ※ No. 5bのガス量は野生動物によるガス採取管破損に伴い欠測しております。
- ※ 放流水について、池の水位低下に伴い放流が確認できないため今月は欠測としております。

## 2 硫化水素モニタリングの結果（12月）

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の影響を24時間連続で調査しています。12月の調査結果は次のとおりでした。なお、平成26年度からモニタリング計画変更に伴い、測定地点が2地点となっています。

- (1) 測定期間  
平成26年12月1日（月）  
～平成26年12月31日（水）
- (2) 測定地点  
測定地点1 発生ガス処理施設付近  
測定地点2 村田第二中学校



### (3) 測定結果

	硫化水素の最大濃度 (ppm)	認知閾値濃度* <sup>1</sup> 超過回数 (回)	規制基準濃度* <sup>2</sup> 超過回数 (回)	全測定回数* <sup>3</sup> (回)
測定地点 1	0	0	0	88,804
測定地点 2	0	0	0	88,873

\*1 認知閾値濃度：硫化水素においてであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

\*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)。

\*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。


### 3 モニタリング井戸の設置工事

処分場の状況をより詳細に把握するため、モニタリング井戸を増やす工事を行っていますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

工事予定期間：平成27年1月6日～平成27年2月28日

施行業者：東北ボーリング株式会社

工事に際して、お気付きの点等ございましたら、竹の内産廃処分場対策室までご連絡ください。

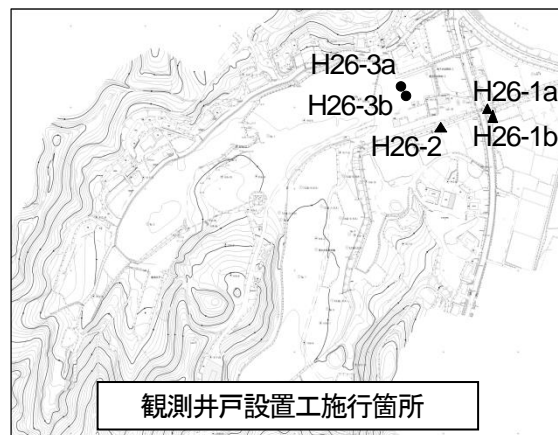

### 4 2月の環境調査等

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

#### (1) 環境調査（調査日は天候等により変更する場合があります）

- ① 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・2月2日（月）  
処分場の観測井戸で発生するガスの硫化水素濃度等を調査します。また、浸透水や処分場下流側の地下水及び放流水の水質調査を行います。
- ② 大気調査・・・2月4日（水）  
処分場及び村田町役場（対照地点）の空気に含まれる硫化水素等化学物質の調査を行います。
- ③ 水質調査・・・2月18日（水）、19日（木）  
処分場内や周辺の地点で浸透水、地下水、放流水及び河川水の水質調査を行います。また、処分場の17地点で地中温度測定を行います。
- ④ 水質調査（ダイオキシン類調査）・・・2月25日（水）  
処分場内及び周辺で浸透水、地下水、放流水のダイオキシン調査を行います。

#### (2) 巡回点検

処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場を適切に維持管理します。