

5 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査

5.1 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表

表 5-1 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表（令和3年10月12日）

調査年月日: 令和3年10月12日（気圧: 1020hPa）

調査項目	浸透水観測井戸																	
	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位 (m)	-2.28	-2.34	-2.34	-3.24	-	-	-1.40	-	-	-2.70	-2.98	-1.95	-17.58	-2.63	-2.68	-1.20	-1.10	
孔内温度(管頭下1m) (°C)	18.2	17.2	17.5	18.5	17.5	17.9	18.1	18.6	18.1	18.4	18.4	17.6	17.0	18.8	17.6	18.0	17.9	
気温 (°C)	17.7	18.3	18.0	17.7	18.0	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.7	18.0	18.3	17.7	17.7	18.0	18.0	
水質	水温 (°C)	21.1	20.4	17.9	18.2	-	-	19.6	-	-	21.2	18.8	20.2	16.3	19.4	18.8	19.3	17.6
	透視度 (cm)	50以上	50以上	33.5	50以上	-	-	29.5	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	47	50以上	50以上
	pH	6.8	6.9	7.7	6.8	-	-	7.1	-	-	7.0	7.2	6.6	7.7	7.0	7.4	7.2	7.0
	硫酸イオン (mg/l)	11	1.0	0.7	2.6	-	-	2.9	-	-	29	0.1未満	13	1.8	0.1未満	0.3	29	0.1未満
	塩化物イオン (mg/l)	5	14	85	8	-	-	28	-	-	9	59	2	26	140	60	3	37
	電気伝導率 (mS/m)	110	92	110	90	-	-	64	-	-	130	140	90	61	200	110	57	100
	酸化還元電位 (mV)	110	240	210	150	-	-	310	-	-	240	89	330	230	120	210	160	130
発生ガス	硫化水素 (ppm)	0.2未満	2.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	50	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	二酸化炭素 (%)	0.25未満	8.5	0.3	3.7	4.7	1.0	0.6	16	8.0	2.1	1.7	9.3	0.9	5.6	1.3	0.25未満	0.25未満
	酸素 (%)	21	8	19	14	6未満	20	20	6未満	8	18	14	12	6未満	10	16	21	21
	メタン (%)	0	47	9	0	58	0	0	0	3	0	29	1	2	54	14	0	0
	発生ガス量 (L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.31	0.01未満	0.01未満	0.01未満

調査項目	下流地下水観測井戸								放流水
	Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2	
水位 (m)	-0.50	-0.57	-0.19	-0.43	-0.60	-0.89	-1.02	-0.78	-
水質	水温 (°C)	19.3	19.9	20.3	18.8	18.3	19.6	19.8	17.7
	透視度 (cm)	50以上	50以上	30	4.5	50以上	37	33	3.5
	pH	7.5	7.3	7.4	6.6	7.0	7.2	7.5	6.5
	硫酸イオン (mg/l)	29	0.1未満	0.1未満	1.2	23	7.0	32	0.9
	塩化物イオン (mg/l)	180	140	130	10	55	9	170	66
	電気伝導率 (mS/m)	88	87	62	32	100	37	80	62
	酸化還元電位 (mV)	190	160	120	140	210	120	130	160

※表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

表 5-2 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表（令和3年11月16日）

調査年月日: 令和3年11月16日（気圧: 1012hPa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-2.14	-2.34	-2.34	-3.02	-	-	-1.40	-	-	-2.90	-2.94	-2.05	-17.58	-2.57	-2.68	-0.93	-1.04	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	17.5	16.9	17.9	17.4	17.9	18.1	18.0	17.7	17.5	17.9	17.6	18.0	17.9	17.6	17.7	17.8	17.8	
気温	(°C)	17.6	16.8	17.9	17.2	17.8	17.8	17.8	17.5	17.5	17.5	17.2	18.4	17.8	17.6	17.8	17.9	17.9	
水質	水温	(°C)	20.5	18.6	19.9	17.0	-	-	16.1	-	-	20.7	18.3	17.5	16.4	19.6	19.5	16.8	16.9
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	42	50以上	50以上
	pH		6.8	7.0	7.8	7.1	-	-	7.7	-	-	7.0	7.3	6.9	7.8	7.1	7.3	7.2	7.4
	硫酸イオン	(mg/l)	12	0.1未満	0.2	19	-	-	1.4	-	-	20	0.1未満	12	1.5	0.1	0.3	18	0.4
	塩化物イオン	(mg/l)	4	12	92	3	-	-	44	-	-	9	62	2	27	98	60	6	38
	電気伝導率	(mS/m)	110	94	110	53	-	-	91	-	-	120	150	92	61	180	110	50	65
酸化還元電位	(mV)	120	240	220	250	-	-	240	-	-	240	92	290	200	120	290	170	160	
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	3.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	60	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	二酸化炭素	(%)	0.25未満	9.1	0.25未満	1.6	2.8	0.25未満	1.4	14	9.9	1.7	2.5	7.9	0.9	3.2	1.5	0.25未満	0.25未満
	酸素	(%)	21	6	15	19	6未満	21	18	6未満	6未満	17	12	6未満	6未満	15	15	21	21
	メタン	(%)	0	45	21	0	62	0	0	0	0	25	52	22	2	11	0	0	
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.29	0.44	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸							放流水		
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b		H26-2	
水位	(m)	-0.50	-0.45	-0.21	-0.61	-0.55	-0.97	-1.00	-0.85	-	
水質	水温	(°C)	16.5	16.4	15.4	16.1	15.7	16.9	17.0	15.9	10.3
	透視度	(cm)	50以上	50以上	15	29	50以上	50以上	31	35	42
	pH		7.5	7.1	7.0	6.6	6.8	7.1	7.4	6.5	7.9
	硫酸イオン	(mg/l)	29	0.1未満	0.1未満	0.3	23	6.8	34	0.2	2.2
	塩化物イオン	(mg/l)	180	140	150	8	56	6	180	84	87
	電気伝導率	(mS/m)	66	89	62	30	58	39	62	60	140
酸化還元電位	(mV)	140	240	220	140	240	120	140	150	240	

※表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

表 5-3 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表（令和3年12月14日）

調査年月日: 令和3年12月14日（気圧: 1013hPa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-2.29	-2.89	-2.49	-3.14	-	-	-1.55	-	-	-3.05	-3.09	-2.15	-17.88	-2.66	-2.78	-0.90	-1.00	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	13.2	10.9	10.8	12.4	11.0	11.6	11.2	9.9	10.7	10.0	13.6	11.8	13.7	13.2	14.8	15.9	14.5	
気温	(°C)	13.3	10.4	12.6	12.1	10.5	11.4	11.0	10.0	10.6	9.7	12.1	13.3	13.7	12.1	13.3	13.3	13.3	
水質	水温	(°C)	18.6	17.8	18.2	14.3	-	-	10.7	-	-	19.5	18.3	16.1	15.6	18.4	17.7	12.9	14.2
	透視度	(cm)	26	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	41	26
	pH		6.8	6.9	7.7	7.2	-	-	7.5	-	-	7.0	7.3	7.0	7.8	7.0	7.3	7.3	7.2
	硫酸イオン	(mg/l)	14	0.1未満	0.1未満	19	-	-	3.3	-	-	61	0.1未満	10	1.4	0.1未満	0.1未満	29	0.3
	塩化物イオン	(mg/l)	6	13	90	3	-	-	37	-	-	9	52	2	26	160	56	5	38
	電気伝導率	(mS/m)	110	98	110	69	-	-	66	-	-	120	150	51	60	180	110	58	100
酸化還元電位	(mV)	260	120	84	380	-	-	110	-	-	130	210	150	260	250	97	320	350	
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	2.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1.8	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	24	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	二酸化炭素	(%)	0.25未満	4.5	0.4	3.6	2.2	0.3	1.8	11	8.3	1.8	1.2	4.2	0.5	1.7	0.7	0.25未満	0.25未満
	酸素	(%)	21	9	14	18	6未満	21	16	6未満	6未満	18	16	10	6未満	18	18	21	21
	メタン	(%)	0	41	28	0	55	0	0	0	1	0	13	48	24	1	6	0	0
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.17	0.70	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸								放流水	
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2		
水位	(m)	-0.55	-0.48	-0.22	-0.36	-0.60	-0.95	-1.00	-0.85	-	
水質	水温	(°C)	13.7	13.2	11.8	12.8	14.0	14.2	14.1	12.5	6.3
	透視度	(cm)	50以上	50以上	18	37	44	45	50以上	50以上	50以上
	pH		7.6	7.4	7.3	7.0	6.8	7.2	7.2	6.6	7.7
	硫酸イオン	(mg/l)	27	0.1未満	0.1未満	1.6	21	9.4	32	0.2	2.0
	塩化物イオン	(mg/l)	180	140	150	9	58	6	180	80	82
	電気伝導率	(mS/m)	89	90	74	44	110	48	74	88	150
酸化還元電位	(mV)	310	360	370	260	340	290	290	290	340	

※表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

表 5-4 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表（令和4年1月11日）

調査年月日: 令和4年1月11日（気圧: 1003hPa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-2.69	-2.69	-2.84	-3.44	-	-	-2.00	-	-	-3.40	-3.19	-2.35	-17.58	-2.76	-2.98	-1.35	-1.40	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	1.1	0.6	0.2	4.5	1.0	0.3	1.0	0.9	0.1	0.0	0.8	0.6	1.4	1.3	1.5	0.0	-0.1	
気温	(°C)	0.4	0.3	0.0	1.7	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	1.0	0.6	0.7	0.3	0.7	-0.3	-0.3	
水質	水温	(°C)	17.4	15.4	17.1	13.9	-	-	15.1	-	-	18.4	16.6	14.1	13.1	18.7	14.0	12.1	12.6
	透視度	(cm)	13	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	20	50以上	50以上	35
	pH		7.0	7.2	7.6	7.0	-	-	7.7	-	-	7.0	7.3	7.2	7.8	7.1	7.2	7.2	7.2
	硫酸イオン	(mg/l)	14	0.1未満	0.1	0.1	-	-	0.1未満	-	-	49	0.1未満	0.7	0.9	0.1	0.1未満	21	0.2
	塩化物イオン	(mg/l)	7	36	89	54	-	-	39	-	-	13	56	6	25	420	60	6	37
	電気伝導率	(mS/m)	110	110	110	150	-	-	100	-	-	130	150	97	59	420	110	44	63
	酸化還元電位 (mV)	120	230	220	150	-	-	240	-	-	260	83	270	190	110	240	150	180	
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	2.1	0.2未満	0.2未満	1.8	0.2未満	0.2未満	2.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	18	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	二酸化炭素	(%)	9.1	4.7	0.4	3.3	1.5	0.8	0.6	9.6	7.0	4.2	1.4	3.9	0.3	4.6	1.3	0.25未満	0.25未満
	酸素	(%)	7	12	15	14	8	21	20	8	12	15	15	12	6未満	14	17	21	21
	メタン	(%)	7	62	47	25	80	1	4	4	9	0	39	64	34	10	17	1	1
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.42	0.87	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸								放流水	
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2		
水位	(m)	-0.60	-0.68	-0.37	-0.51	-0.65	-1.00	-1.20	-0.90	-	
水質	水温	(°C)	8.7	9.3	8.3	10.6	10.5	9.9	11.0	10.6	2.9
	透視度	(cm)	50以上	50以上	30	23	50以上	50以上	43	12	50以上
	pH		7.6	7.3	7.2	6.6	6.8	7.1	7.3	6.5	7.7
	硫酸イオン	(mg/l)	29	0.1未満	0.1未満	0.1未満	22	1.1	33	0.1未満	1.8
	塩化物イオン	(mg/l)	180	140	140	11	57	6	170	80	89
	電気伝導率	(mS/m)	62	63	58	34	51	36	58	55	160
	酸化還元電位 (mV)	190	220	240	150	260	130	140	160	220	

※表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

表 5-5 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表（令和4年2月8日）

調査年月日: 令和4年2月8日（気圧: 1015hPa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-2.89	-2.99	-2.94	-3.54	-	-	-2.20	-	-	-3.60	-3.49	-2.45	-18.48	-2.96	-3.03	-1.60	-1.70	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	6.2	7.0	6.8	6.3	7.1	7.2	6.9	6.4	6.6	6.4	6.5	6.7	7.9	6.5	5.9	6.5	6.5	
気温	(°C)	5.0	5.4	4.9	4.7	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	4.7	4.9	5.9	4.7	5.0	5.1	5.1	
水質	水温	(°C)	17.6	15.6	18.2	16.0	-	-	16.4	-	-	19.7	17.4	15.4	14.7	19.1	17.0	12.0	12.6
	透視度	(cm)	25	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	25	50以上	50以上	48
	pH		7.0	7.5	8.0	7.2	-	-	8.0	-	-	7.2	7.4	7.5	7.9	7.1	7.4	7.3	7.3
	硫酸イオン	(mg/l)	140	0.1未満	0.2	0.2	-	-	0.1	-	-	55	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	2.2	0.1
	塩化物イオン	(mg/l)	6	36	89	58	-	-	45	-	-	17	57	21	43	280	53	7	32
	電気伝導率	(mS/m)	140	110	110	180	-	-	100	-	-	140	150	170	63	400	110	60	62
	酸化還元電位	(mV)	170	220	210	150	-	-	230	-	-	260	89	250	220	110	220	180	170
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	4.6	0.2未満	0.2未満	1.1	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	45	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	二酸化炭素	(%)	0.25未満	5.2	0.3	0.9	1.3	0.4	0.9	8.9	8.5	1.1	1.1	4.4	0.5	3.9	1.5	0.25未満	0.25未満
	酸素	(%)	21	6	14	19	7	21	19	6未満	6未満	19	15	7	6未満	9	16	21	21
	メタン	(%)	0	47	26	0	56	0	2	2	0	0	17	26	28	40	7	0	0
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.41	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸								放流水	
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2		
水位	(m)	-0.90	-0.78	-0.47	-0.71	-0.80	-1.05	-1.30	-0.90	-	
水質	水温	(°C)	9.7	9.3	7.9	10.6	11.6	9.6	10.6	9.6	4.0
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	40	50以上	50以上	50以上	35	50以上
	pH		7.4	7.7	7.5	7.0	6.8	7.2	7.3	6.7	7.5
	硫酸イオン	(mg/l)	25	0.1未満	0.1未満	0.1	17	0.2	25	0.1	1.0
	塩化物イオン	(mg/l)	160	120	120	10	44	7	130	67	79
	電気伝導率	(mS/m)	61	61	58	35	54	35	54	53	160
	酸化還元電位	(mV)	140	200	150	320	230	98	130	280	560

※表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

表 5-6 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果表（令和4年3月8日）

調査年月日: 令和4年3月8日（気圧: 1009hPa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-2.95	-2.99	-3.04	-3.69	-	-	-2.10	-	-	-3.70	-3.64	-2.65	-17.98	-2.94	-3.08	-1.60	-1.68	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	8.0	9.7	9.5	7.7	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	7.7	9.4	10.2	7.9	8.3	8.3	8.4	
気温	(°C)	7.7	8.6	8.1	6.5	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	6.8	8.1	8.9	7.7	7.8	8.0	8.0	
水質	水温	(°C)	18.7	16.7	19.1	16.4	-	-	16.7	-	-	20.5	18.2	15.6	16.1	18.6	17.1	11.8	12.8
	透視度	(cm)	39.5	50以上	50以上	21	-	-	50以上	-	-	50以上	25	50以上	50以上	21	50以上	32	17
	pH		7.6	7.3	7.8	7.3	-	-	7.8	-	-	7.1	7.4	7.3	7.8	7.1	7.4	7.2	7.1
	硫酸イオン	(mg/l)	380	0.3	0.6	1.0	-	-	0.4	-	-	63	0.2	4.7	2.7	0.5	4.7	24	0.4
	塩化物イオン	(mg/l)	11	55	110	97	-	-	56	-	-	23	65	9	57	420	75	10	36
	電気伝導率	(mS/m)	150	110	110	200	-	-	110	-	-	150	150	96	63	340	110	43	60
	酸化還元電位	(mV)	130	220	200	130	-	-	220	-	-	250	80	250	220	120	210	130	190
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	3.4	0.2未満	0.2未満	4.9	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	40	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	二酸化炭素	(%)	0.3	3.9	0.25未満	2.2	1.4	0.3	1.0	6.8	7.1	1.4	1.5	5.0	0.5	8.7	1.0	0.25未満	0.25未満
	酸素	(%)	19	8	16	14	6未満	20	18	7	6未満	18	14	6未満	6未満	8	17	21	21
	メタン	(%)	0	45	16	3	63	0	0	1	0	0	20	32	28	42	6	0	0
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.42	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.47	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸								放流水	
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2		
水位	(m)	-0.70	-0.66	-0.41	-0.79	-0.85	-1.05	-1.19	-0.90	-	
水質	水温	(°C)	9.9	9.8	8.9	10.2	11.0	9.8	10.6	9.2	6.6
	透視度	(cm)	50以上	21	20	10	50以上	35	48	16	19
	pH		7.6	7.3	7.1	6.7	6.8	7.3	7.2	6.6	8.1
	硫酸イオン	(mg/l)	39	0.1	0.1未満	0.2	33	1.1	44	0.2	2.9
	塩化物イオン	(mg/l)	220	180	190	17	71	12	200	100	120
	電気伝導率	(mS/m)	58	60	57	37	51	37	55	53	160
	酸化還元電位	(mV)	160	200	200	290	220	160	120	170	220

※表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。(Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。)

5.2 これまでの発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果との比較

表 5-7 発生ガス等調査の濃度等範囲

調査箇所	調査項目	硫化水素(ppm)						二酸化炭素(%)						酸素(%)						メタン(%)						ガス発生量(L/分)						
		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	
北側	高	H16-6	0.2未満	100	26	78	18	60	0.25未満	14	0.3	0.9	0.3	0.9	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	18	60	22	35	2	34	0.01未満	2.0	0.34	0.70	0.31	0.87
		No.3	0.2未満	170	0.2未満	0.2未満	0.2未満	4.9	0.25未満	10	1.6	4.0	1.3	4.7	6未満	20	6未満	9	6未満	8	2	100	43	72	55	80	0.01未満	0.38	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満
		No.3a	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	3.2	0.25未満	1.6	0.25未満	1.0	6	22	20	20	20	21	0	5	0	1	0	1	0.01未満	0.09	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		No.3b	0.2未満	3.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	5.9	1.2	4.0	0.6	1.8	6未満	21	13	18	16	20	0	52	0	7	0	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		H16-10	0.2未満	450	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	20	0.25未満	0.25未満	0.25未満	0.4	6未満	21	17	20	14	19	2	92	2	17	9	47	0.01未満	2.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.42
		H16-5	0.2未満	23	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	14	3.3	9.5	3.9	9.3	6未満	21	6	13	6未満	12	0	94	0	59	1	64	0.01未満	8.4	0.01未満	0.20	0.01未満	0.42
		H26-3a	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	1.2	0.25未満	0.6	0.25未満	0.25未満	10	22	19	21	21	21	0	8	0	1	0	1	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	低	H26-3b	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	0.3	0.25未満	0.25未満	0.25未満	0.25未満	6未満	22	20	21	21	21	0	5	0	1	0	1	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南側	高	H16-3	0.2未満	4.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	10	1.1	3.6	1.1	2.5	6未満	20	11	16	12	16	0	75	16	30	13	39	0.01未満	0.61	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		H16-11	0.2未満	1200	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	19	0.25未満	9.0	0.9	3.7	6未満	22	6未満	20	14	19	0	90	0	55	0	25	0.01未満	1.4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		No.5	0.2未満	160	0.2未満	6.9	0.2未満	4.6	0.4	30	9.4	14	6.8	16	6未満	16	6未満	6未満	6未満	8	0	70	0	4	0	4	0.01未満	0.25	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		No.5a	0.2未満	4.0	0.2未満	7.3	0.2未満	0.2未満	0.25未満	16	4.7	10	7.0	9.9	6未満	19	6未満	12	6未満	12	0	17	0	13	0	9	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		No.5b	0.2未満	0.7	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	11	0.5	4.1	1.1	4.2	6未満	21	11	20	15	19	0	6	0	1	0	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		H16-13	0.2未満	33	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	50	3.8	5.2	1.7	8.7	6未満	20	6	12	8	18	1	80	33	68	1	54	0.01未満	0.90	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
		7-2	0.2未満	1000	0.2未満	2.9	0.2未満	0.2未満	0.25未満	36	0.25未満	8.6	0.25未満	9.1	6未満	22	6未満	21	7	21	0	63	0	2	0	7	0.01未満	1.8	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		7-4	0.2未満	600	0.2未満	7.6	2.1	4.6	0.25未満	32	4.6	7.9	3.9	9.1	6未満	21	6未満	9	6	12	0	66	4	48	41	62	0.01未満	4.6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		低	H17-15	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.25未満	2.6	0.4	3.0	0.7	1.5	6未満	24	12	19	15	18	1	59	0	15	6	17	0.01未満	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

調査箇所	調査項目	硫酸イオン(mg/l)						塩化物イオン(mg/l)						電気伝導率(mS/m)						酸化還元電位(mV)							
		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期		～令和2年度		令和3年度上半期		令和3年度下半期			
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大		
北側	高	浸透水	H16-6	0.4	77	0.5	8.1	0.5	2.7	26	180	26	45	25	57	40	130	58	71	59	63	-28	390	73	210	190	260
		浸透水	No.3	4.1	470	-	-	-	-	4	150	-	-	-	-	30	150	-	-	-	-	-44	230	-	-	-	-
		浸透水	No.3b	0.1未満	29	0.1	27	0.1未満	3.3	2未満	78	3	57	28	56	14	120	28	110	64	110	-20	220	83	280	110	310
		浸透水	H16-10	0.1未満	130	0.1未満	0.4	0.1未満	0.7	83	310	80	96	85	110	60	240	110	110	110	110	-49	370	56	260	84	220
		浸透水	H16-5	0.8	330	3.3	24	0.4	13	2未満	730	2	45	2	21	36	320	43	110	51	170	-130	310	2	400	150	330
		浸透水	H26-3a	0.1未満	140	0.7	29	2.2	29	3	43	4	27	3	10	6.4	120	44	92	43	60	3	330	130	240	130	320
		浸透水	H26-3b	0.1未満	3.5	0.1未満	0.6	0.1未満	0.4	22	49	33	40	32	38	41	130	68	100	60	100	77	340	110	240	130	350
		地下水	Loc.1b	0.1未満	24	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	5	160	130	140	120	190	5	110	62	84	57	74	69	400	86	390	120	370
		地下水	Loc.1a	0.1未満	9.2	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1	5	170	140	140	120	180	12	110	67	89	60	90	90	460	120	390	160	360
		地下水	Loc.1	4.8	43	29	35	25	39	3	260	180	190	160	220	10	110	66	92	58	89	110	510	180	420	140	310
	地下水	H26-1a	0.1未満	31	6.8	20	0.2	9.4	6	47	7	15	6	12	20	87	37	47	35	48	64	310	110	400	98	290	
	地下水	H26-1b	1.1	39	31	37	25	44	3	190	170	180	130	200	10	130	60	82	54	80	37	340	140	360	120	290	
南側	高	浸透水	H16-3	0.1未満	160	0.1未満	7.8	0.1未満	0.2	24	600	13	61	52	65	44	500	96	150	140	150	32	280	75	260	80	210
		浸透水	H16-11	0.1未満	220	0.1未満	26	0.1	19	2未満	410	3	87	3	97	41	550	53	210	53	200	58	430	97	420	130	380
		浸透水	No.5	0.1未満	320	-	-	-	-	18	290	-	-	-	-	85	410	-	-	-	-	30	220	-	-	-	-
		浸透水	No.5b	1.2	510	27	130	20	63	10	47	7	23	9	23	63	200	120	170	120	150	37	190	94	230	130	260
		浸透水	H16-13	0.1未満	87	0.1	11	0.1未満	0.5	3	1300	2	460	98	420	26	850	32	420	180	420	41	300	100	320	110	250
		浸透水	7-2	0.1未満	410	53	170	11	380	2未満	750	3	8	4	11	20	540	96	140	110	150	-83	310	120	270	110	260
		浸透水	7-4	0.1未満	170	0.1未満	0.5	0.1未満	1.0	4	580	4	59	12	55	48	460	60	100	92	110	-44	190	82	240	120	240
		浸透水	H17-15	0.1未満	25	0.1未満	0.4	0.1未満	4.7	38	140	61	74	53	75	53	180	100	110	110	110	-1	420	73	280	97	290
		地下水	H16-15	0.3	49	22	30	17	33	11	86	52	57	44	71	19	72	56	100	51	110	-74	510	120	400	210	340
		地下水	H16-1b	0.1未満	66	1.5	34	0.1未満	1.6	5	37	5	27	8	17	19	64	23	34	30	44	-5	440	99	280	140	320
	低	地下水	H26-2	0.3	26	0.1	4.8	0.1未満	0.9	23	95	64	86	66	100	34	120	55	110	53	88	110	350	120	250	150	290
	放流水		1.0	18	2.0	5.1	1.0	2.9	21	190	67	99	79	120	32	220	110	140	140	160	86	480	170	350	140	560	

5.3 発生ガス等調査・下流地下水現況調査・放流水現況調査結果図

5.3.1 発生ガス測定結果図

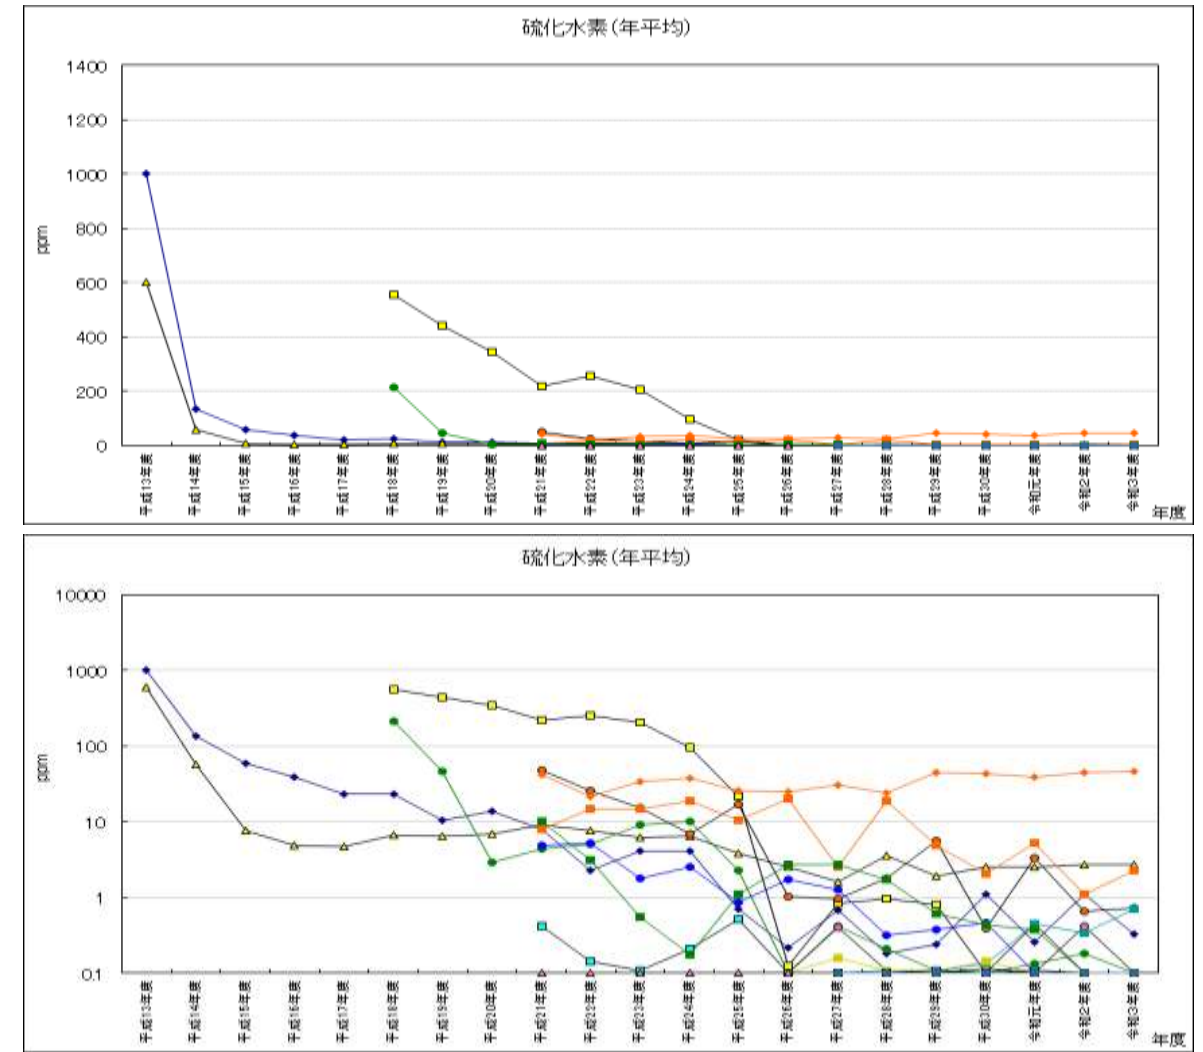
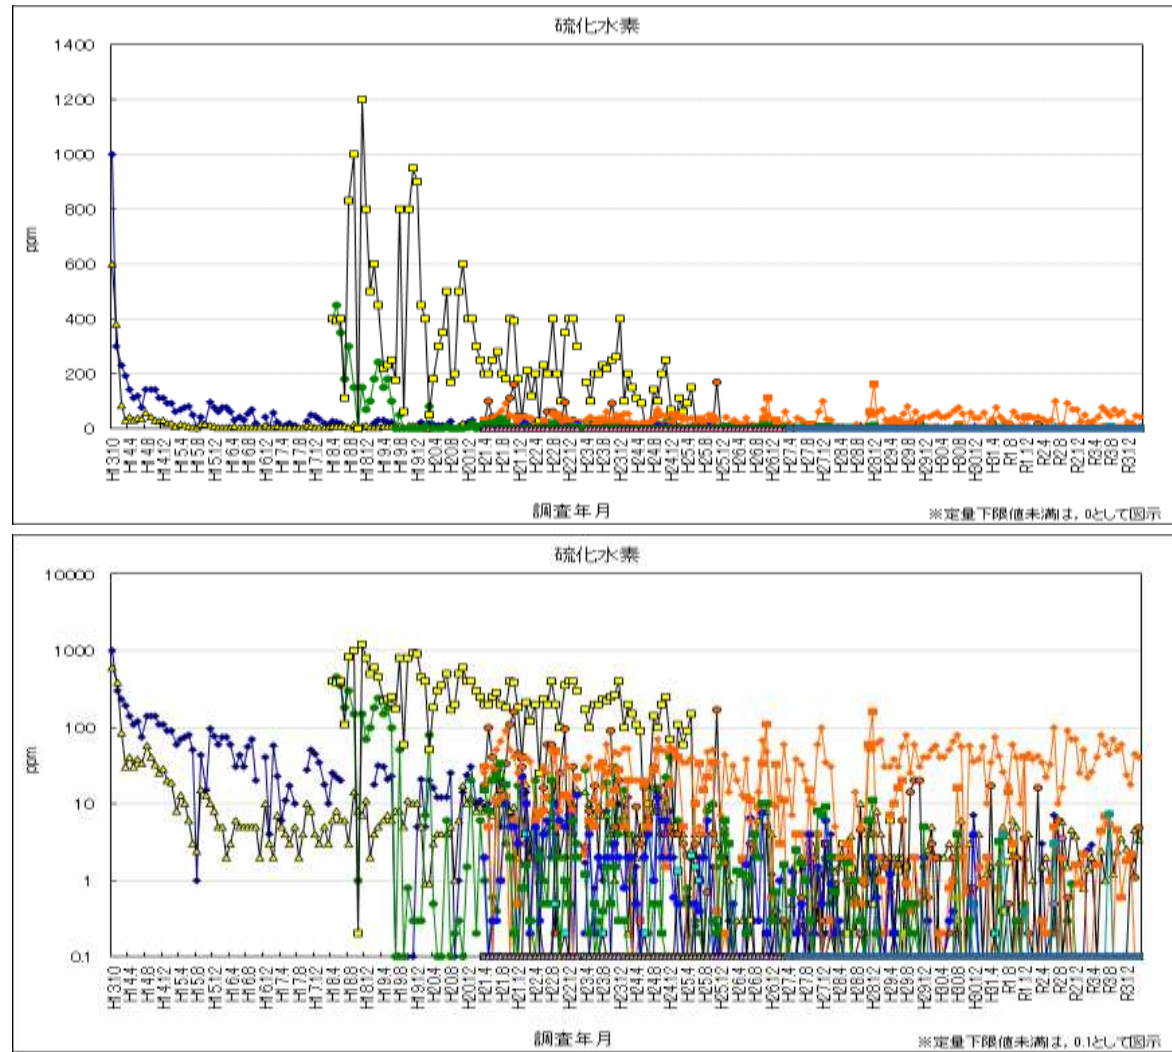


図 5-1 硫化水素（管頭下 1m で測定）※下図：対数表示

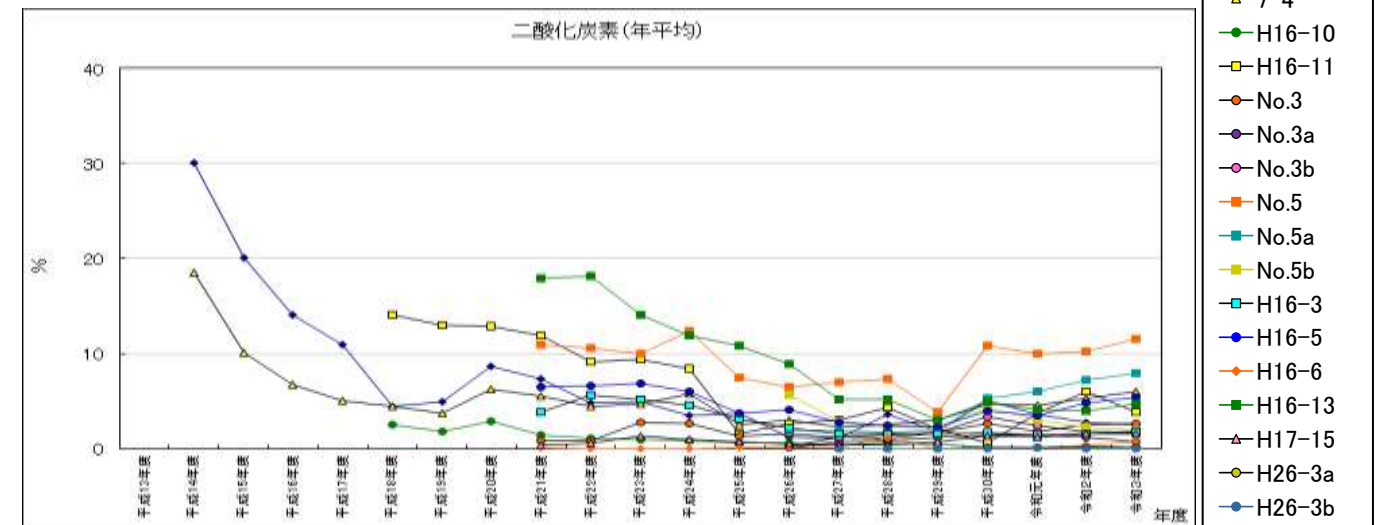
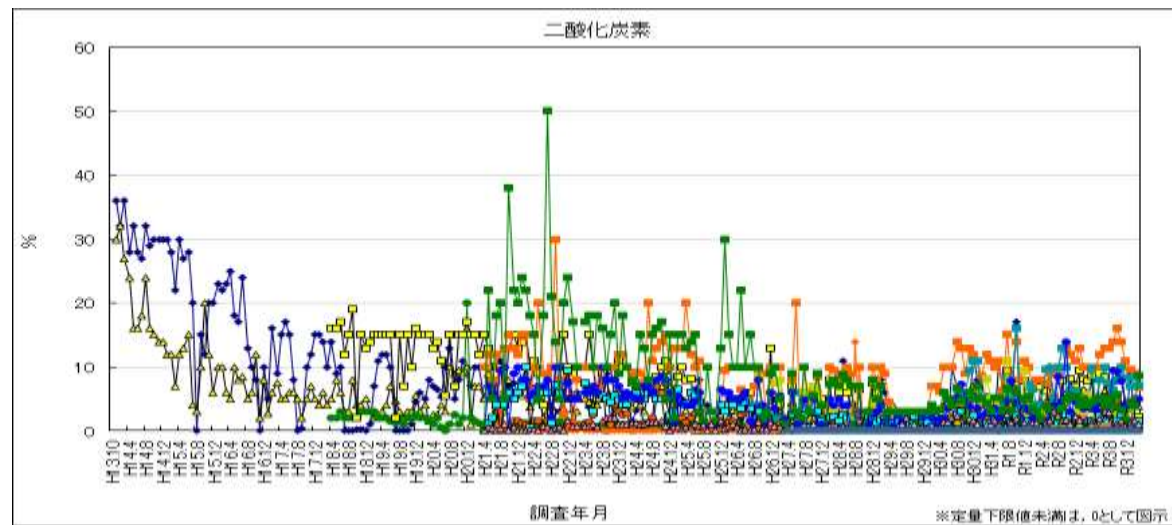


図 5-2 二酸化炭素（管頭下 1m で測定）

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3a
- No.3b
- No.5
- No.5a
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b

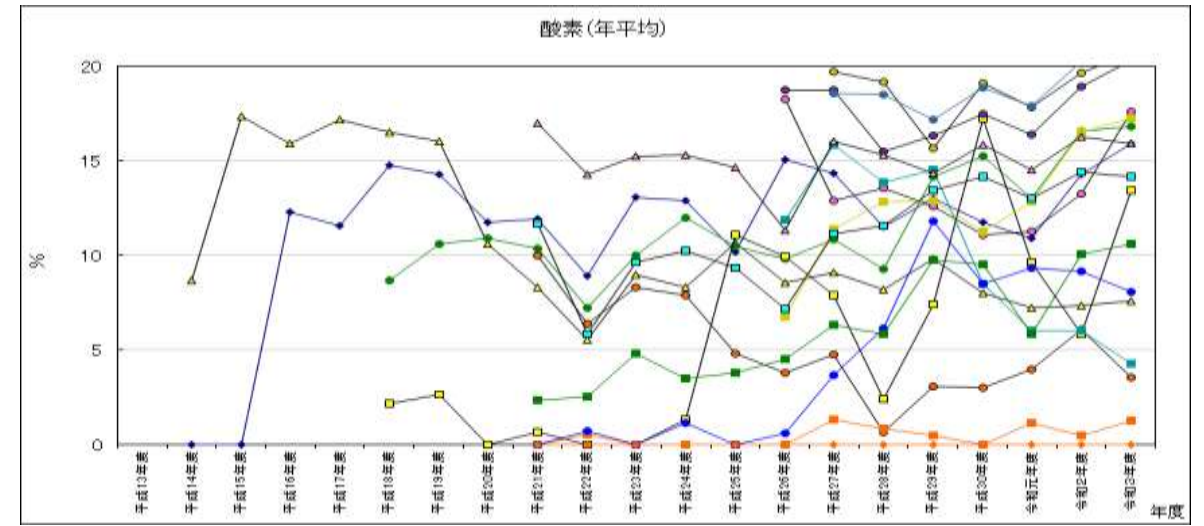
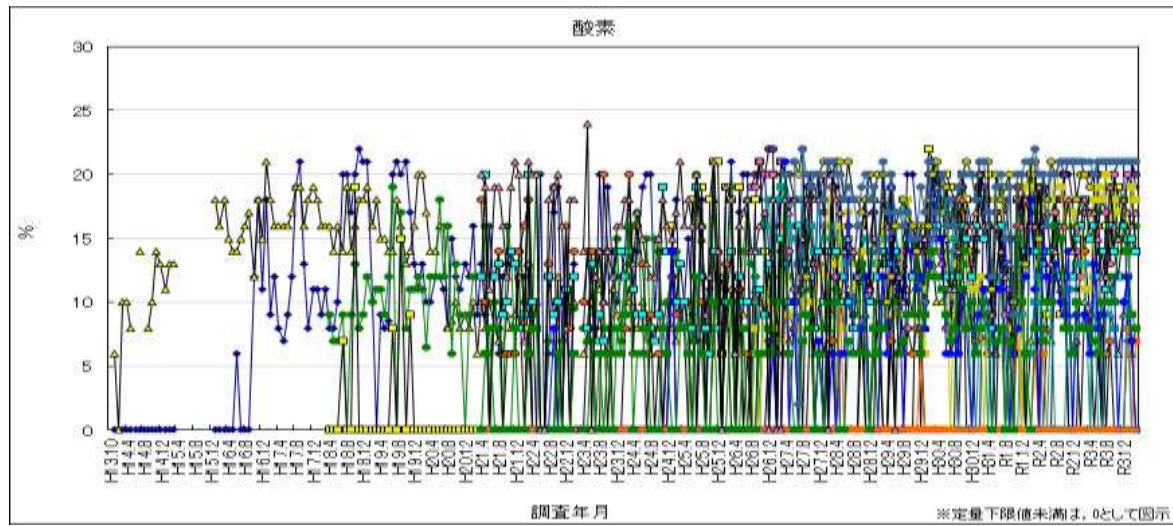


図 5-3 酸素（管頭下 1m で測定）




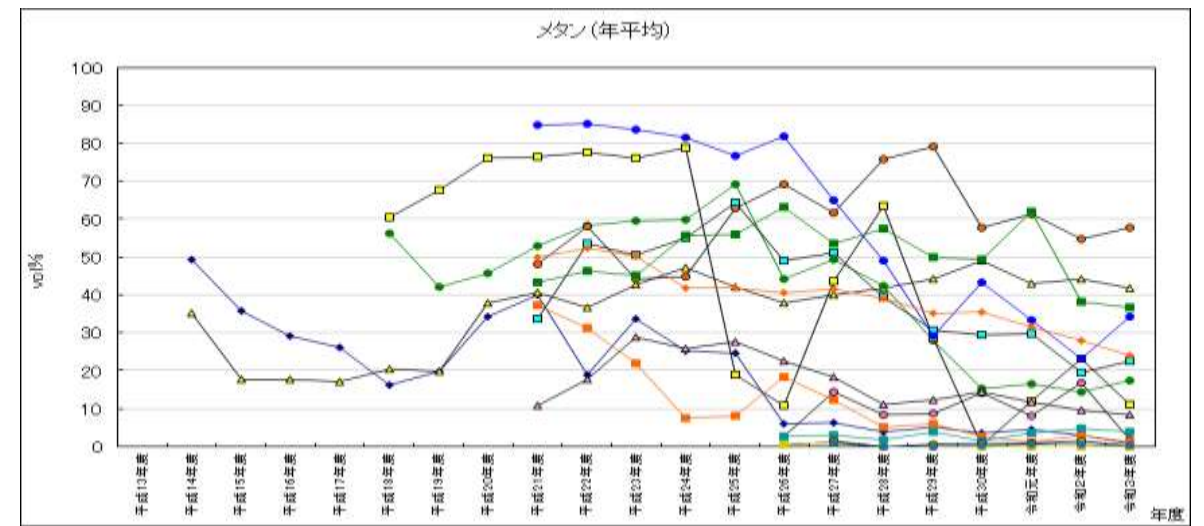


図 5-4 メタン（管頭下 1m で測定）

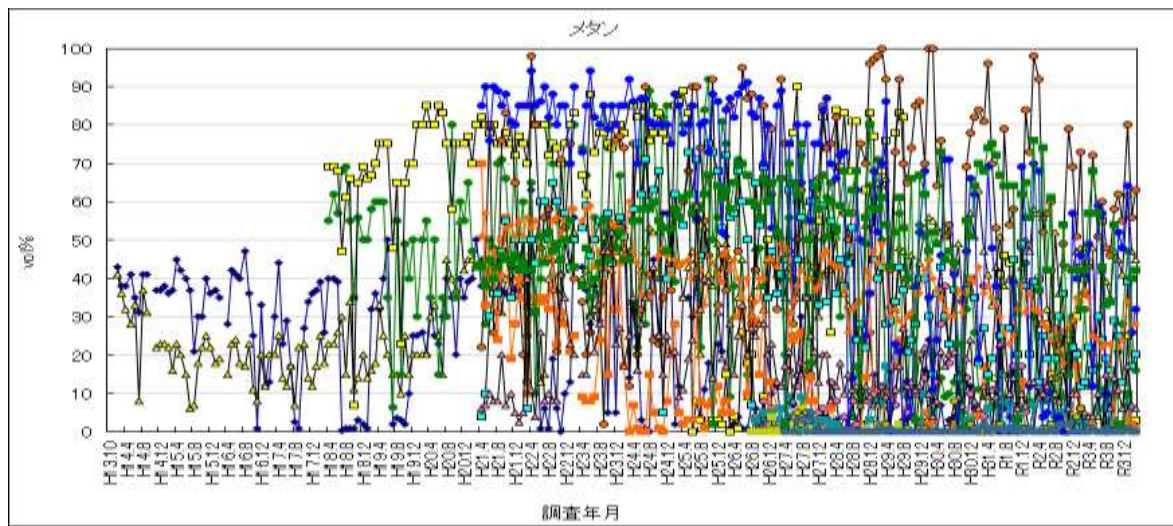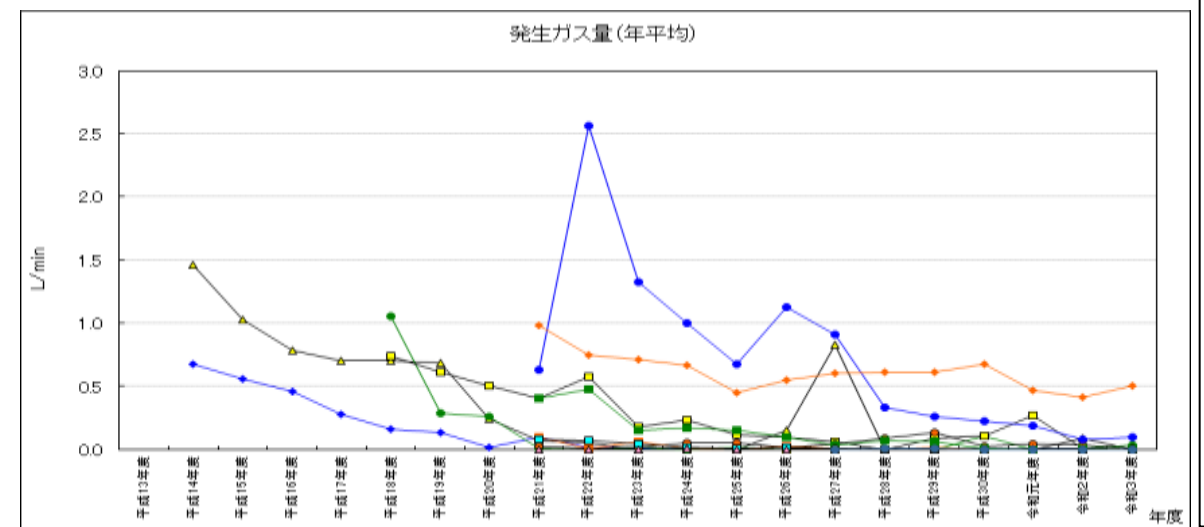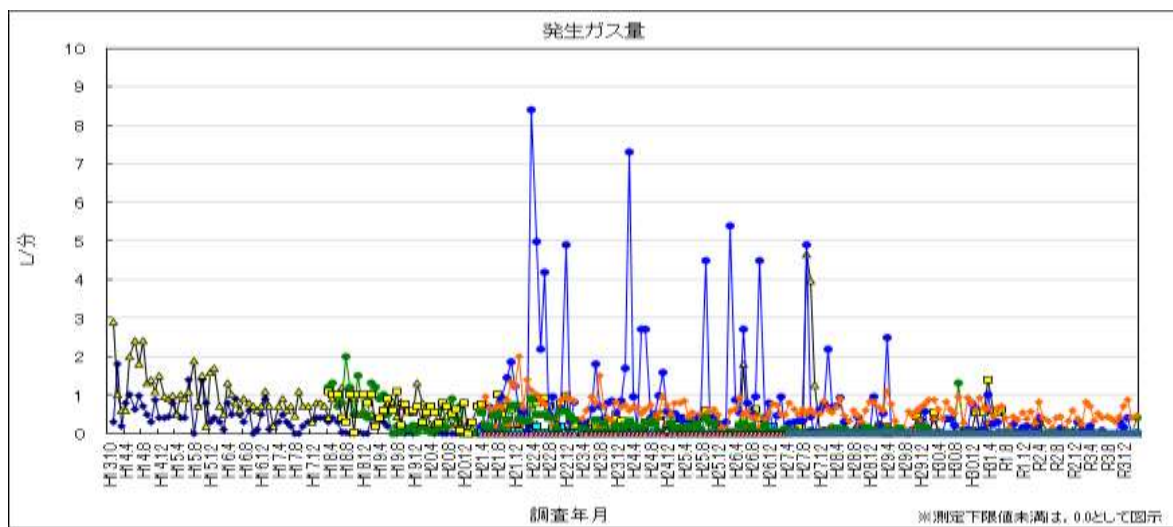

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3a
- No.3b
- No.5
- No.5a
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b

図 5-5 発生ガス量

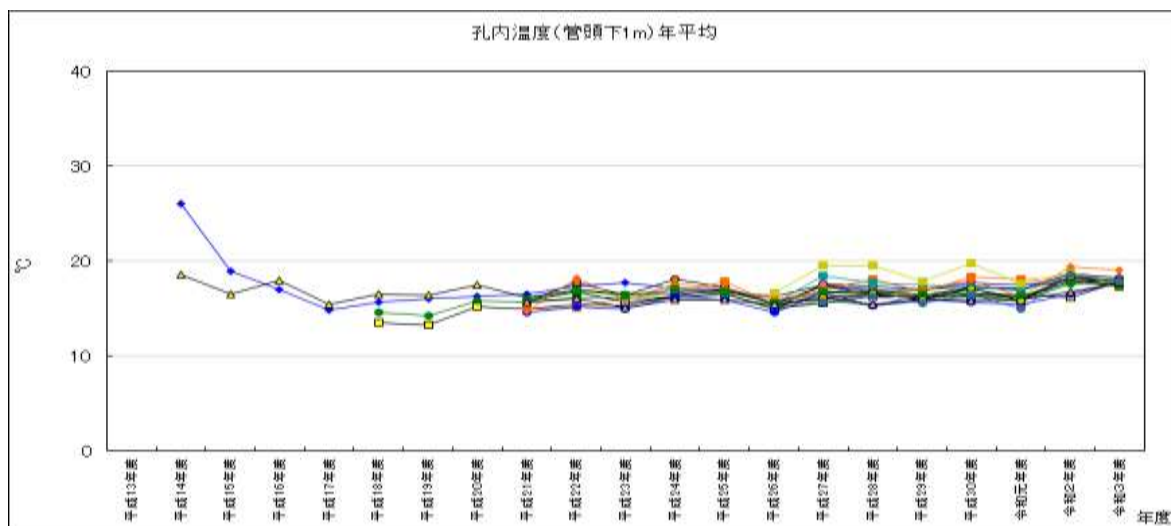
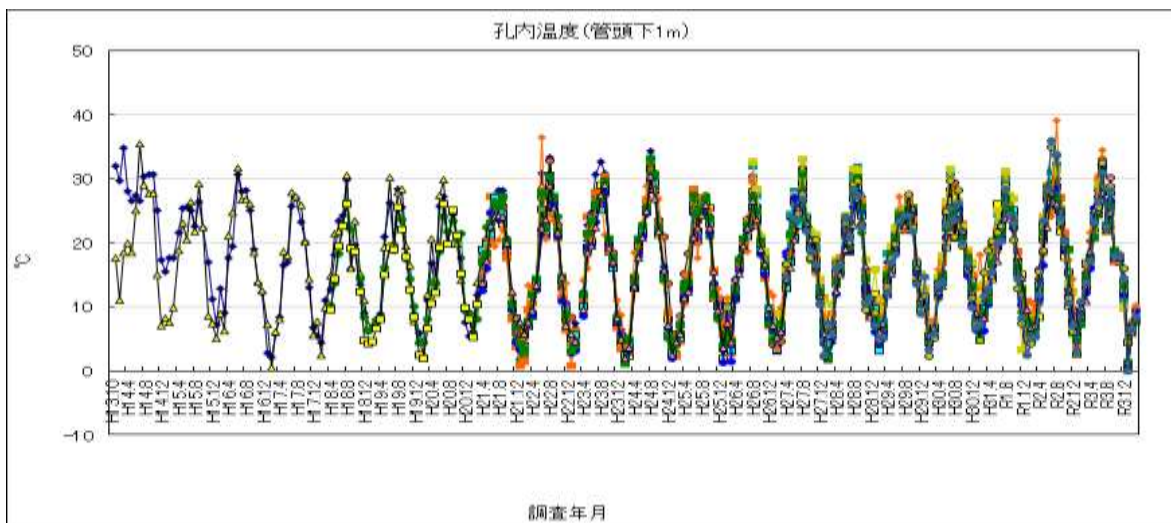


図 5-6 孔内温度 (管頭下 1 m で測定)

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3a
- No.3b
- No.5
- No.5a
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◆ H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b

5.3.2 浸透水・下流地下水・放流水水質測定結果図

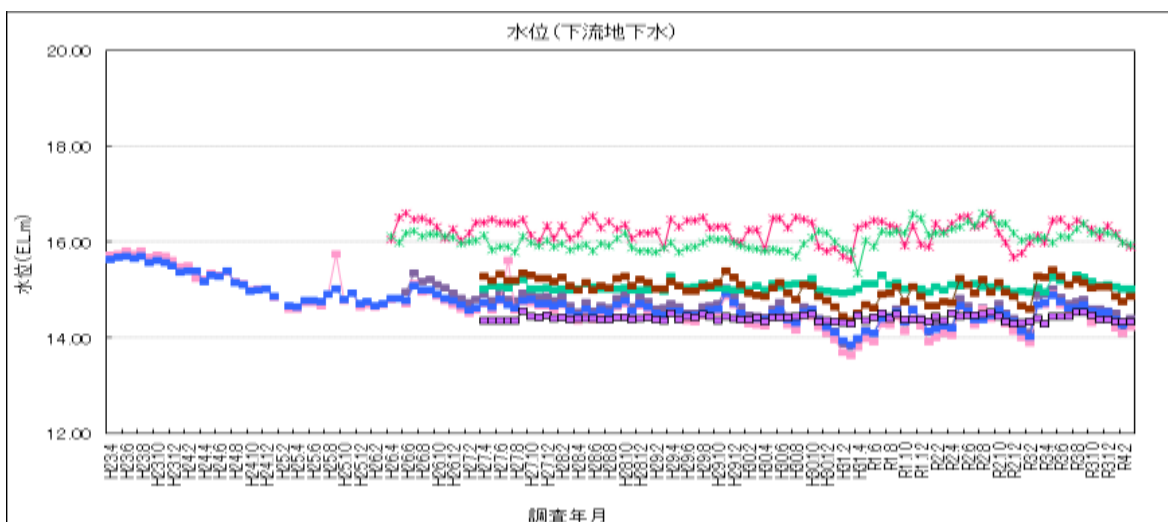
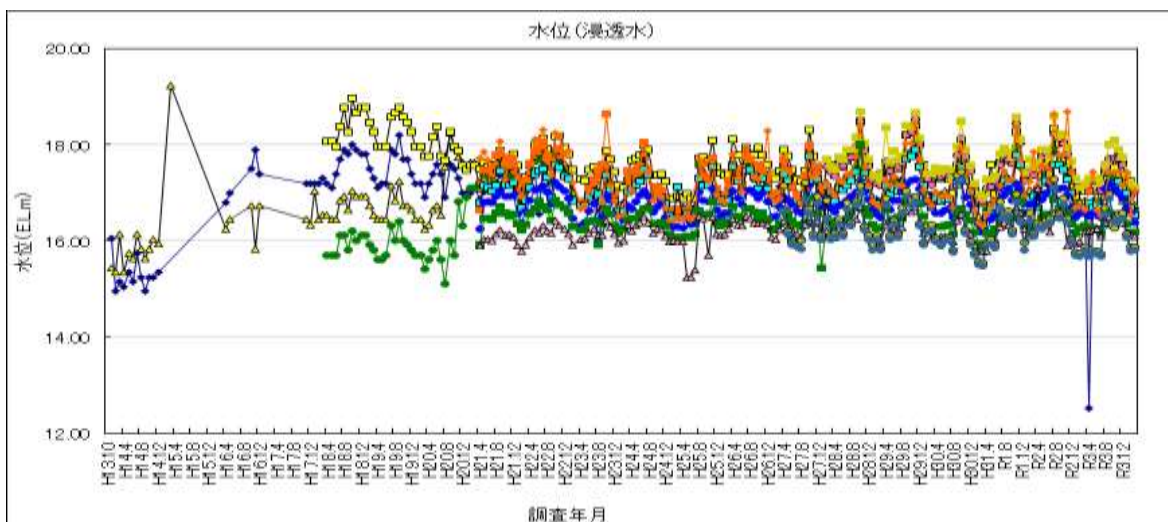
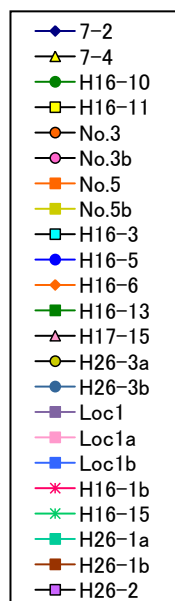


図 5-7 水位



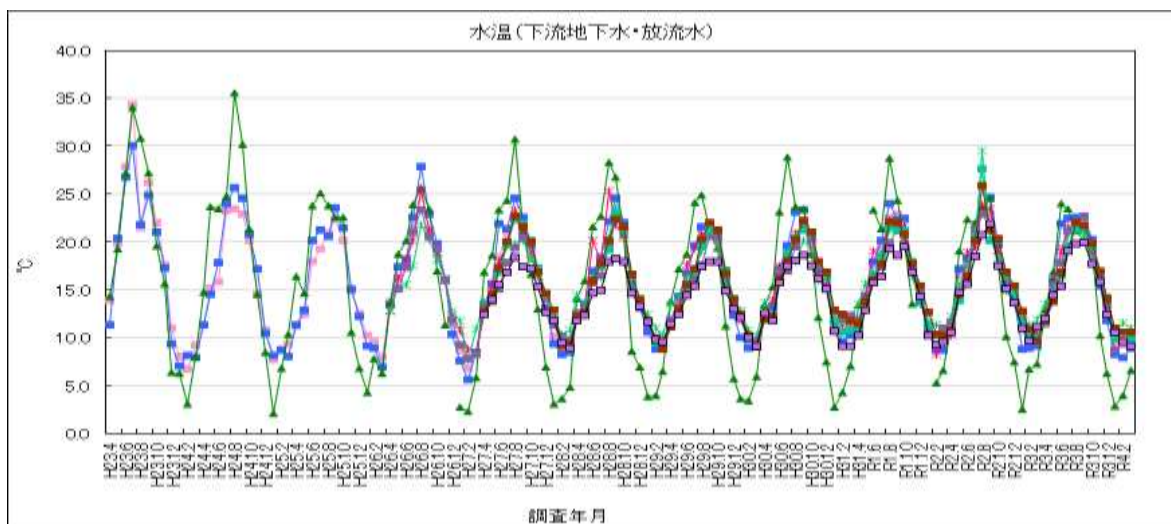
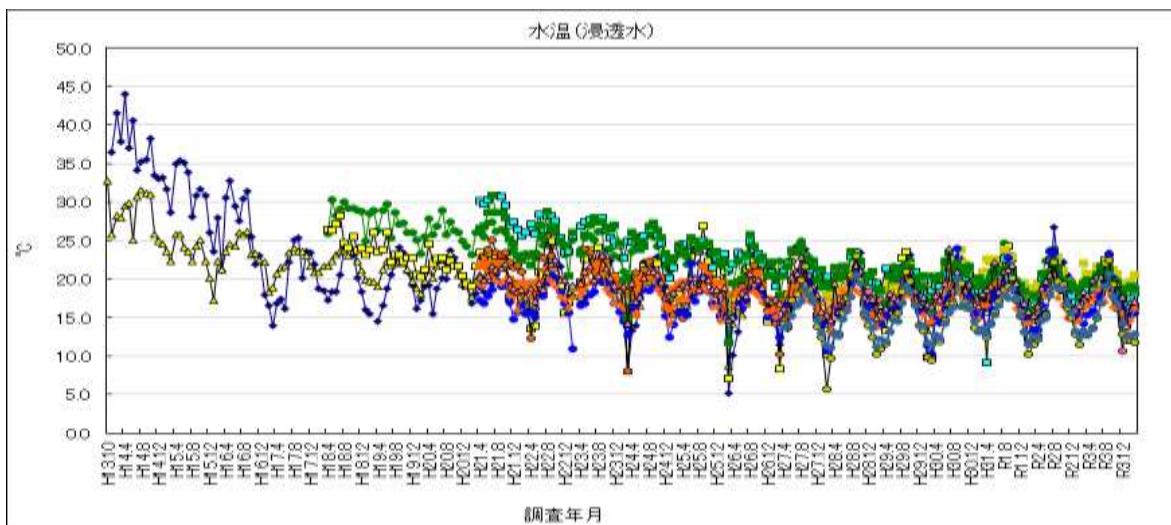


図 5-8 水温

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- ◇ No.3b
- No.5
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◇ H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- Loc1a
- Loc1b
- ◆ H16-1b
- ◆ H16-15
- H26-1a
- H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水

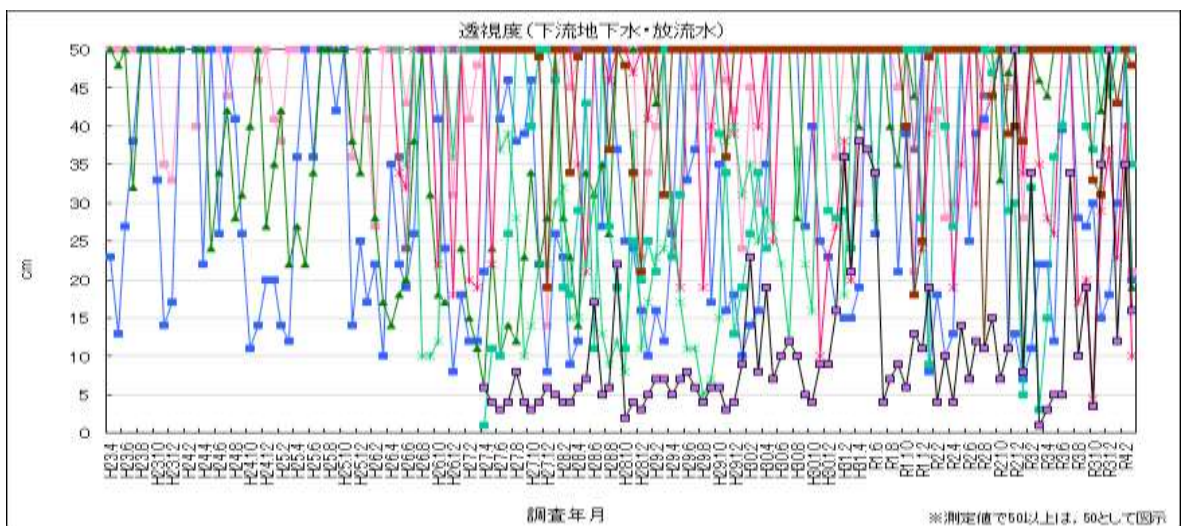
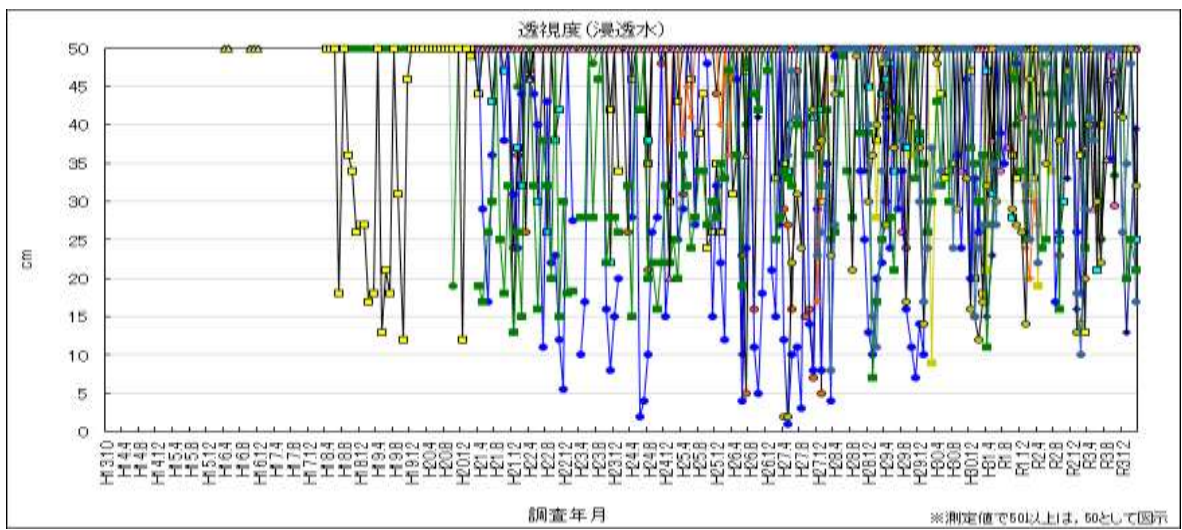


図 5-9 透視度

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3b
- No.5
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- Loc1a
- Loc1b
- H16-1b
- H16-15
- H26-1a
- H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水





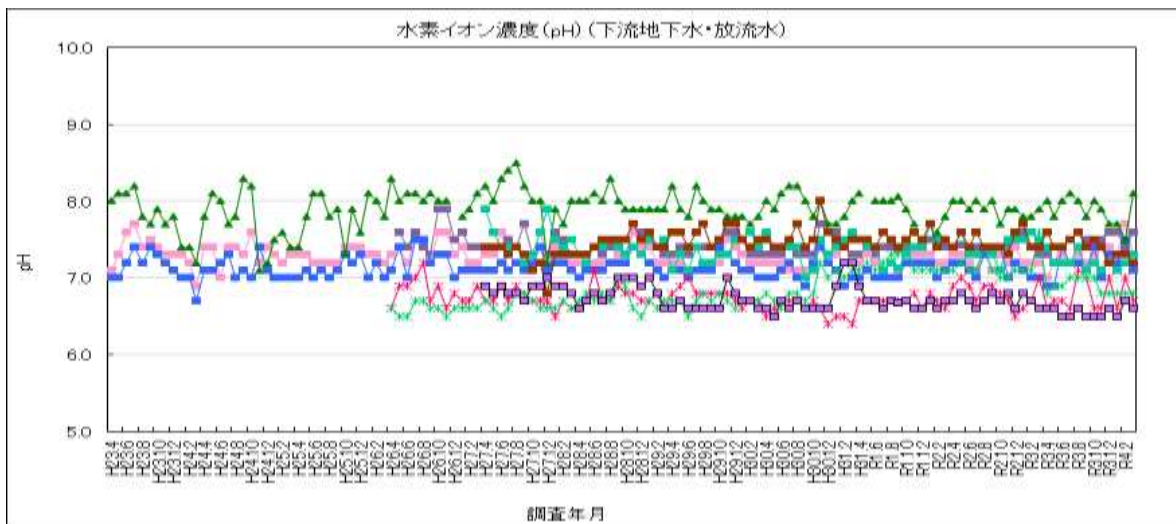




図 5-10 水素イオン濃度 (pH)

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3b
- No.5
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◆ H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- Loc1a
- Loc1b
- ◆ H16-1b
- ◆ H16-15
- H26-1a
- H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水

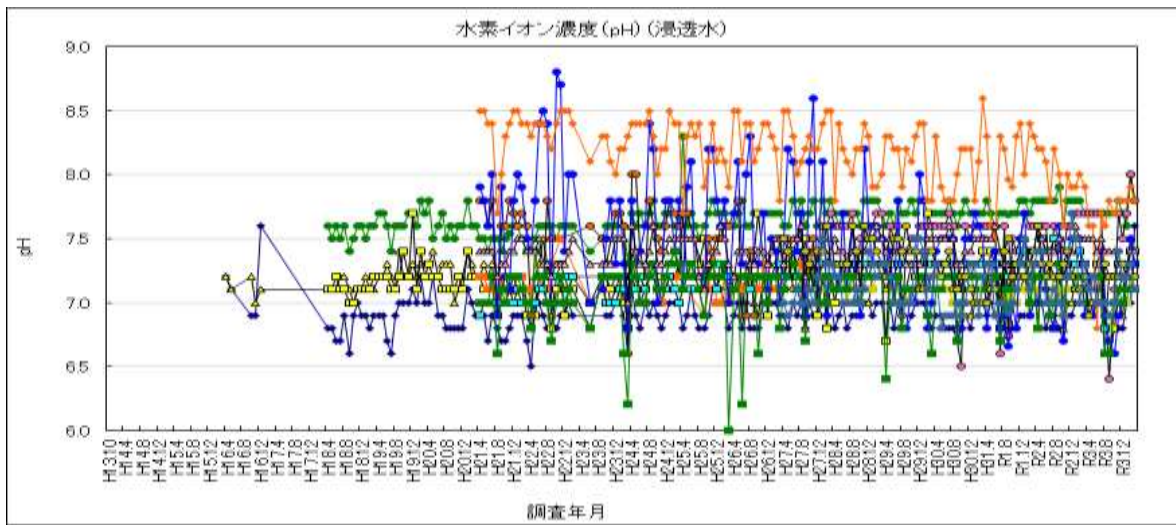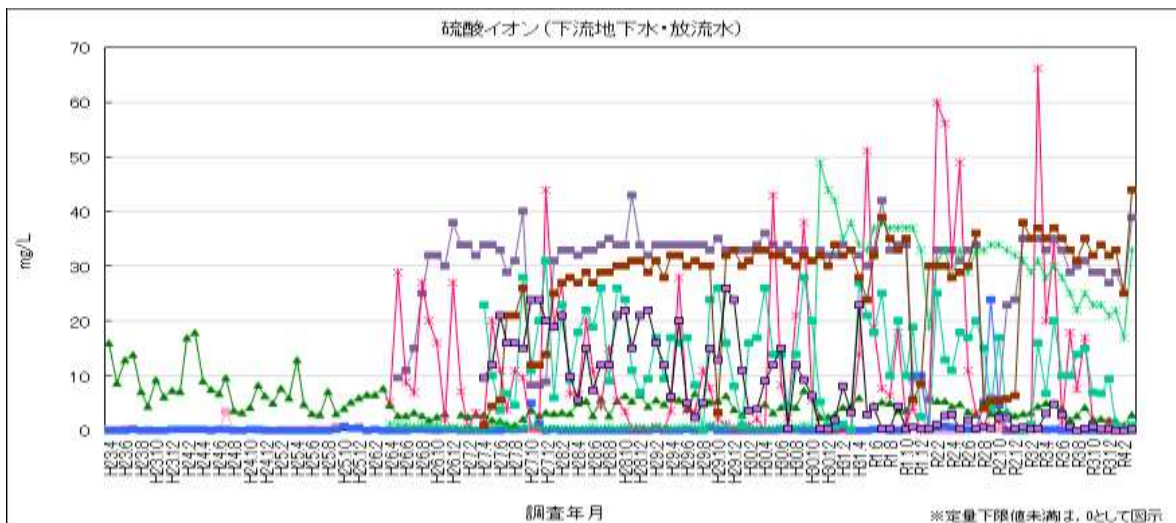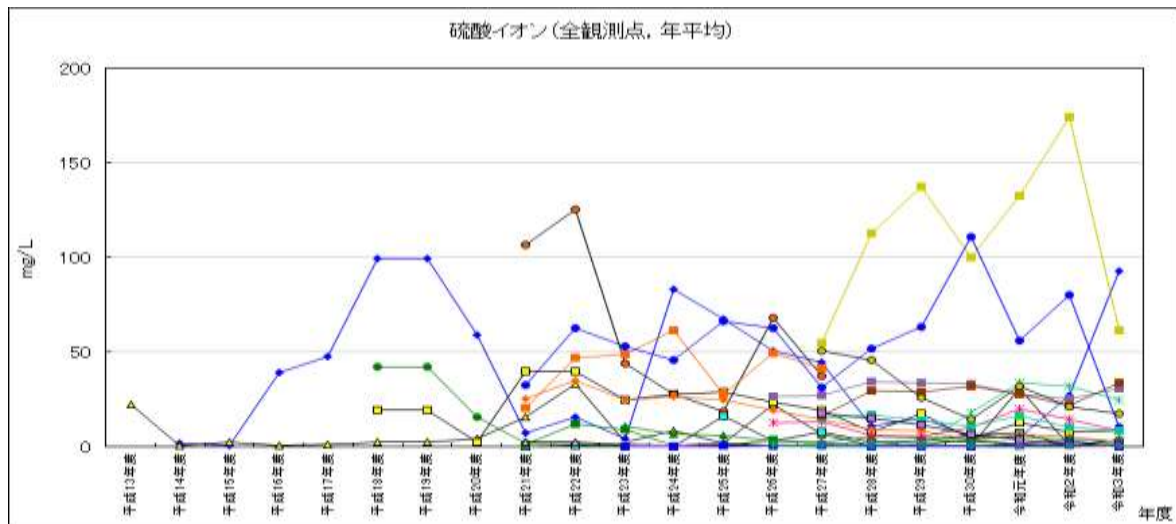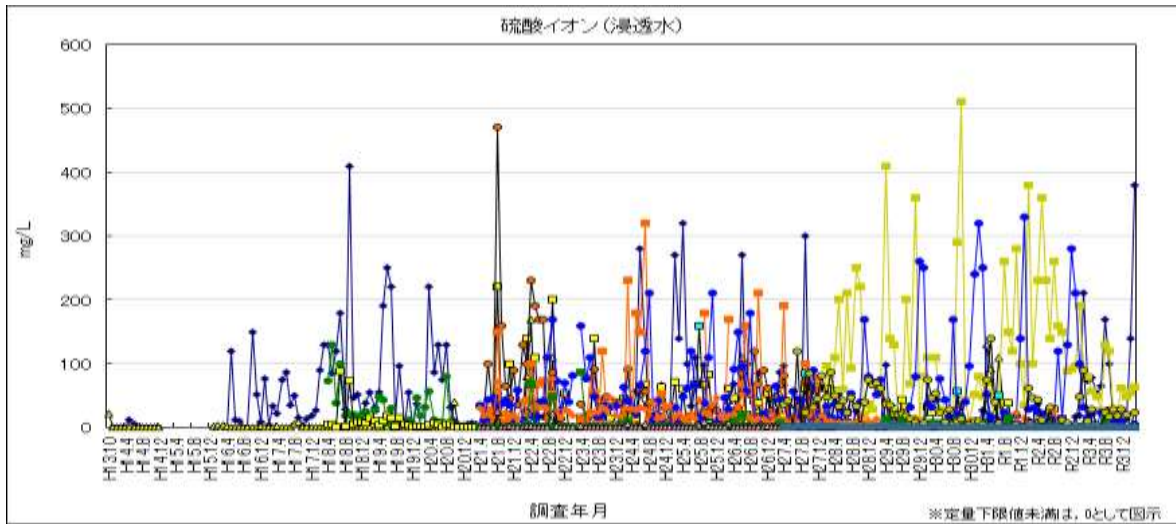

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- ◇ No.3b
- No.5
- △ No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◇ H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- Loc1a
- Loc1b
- ◆ H16-1b
- ◆ H16-15
- H26-1a
- H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水

図 5-11 硫酸イオン

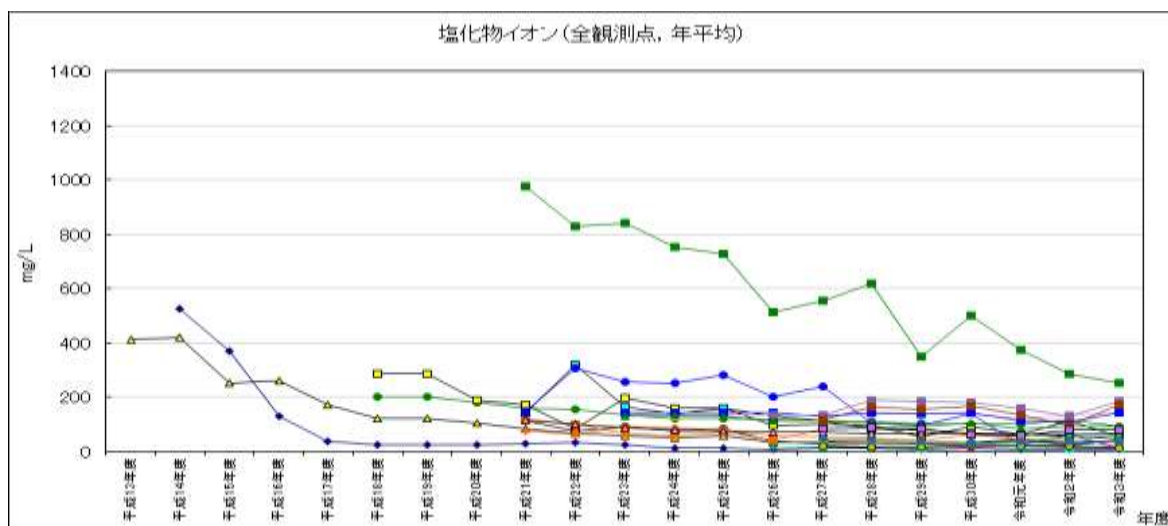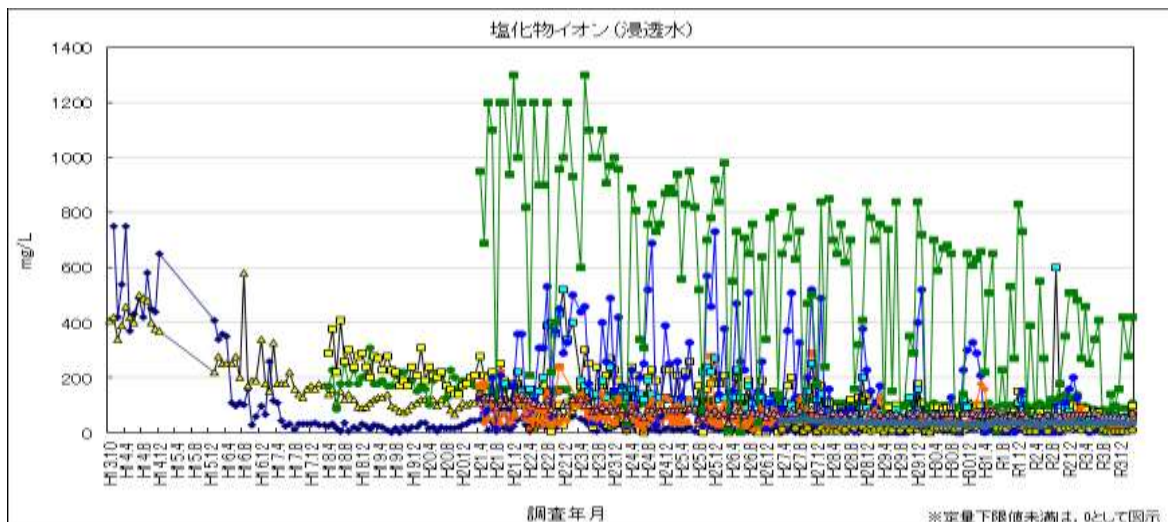

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3b
- No.5
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◇ H16-6
- H16-13
- △ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- Loc1a
- Loc1b
- ◇ H16-1b
- ◇ H16-15
- H26-1a
- H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水



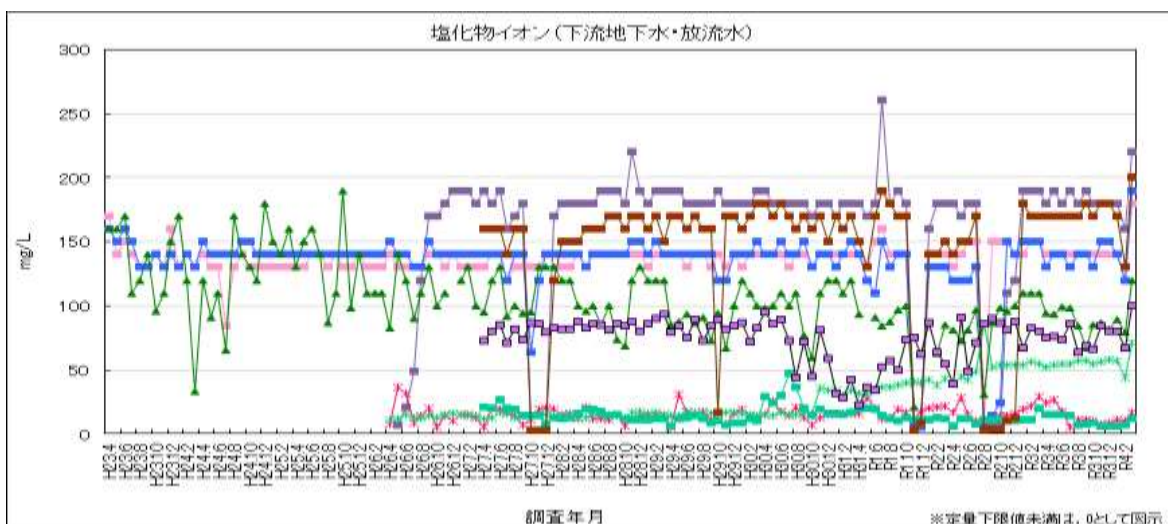


図 5-12 塩化物イオン

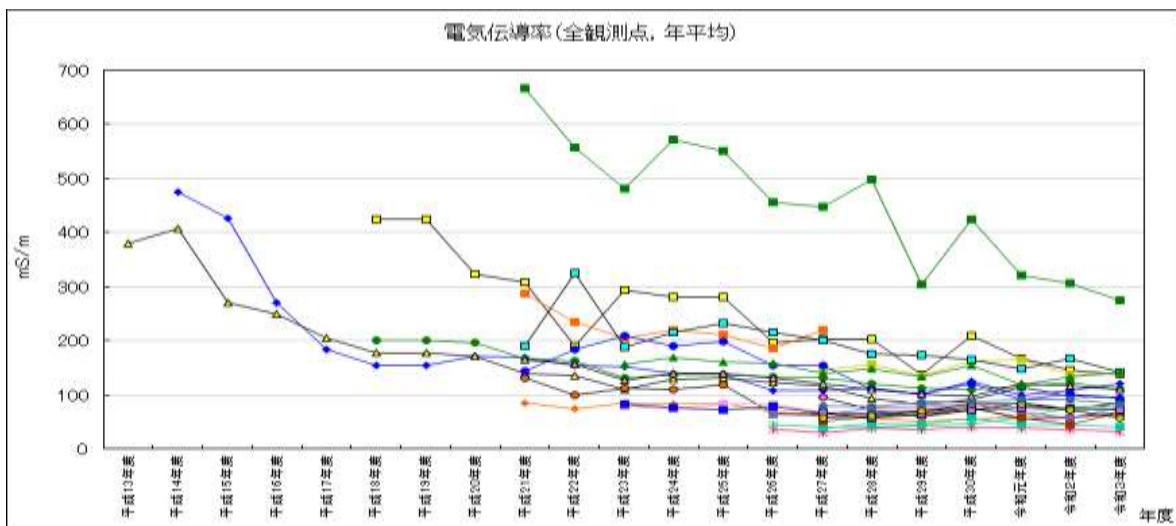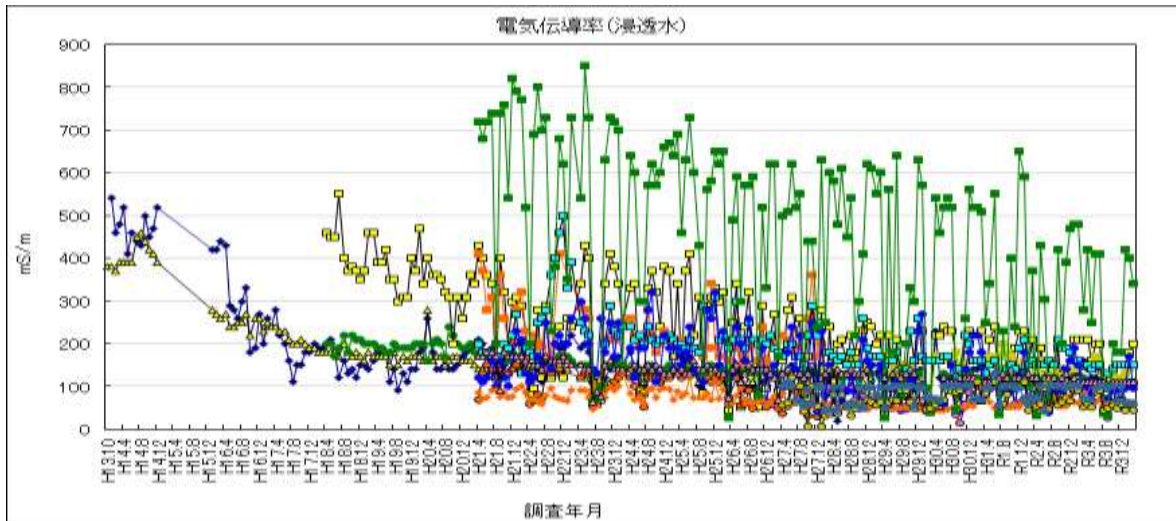

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3b
- No.5
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◆ H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- Loc1a
- Loc1b
- ★ H16-1b
- ★ H16-15
- H26-1a
- H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水



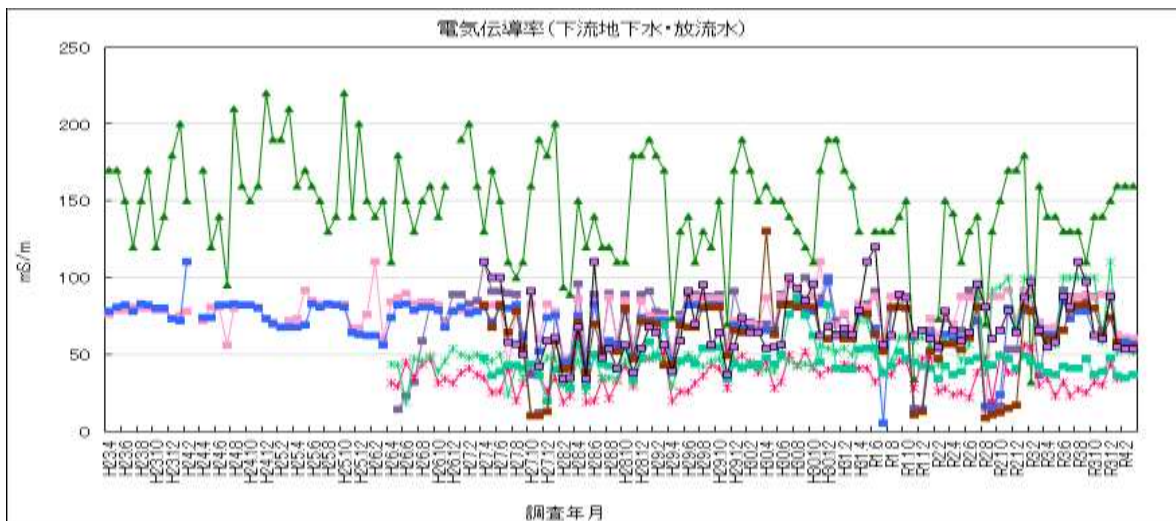


图 5-13 電気伝導率

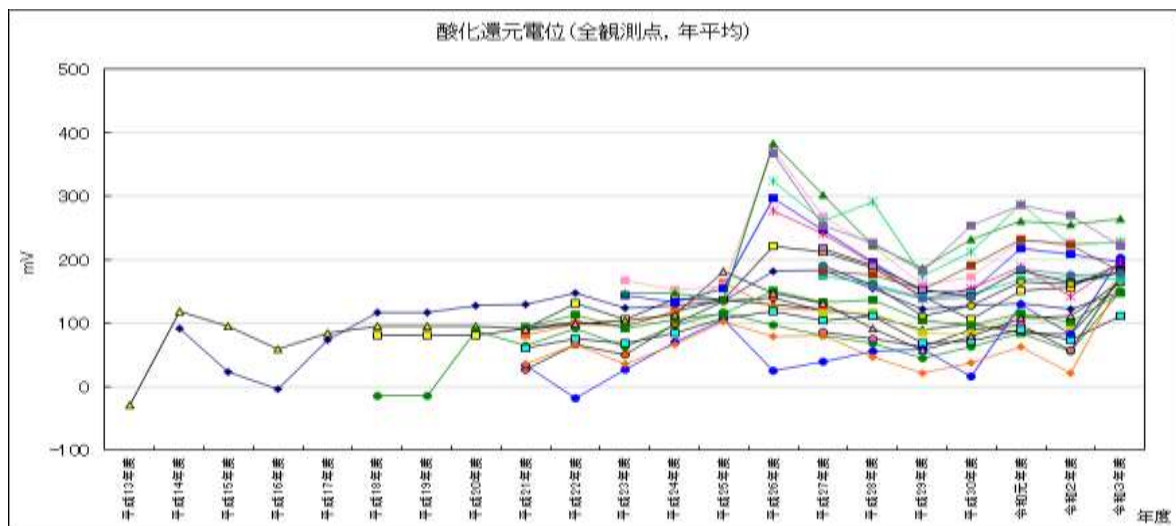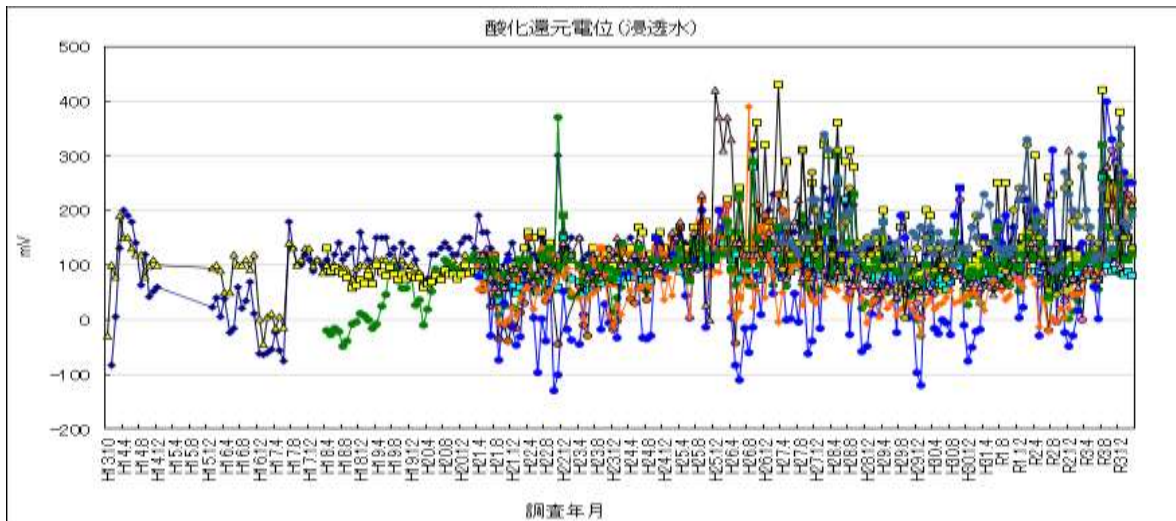

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- ◇ No.3b
- No.5
- ◇ No.5b
- H16-3
- H16-5
- ◇ H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b
- Loc1
- ◇ Loc1a
- Loc1b
- ◇ H16-1b
- ◇ H16-15
- H26-1a
- ◇ H26-1b
- H26-2
- ▲ 放流水

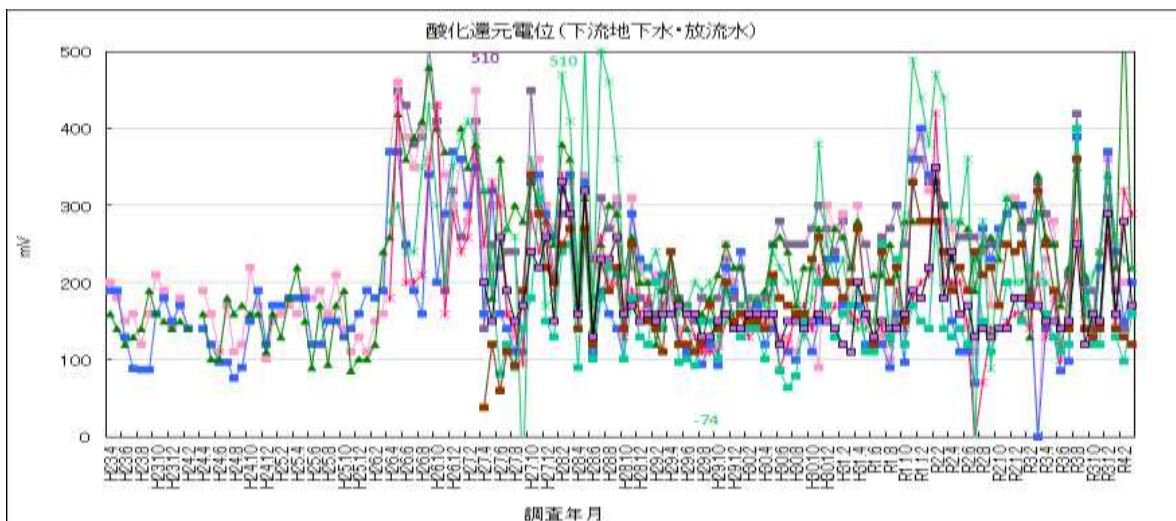


图 5-14 酸化還元電位

6 地中温度及び地下水位調査

6.1 地中温度調査

6.1.1 地中温度測定結果表

表 6-1 地中温度測定結果表 (令和3年12月8日)

測定日: 令和3年12月8日

区分	地点名	測定時刻	管頭下 水位(m)	観測点の深度(m)																																
				1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m	21m	22m	23m	24m	25m	26m	27m	28m	29m	30m	31m		
処分場 周辺の 地下水	Loc1	11:23	1.89	10.8	13.2	13.9	14.9	15.6	15.8	15.2	14.8	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1			
	Loc1a	11:29	1.88	10.8	13.4	13.5	14.1	14.9	15.4	15.2	14.9	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8			
	Loc1b	11:32	1.74	10.9	11.5	12.7	14.3	15.3	15.6	15.6	15.1	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1		
	Loc3	9:12	2.67	12.6	12.2	12.1	12.9	13.4	13.4	13.0	12.6	12.5	12.6	12.7	12.7	12.8																				
	H16-1b	9:32	1.41	10.4	12.7	13.4	14.0	14.5	14.6	14.4	14.1	13.9																								
	H16-15	9:27	1.77	9.8	13.4	13.9	14.8	15.4	15.8	16.2	16.4	16.7	16.9	17.1																						
	H17-19	10:12	1.43	9.4	12.7	13.3	13.5	13.1	13.0	12.9	12.8																									
	Loc4	9:06	3.69	9.5	9.5	9.6	17.0	16.9	16.9	16.9																										
	H26-2	9:36	1.81	10.5	12.0	13.6	14.7	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3																						
	H26-1a	9:41	1.91	9.9	13.5	14.3																														
H26-1b	9:43	2.08	9.9	9.9	14.6	15.2	15.7	15.8	16.2	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1										
処分場 内の 浸透水	No3	10:38	2.53	10.4	10.4	14.0	14.2	14.3	14.9	15.3	15.7	15.9	16.1	16.4	17.0	17.5	17.8	18.0	18.4	18.6	18.7	19.0	19.1													
	No5	10:54	3.88	10.7	10.8	11.4	20.1	20.5	19.8	19.1	18.7	18.5	18.4	18.3	18.1	18.0	17.9	17.9																		
	H16-3	10:31	3.70	9.8	9.8	9.9	18.5	19.0	19.1	19.1	19.2	19.3	19.3	19.8	20.2	20.4	20.5	20.6	20.4	20.1	19.8	19.3	19.0	18.8	18.6	18.5	18.4	18.3	18.3							
	H16-5	11:07	2.73	10.3	10.2	13.3	16.2	16.5	16.7	16.9	16.9	17.0	17.2	17.5	17.7	17.9	18.0																			
	H16-6	10:47	18.77	10.8	10.9	11.1	11.1	11.3	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.1	12.2	12.4	12.6	12.6	12.7	12.8	12.9	15.3	15.7	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7				
	H16-10	11:00	3.37	10.3	10.2	10.2	20.1	20.5	20.6	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9	21.0	21.0	21.1	21.1	21.1	21.2	21.2							
	H16-11	10:18	4.01	9.0	9.0	9.1	9.1	13.5	13.8	14.4	14.9	15.4	15.8	16.3	16.6	16.9	17.1	17.2	17.3	17.5																
	H16-13	10:25	3.31	9.7	9.7	9.8	19.6	20.2	20.9	21.9	23.5	23.8	24.1	24.4																						
	H17-15	11:12	3.01	10.8	10.8	10.8	18.3	18.6	18.6	18.6	18.7	18.7	18.7	18.7	18.8																					
	H26-3a	11:16	1.99	10.8	10.9	12.2	13.9	14.5	14.8	14.9	14.9	14.6	14.4																							
H26-3b	11:19	2.06	10.8	10.9	14.8	15.3	15.5	15.3	15.2	15.1	14.9	14.8	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6											

表 6-2 地中温度測定結果表 (令和2年11月5日)

測定日: 令和2年11月5日

区分	地点名	測定時刻	管頭下 水位(m)	観測点の深度(m)																																	
				1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m	21m	22m	23m	24m	25m	26m	27m	28m	29m	30m	31m			
処分場 周辺の 地下水	Loc1	11:11	1.88	15.4	16.5	16.9	17.3	17.4	16.6	15.4	14.8	14.5	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1				
	Loc1a	11:17	1.86	16.2	16.7	16.8	16.9	17.0	16.4	15.3	14.8	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7			
	Loc1b	11:23	1.70	16.6	15.9	16.3	16.9	17.2	16.8	15.8	15.1	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7																		
	Loc3	9:12	2.32	17.4	17.0	14.8	14.9	14.8	13.6	13.0	12.6	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6																					
	H16-1b	9:31	1.75	18.1	16.9	16.7	16.6	16.0	14.9	14.2	13.8	13.6																									
	H16-15	9:23	1.74	18.5	15.9	15.8	16.1	16.2	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.6																							
	H17-19	9:53	1.58	15.9	15.2	14.8	14.0	13.0	12.6	12.3	12.2																										
	Loc4	9:05	3.82	19.2	19.5	19.7	17.8	17.3	16.9	16.6																											
	H26-2	9:36	1.89	18.6	16.1	16.1	15.7	14.7	14.4	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1																							
	H26-1a	9:39	2.05	16.8	17.5	17.6																															
H26-1b	9:43	2.08	18.1	19.2	17.9	17.9	17.9	16.8	15.5	15.2	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0											
処分場 内の 浸透水	No3	10:20	2.20	18.3	18.3	18.9	18.9	18.9	18.6	18.4	18.2	18.0	18.0	18.0	18.1	18.3	18.4	18.6	18.7	18.8	19.0	19.2	19.3														
	No5	10:45	3.58	17.2	17.1	17.2	20.8	20.6	19.7	19.1	18.7	18.5	18.4	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9																			
	H16-3	10:12	3.47	19.8	19.6	19.4	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.4	19.9	20.3	20.7	20.9	21.1	21.2	21.1	20.9	20.7	20.5	20.0	19.6	19.1	18.8	18.5	18.4								
	H16-5	10:51	2.59	16.9	16.8	17.8	17.9	17.3	17.1	17.0	17.0	17.2	17.4	17.6	17.7	17.9	18.1																				
	H16-6	10:36	18.36	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	17.9	17.9	17.8	17.8	17.7	17.7	17.8	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7					
	H16-10	10:26	3.06	18.1	18.0	18.0	20.5	20.6	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	21.0	21.1	21.1	21.1	21.2	21.2	21.2	21.3	21.3								
	H16-11	9:58	3.88	18.7	18.5	18.5	17.9	17.7	17.6	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.5	18.7	18.8	18.8	18.8	18.8																	
	H16-13	10:08	3.21	18.0	18.0	18.1	20.0	20.3	21.2	22.5	23.1	23.8	24.1	24.5																							
	H17-15	10:56	3.00	16.0	16.0	17.8	18.8	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.7	19.0																					
	H26-3a	11:00	1.88	17.3	16.8	16.9	16.9	16.4	15.6	15.1	14.7	14.3	14.2																								
H26-3b	11:03	1.96	17.2	16.5	16.8	16.7	15.7	15.1	14.9	14.7	14.6	14.5	14.4	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2												

$\leq 15^{\circ}\text{C}$
 $15^{\circ}\text{C} <, < 20^{\circ}\text{C}$
 $20^{\circ}\text{C} \leq, \leq 25^{\circ}\text{C}$
 $25^{\circ}\text{C} <$ 太線内のデータが評価対象

データなし

表 6-3 地中温度測定結果表 (令和4年2月16日)

測定日: 令和4年2月16日

区分	地点名	測定時刻	管頭下 水位(m)	観測点の深度 (m)																																
				1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m	21m	22m	23m	24m	25m	26m	27m	28m	29m	30m	31m		
処分場 周辺の 地下水	Loc1	12:34	2.09	7.5	7.6	9.3	10.8	12.2	13.6	14.5	14.8	14.9	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5			
	Loc1a	12:39	2.07	9.1	9.2	9.4	10.1	11.9	13.4	14.3	14.6	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2													
	Loc1b	12:44	1.93	10.4	7.8	8.3	10.1	11.9	13.1	14.1	14.6	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1																	
	Loc3	9:09	3.08	8.2	7.7	7.3	9.6	10.8	11.9	12.6	12.9	12.9	13.1	13.1	13.2	13.2																				
	H16-1b	9:33	1.73	9.0	10.0	10.4	11.4	12.3	13.2	13.8	14.0	14.1																								
	H16-15	9:23	1.99	8.0	10.4	11.1	12.3	13.6	14.4	15.4	16.0	16.5	16.9	17.3																						
	H17-19	10:04	1.97	7.2	10.0	11.0	11.9	12.6	12.8	12.9	12.9																									
	Loc4	9:00	3.82	10.5	10.3	10.3	15.3	15.8	15.9	15.9																										
	H26-2	9:39	1.87	9.1	7.5	9.7	12.1	13.9	14.3	14.4	14.4	14.4	14.5																							
H26-1a	9:45	2.10	8.8	8.8	9.8																															
H26-1b	9:50	2.25	9.4	9.5	10.7	12.0	13.4	14.3	15.0	15.2	15.4	15.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5									
処分場 内の 浸透 水	No3	11:07	2.90	8.9	8.8	14.1	14.8	15.5	16.4	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.1	19.3	19.5	19.6	19.7	19.8	19.8													
	No5	11:43	4.32	10.9	10.9	17.1	20.1	20.8	20.3	19.8	19.3	18.9	18.7	18.6	18.5	18.4	18.2	18.2																		
	H16-3	10:28	4.03	8.8	8.6	8.7	15.9	19.0	19.3	19.3	19.3	19.4	19.6	20.0	20.4	20.7	20.8	20.7	20.6	20.4	20.1	19.7	19.4	19.2	19.1	18.9	18.7	18.6	18.6							
	H16-5	12:07	3.06	7.4	7.3	7.4	15.7	16.5	16.9	17.0	17.2	17.5	17.7	18.0	18.2	18.3	18.5																			
	H16-6	11:30	19.21	10.4	10.4	10.4	10.6	11.0	11.5	11.8	12.1	12.6	12.9	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.5	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0			
	H16-10	11:20	3.66	8.6	8.4	8.6	20.4	20.7	20.8	20.8	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	21.1	21.2	21.3	21.3	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4							
	H16-11	10:12	4.27	6.1	6.0	6.1	6.4	17.1	17.6	17.8	17.9	18.1	18.3	18.5	18.6	18.6	18.7	18.7	18.7																	
	H16-13	10:22	3.51	9.7	9.4	9.4	19.7	20.6	21.4	22.0	22.9	23.4	24.0	24.6																						
	H17-15	12:15	3.21	9.9	9.9	9.9	18.4	18.9	19.0	19.0	19.1	19.1	19.1	19.1	19.2	19.4																				
	H26-3a	12:22	2.58	9.5	9.3	11.9	12.8	13.8	14.4	14.8	15.0	15.0	14.9																							
	H26-3b	12:25	2.65	9.5	9.4	12.4	13.2	14.1	14.6	14.9	15.0	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9							

表 6-4 地中温度測定結果表 (令和3年1月28日)

測定日: 令和3年1月28日


区分	地点名	測定時刻	管頭下 水位(m)	観測点の深度 (m)																																		
				1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m	21m	22m	23m	24m	25m	26m	27m	28m	29m	30m	31m				
処分場 周辺の 地下水	Loc1	11:53	2.36	7.9	7.9	10.2	11.4	12.6	13.6	14.2	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0					
	Loc1a	11:59	2.33	7.9	7.9	9.6	10.7	11.9	12.9	13.8	14.2	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7															
	Loc1b	12:02	2.16	7.9	7.9	9.4	10.6	11.9	13.0	13.8	14.2	14.4	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7																
	Loc3	9:10	3.16	8.8	8.3	7.9	9.7	11.0	11.7	12.1	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6	12.7																						
	H16-1b	9:50	1.86	4.4	10.8	11.1	12.0	12.7	13.3	13.6	13.7	13.8																										
	H16-15	10:10	2.01	4.7	4.6	10.8	12.5	13.3	14.2	14.9	15.5	16.0	16.5	17.4																								
	H17-19	10:33	2.06	5.8	6.0	11.2	11.8	12.2	12.5	12.4	12.4																											
	Loc4	9:03	3.85	5.6	5.7	5.9	15.5	15.7	15.8	15.9																												
	H26-2	10:00	1.96	6.3	8.1	9.4	12.1	13.5	13.8	13.9	13.9	13.9	14.0																									
H26-1a	10:20	2.09	5.2	5.0	10.0																																	
H26-1b	10:23	2.49	5.1	5.0	11.9	12.9	13.5	14.3	14.8	15.1	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0										
処分場 内の 浸透 水	No3	11:04	3.04	6.8	6.9	6.9	15.1	16.1	16.5	17.0	17.2	17.4	17.6	18.0	18.2	18.5	18.7	19.0	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6															
	No5	11:30	4.50	7.8	8.1	8.5	8.7	19.8	19.7	19.3	18.8	18.5	18.4	18.3	18.1	18.1	18.0	17.9																				
	H16-3	10:56	4.23	6.5	6.5	6.6	6.6	18.5	19.1	19.3	19.3	19.4	19.6	20.1	20.4	20.7	20.8	20.8	20.8	20.6	20.2	19.8	19.6	19.2	19.0	18.8	18.7	18.6	18.5									
	H16-5	11:36	3.23	8.2	8.2	8.2	15.9	16.4	16.6	16.7	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	17.9																					
	H16-6	11:20	19.36	7.2	7.3	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.6	9.0	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.0	10.1	14.8	15.4	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8	15.7	15.7	15.7						
	H16-10	11:10	3.82	7.0	7.0	7.1	19.7	20.1	20.3	20.4	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9	21.0	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4									
	H16-11	10:43	4.47	6.4	6.5	6.5	6.6	18.0	18.0	17.8	17.9	18.0	18.1	18.3	18.4	18.5	18.5	18.6	18.6	18.6																		
	H16-13	10:53	3.65	6.3	6.4	6.5	20.2	20.9	21.4	21.9	22.7	23.4	24.0	24.4																								
	H17-15	11:40	3.49	8.1	8.1	8.1	17.4	18.3	18.5	18.6	18.7	18.7	18.7	18.8	18.8																							
	H26-3a	11:45	2.76	7.9	7.9	12.0	13.0	13.8	14.3	14.6	14.5	14.4	14.4																									
	H26-3b	11:47	2.83	7.9	7.9	13.2	13.5	14.0	14.3	14.5	14.6	14.6	14.6	14.5	14.4	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3									

≤15℃
 15℃<, <20℃
 20℃≤, ≤25℃
 25℃< 太線内のデータが評価対象

データなし
 空気層の温度を示す。


※ 観測点の深度(m)は、管頭からの測定深度を示す。
 ※ 地中温度の測定は管頭下1m毎に行うため、地下水に到達しない観測点は空気層となる。
 ※ 「各調査地点の温度」と「Loc.1a 最深部の温度」の差を比較している。ただし、地表からの影響を勘案し、各調査地点の空気層及び管頭から深度5mより浅い部分を除外している。
 ※ 空気層の温度及び管頭から深度5mより浅い部分の温度を緑色で表記した。
 ※ 比較対照としている「Loc.1a 最深部の温度」が15℃前後で推移しているため、15℃を基準とし、15℃より高い温度区分を着色している。

6.1.2 地中温度平均值変化図

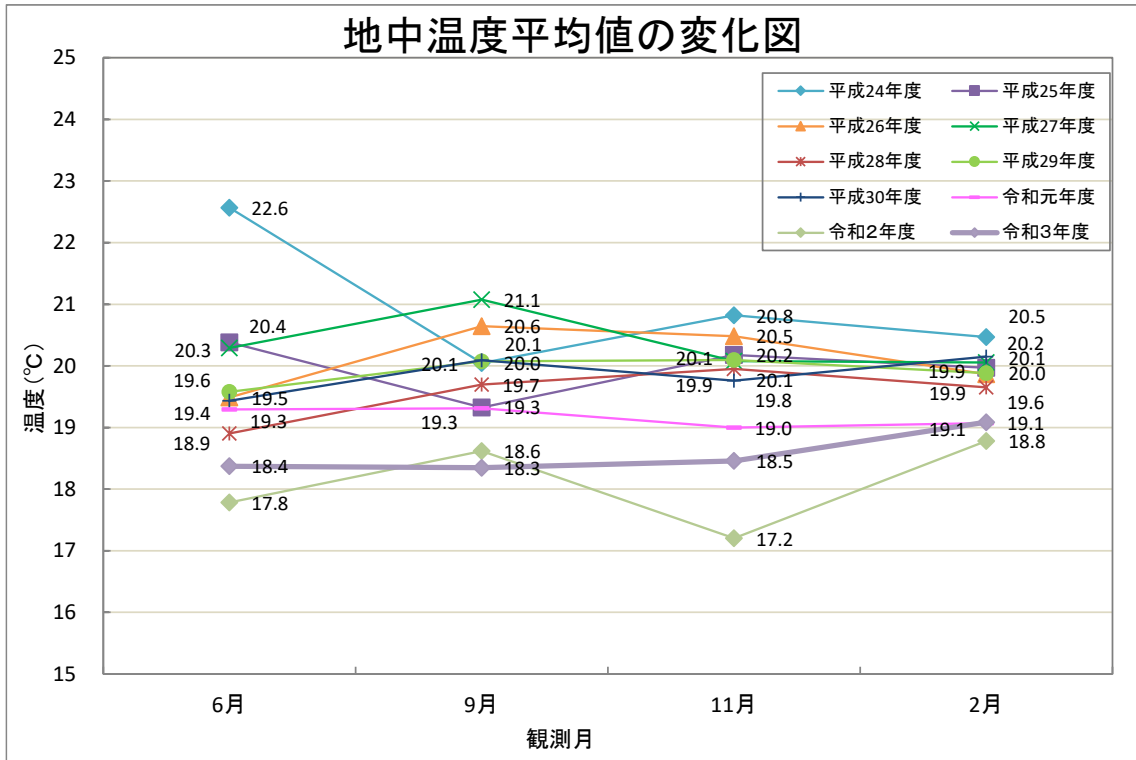

※処分場内で継続して観測を行っている全観測井戸9地点（5m～最深部）の平均値

図 6-1 地中温度平均値の変化図

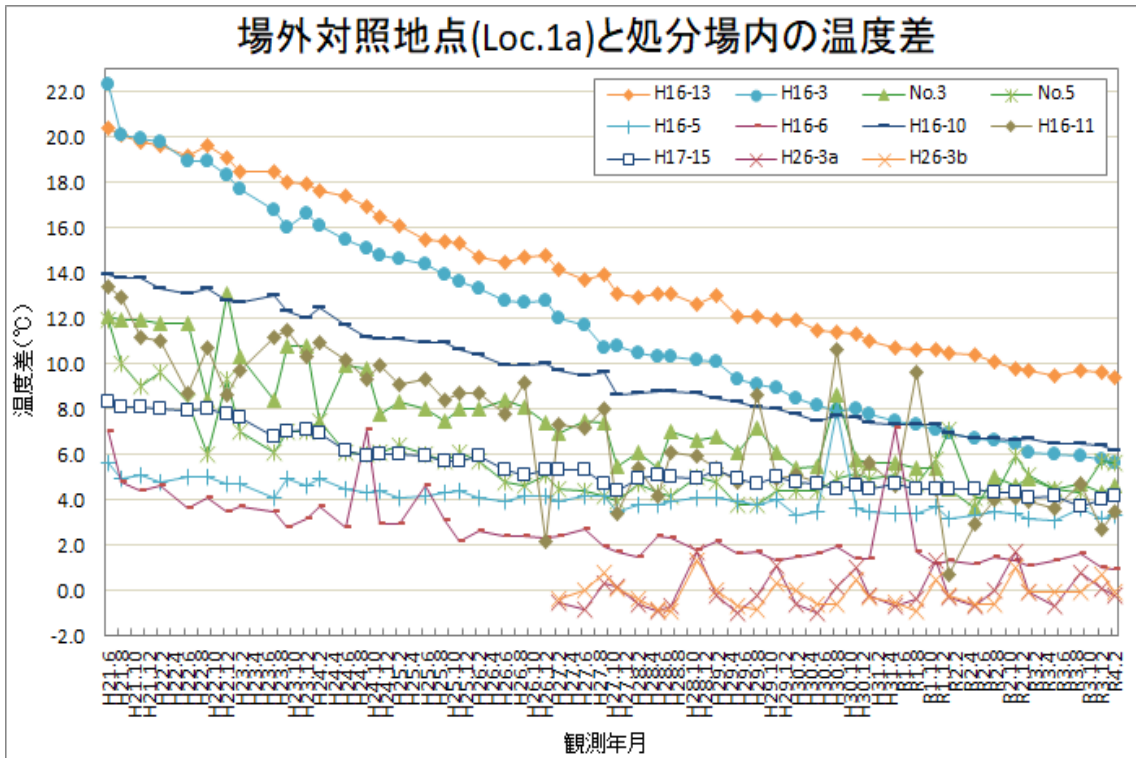

※ 各調査地点の空気層及び管頭から深度5mより浅い部分を除外している。

図 6-2 処分場内と場外対照地点 (Loc.1a) との温度差の変化

6.1.3 地中温度測定結果図

(1) 廃棄物埋立区域外の地下水の地中温度変化図

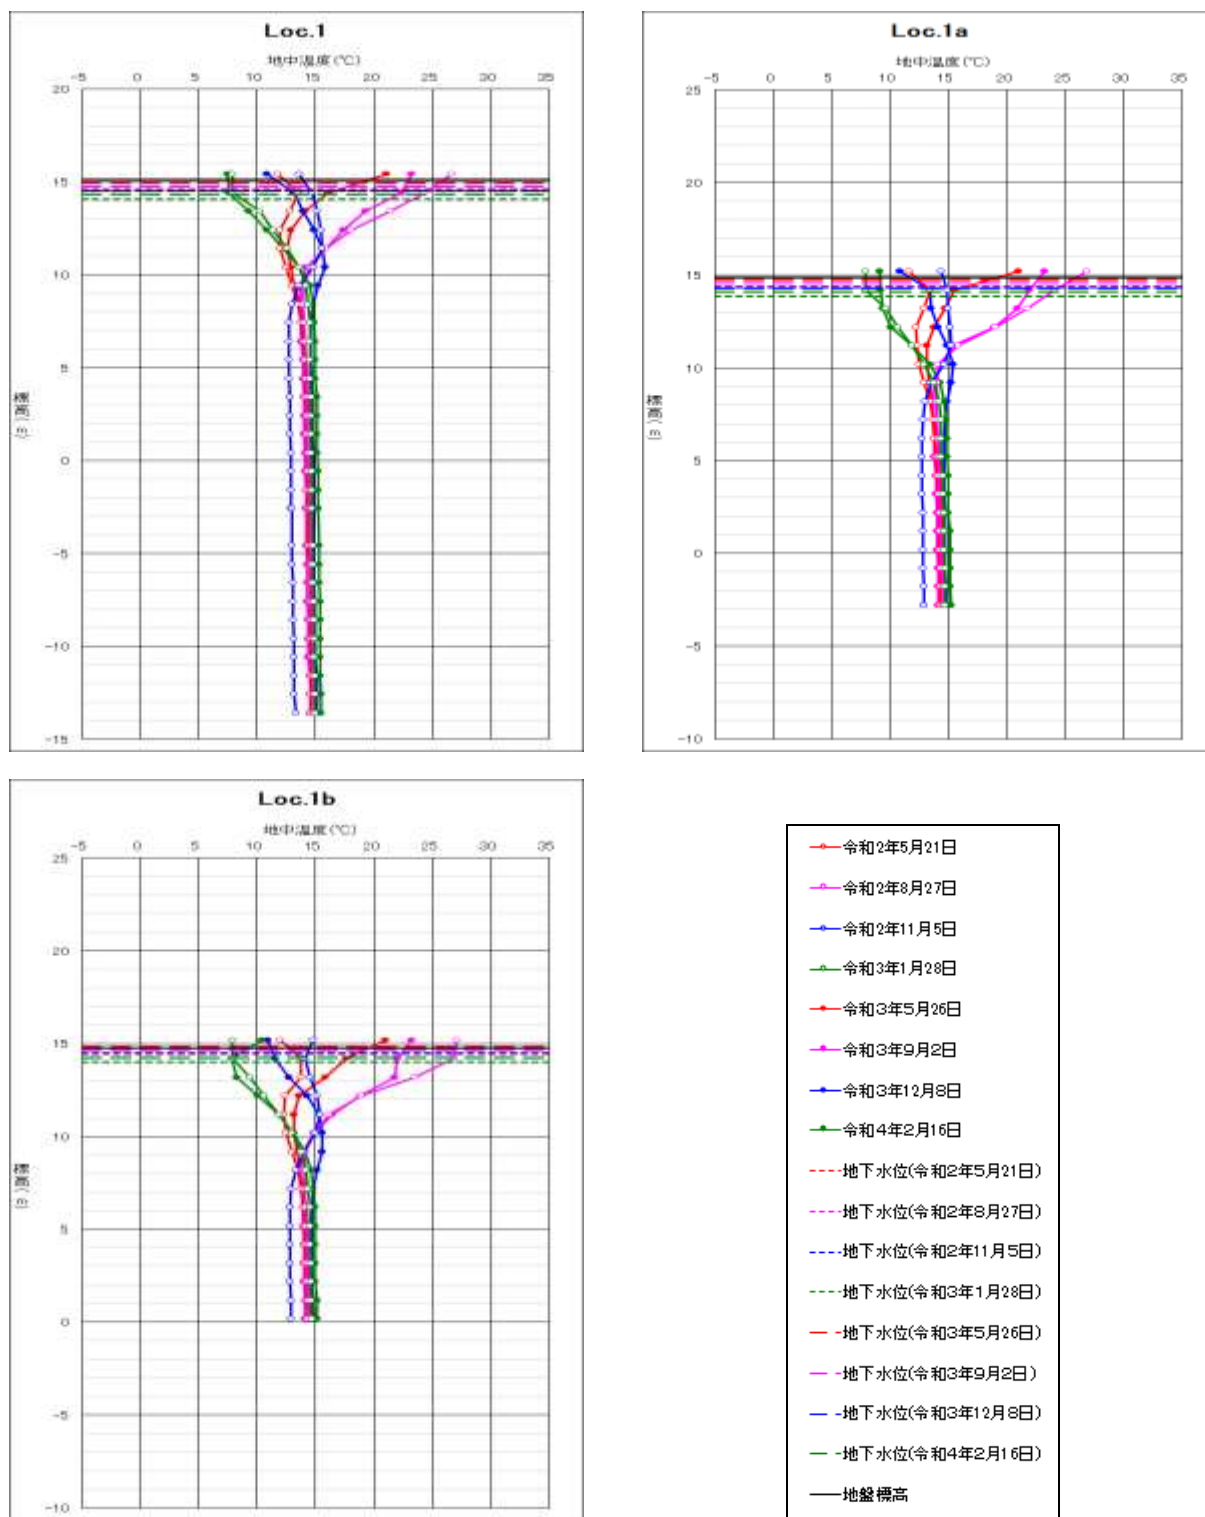


図 6-3 地中温度変化図（地下水）①

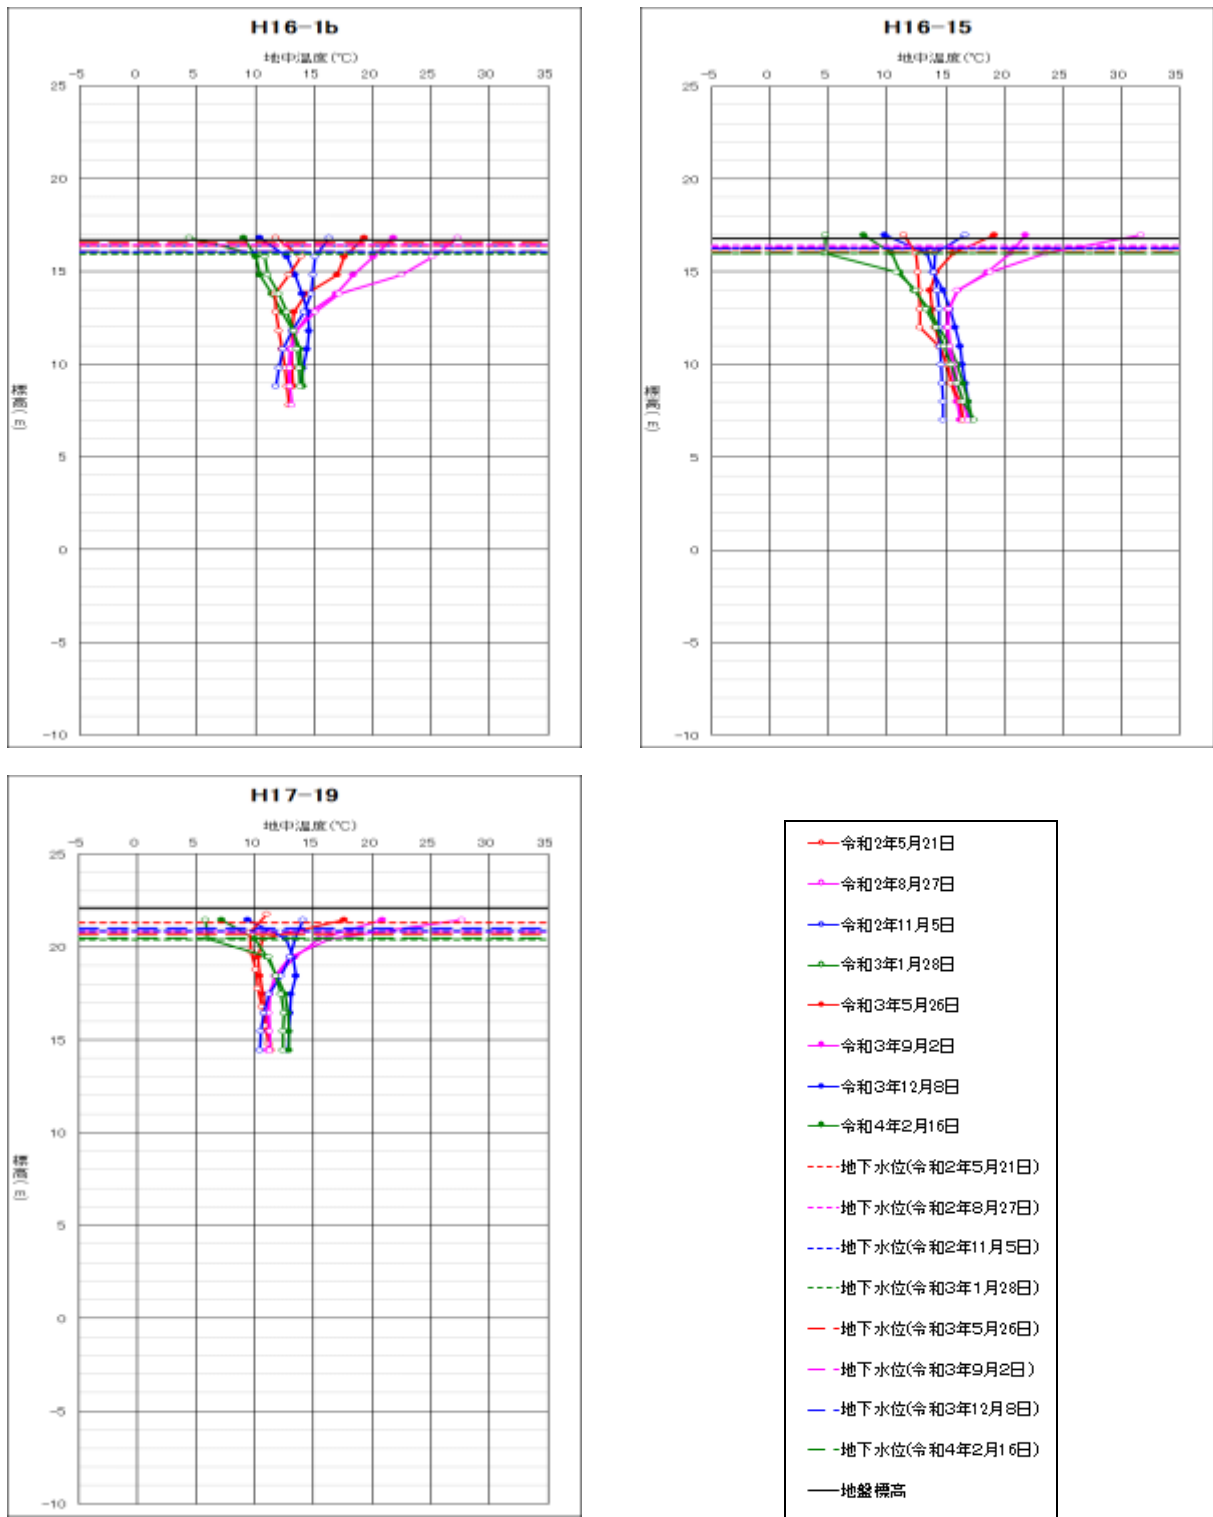


图 6-4 地中温度变化图（地下水）②

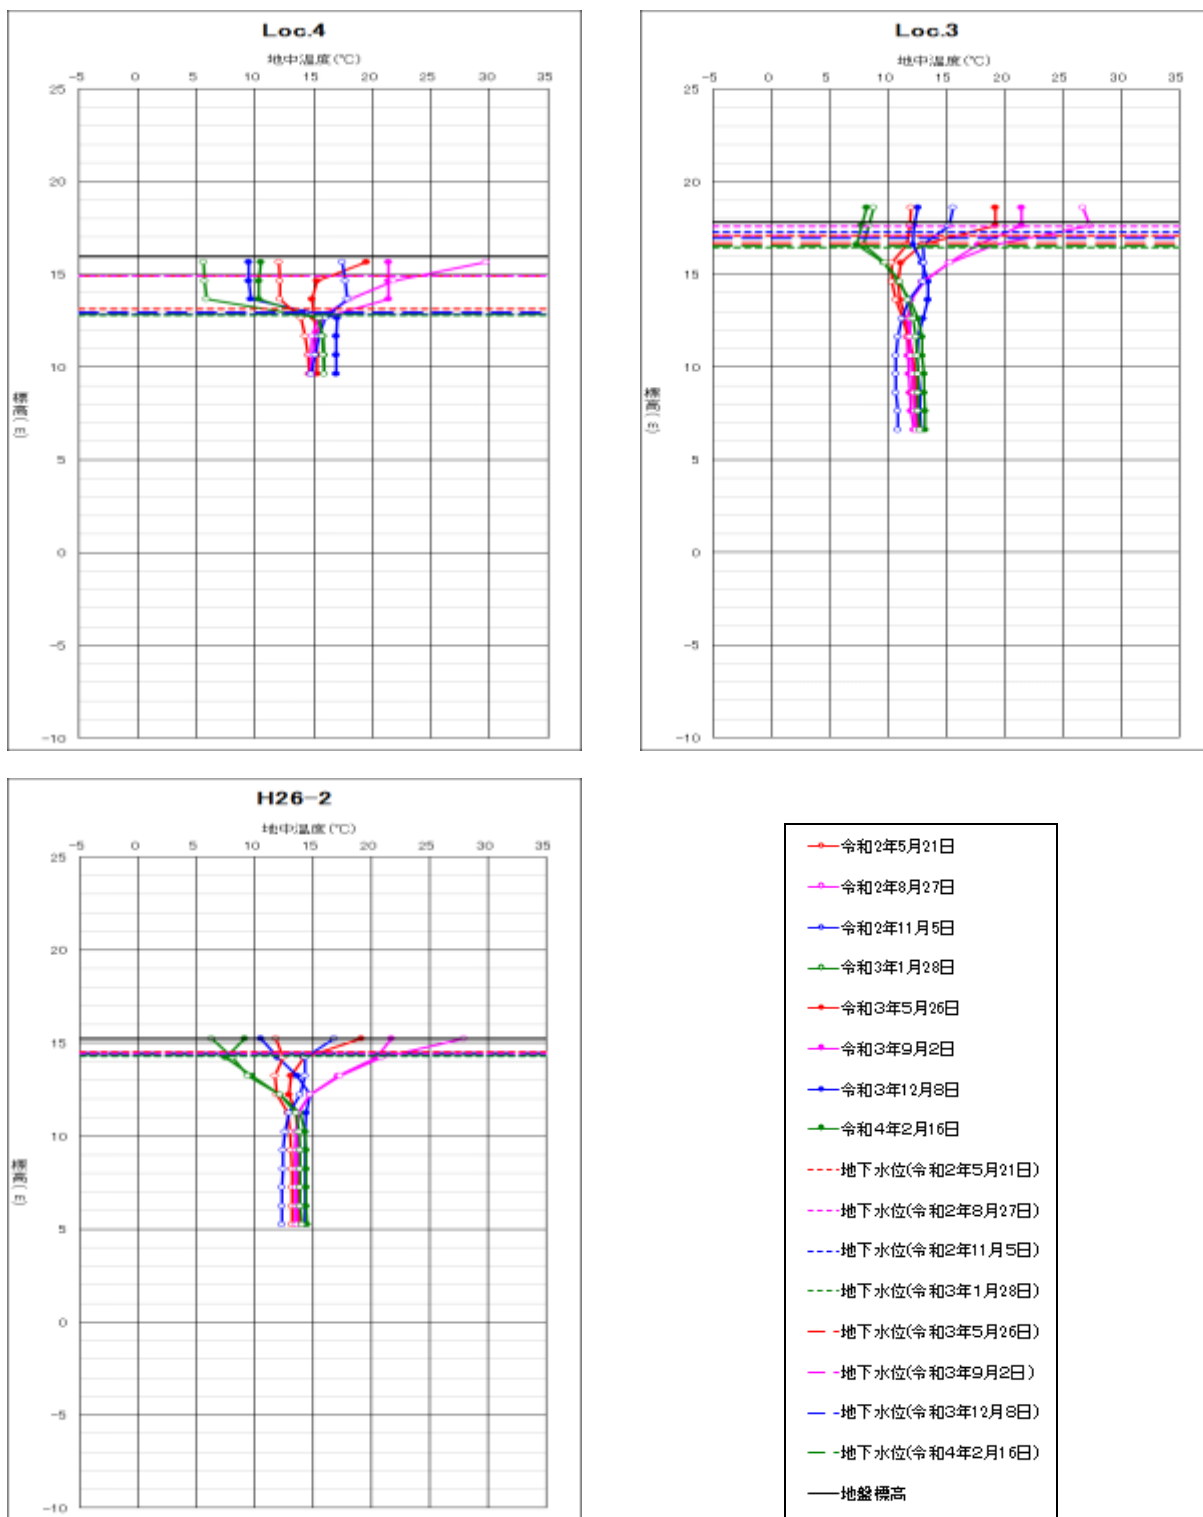


图 6-5 地中温度变化图（地下水）③

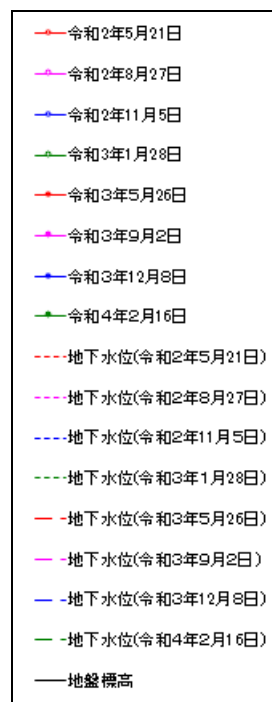
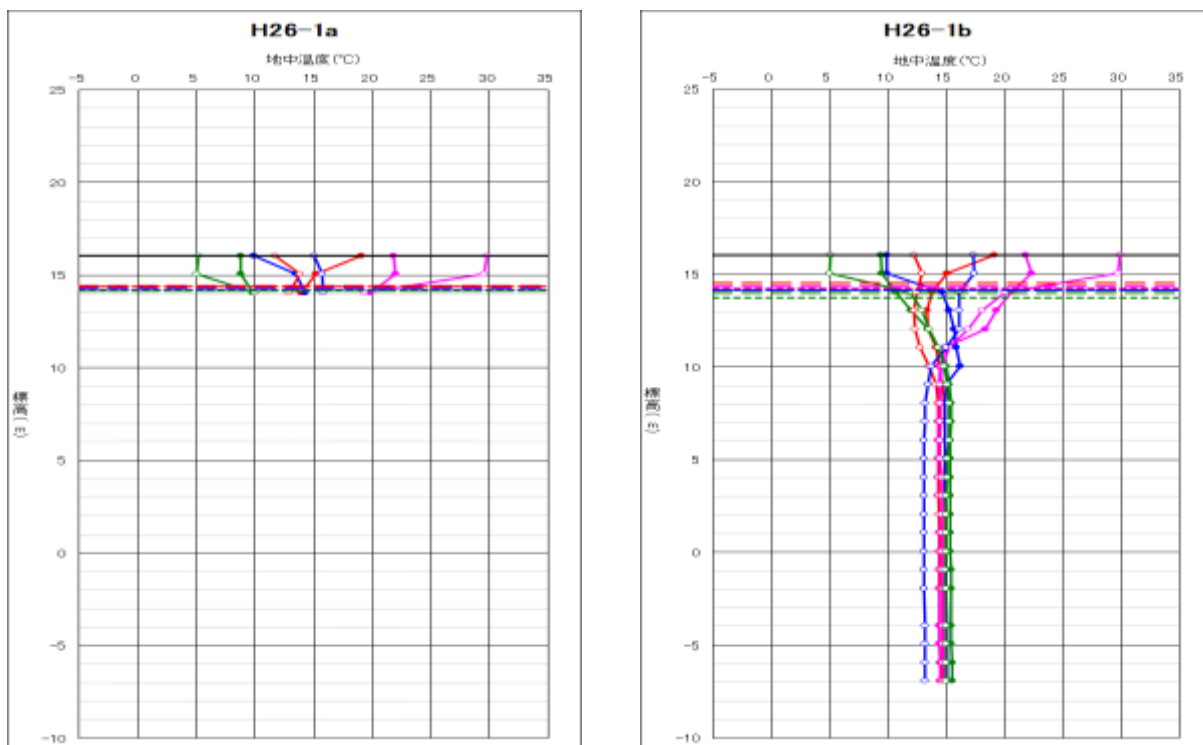


图 6-6 地中温度变化图（地下水）④

(2) 廃棄物埋立区域内の浸透水の地中温度変化図

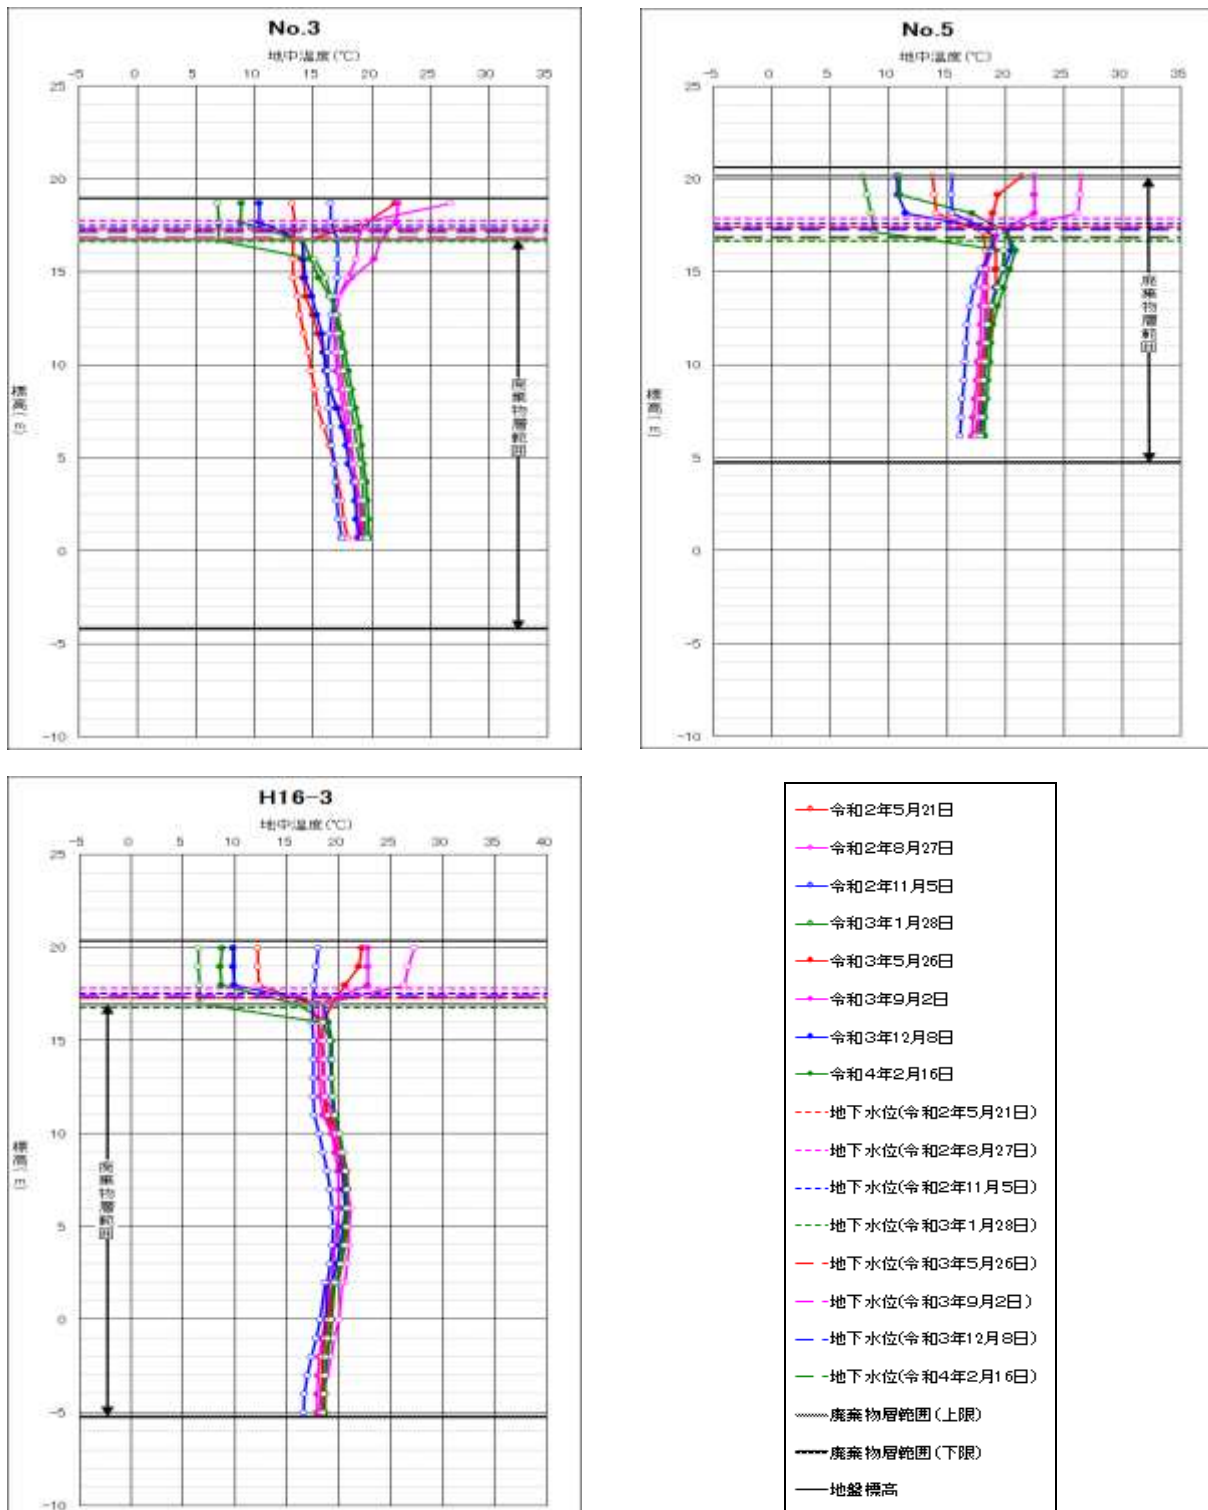


図 6-7 地中温度変化図（浸透水）①

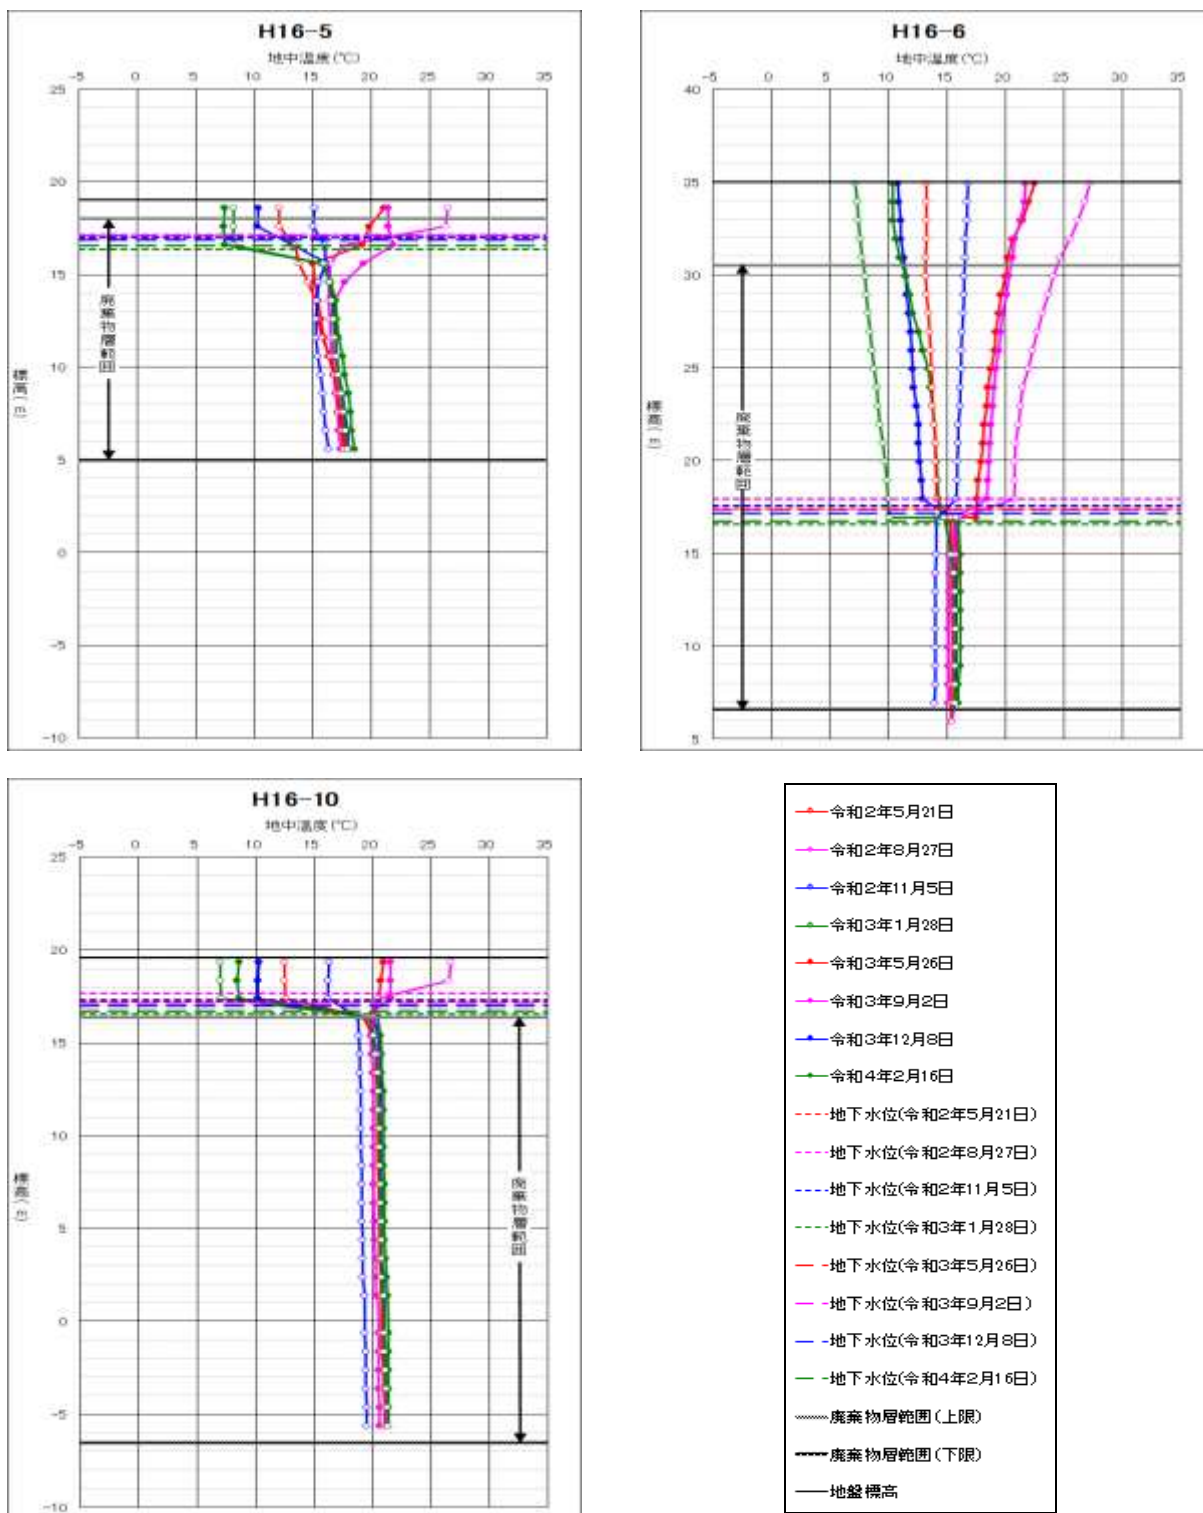


図 6-8 地中温度変化図（浸透水）②

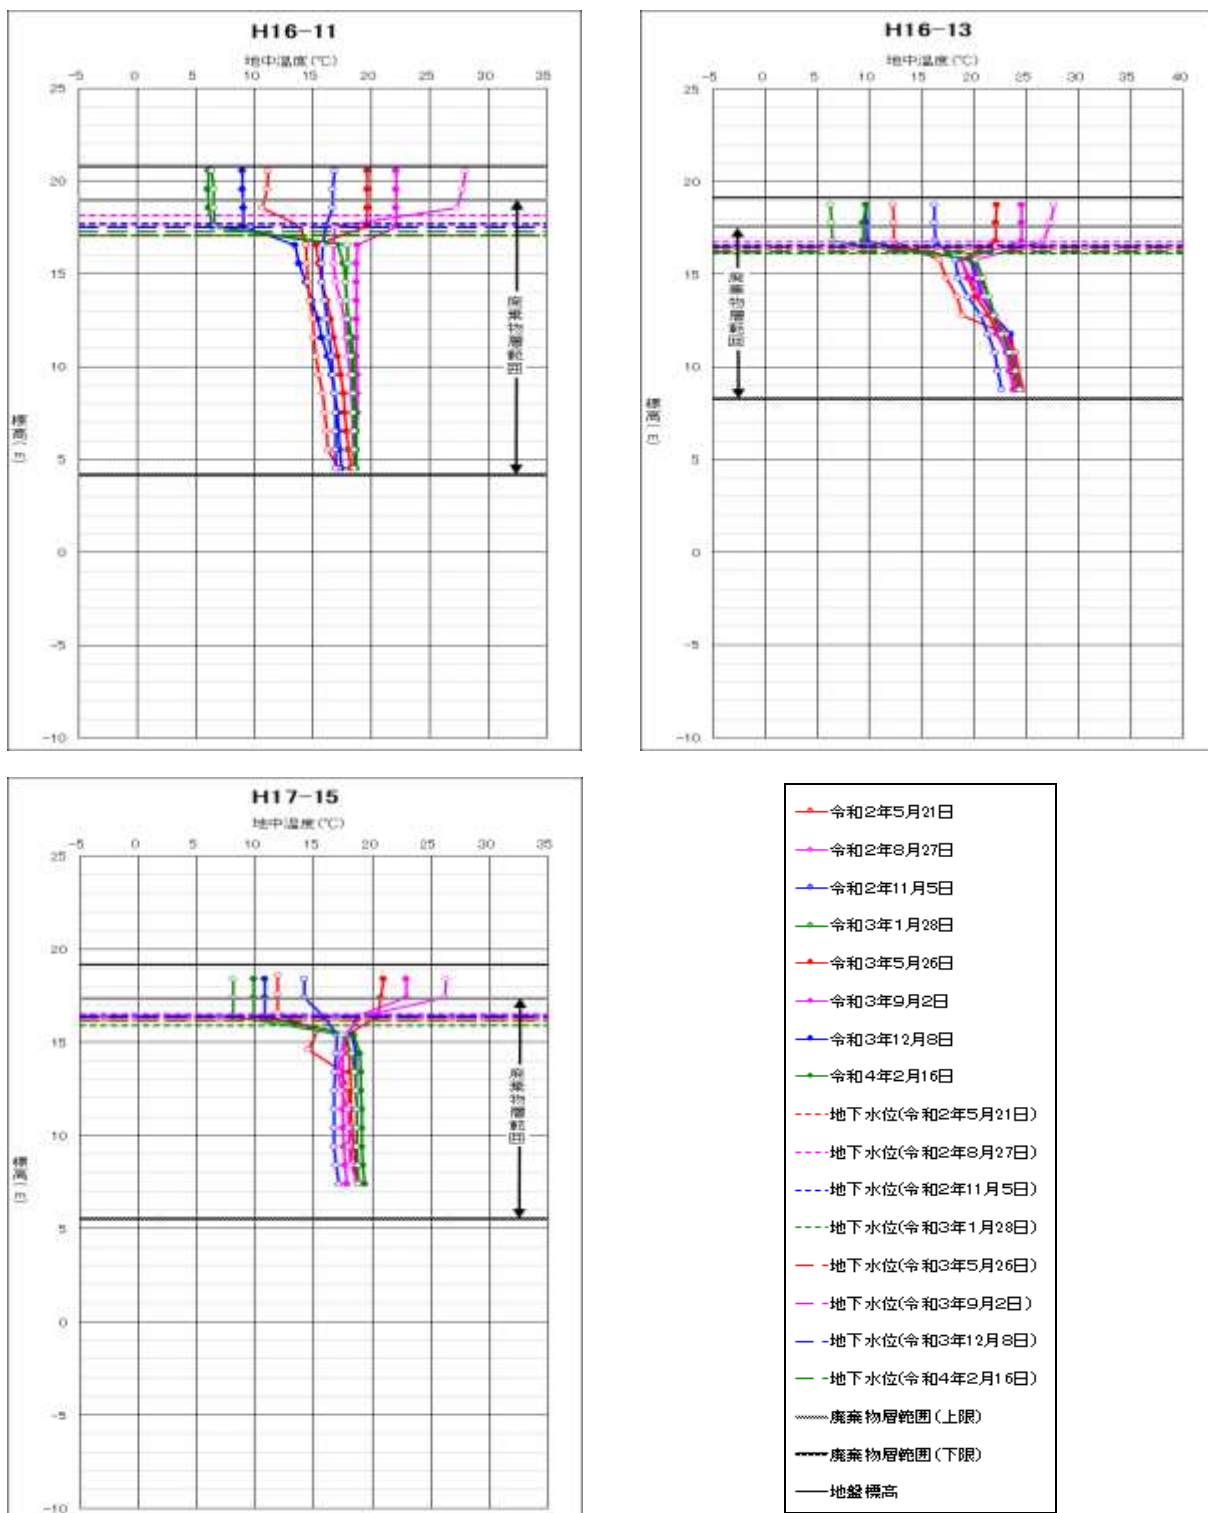


图 6-9 地中温度变化图（浸透水）③

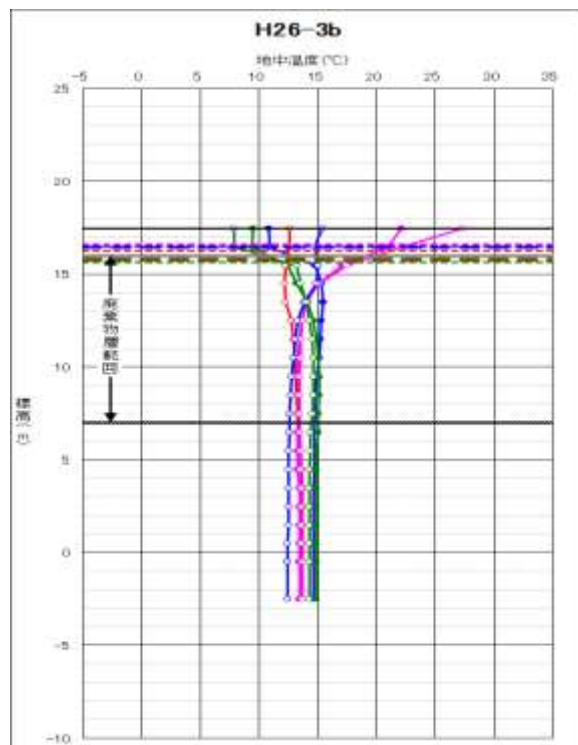
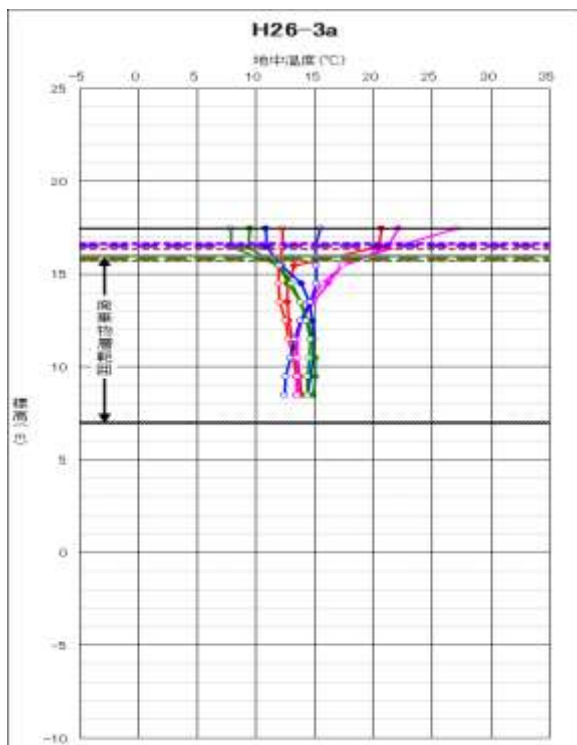



图 6-10 地中温度变化图（浸透水）④

6.2 地下水位調査

6.2.1 地下水位調査結果表

表 6-5 令和3年度下半期の最高水位・最低水位の一覧（水位補正後）

区分	孔番	地盤標高 (EL.m)	水位	平成25年度下半期		平成26年度上半期		平成26年度下半期		平成27年度上半期		平成27年度下半期		平成28年度上半期		平成28年度下半期		平成29年度上半期		平成29年度下半期		平成30年度上半期		平成30年度下半期		令和元年度上半期		令和元年度下半期		令和2年度上半期		令和2年度下半期		令和3年度上半期		令和3年度下半期	
				水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)	水位標高 (m)	高低差(m)
廃棄物埋立区域外	上流	Loc.3	最高	18.01	1.27	18.15	1.16	17.86	1.00	18.40	1.44	18.33	1.34	18.32	1.40	18.25	1.61	18.05	1.20	18.39	1.89	17.70	0.97	17.88	1.41	17.54	0.97	18.20	1.33	18.13	1.19	17.83	1.28	17.56	0.81	17.65	1.05
			最低	16.74	-	17.00	-	16.86	-	16.96	-	16.92	-	16.64	-	16.50	-	16.86	-	16.50	-	16.73	-	16.47	-	16.58	-	16.87	-	16.94	-	16.56	-	16.76	-	16.60	-
	H17-19	22.11	最高	21.69	1.41	21.78	1.48	22.25	1.75	22.10	2.34	21.39	0.91	21.80	1.40	21.44	1.15	21.71	1.10	21.73	1.30	21.54	1.14	21.64	1.54	21.31	0.68	21.90	1.43	21.96	1.43	21.48	1.24	21.27	0.96	21.24	0.78
			最低	20.28	-	20.31	-	20.50	-	19.76	-	20.48	-	20.39	-	20.29	-	20.61	-	20.44	-	20.40	-	20.10	-	20.62	-	20.47	-	20.54	-	20.24	-	20.31	-	20.46	-
	Loc.1	15.11	最高	-	-	-	-	14.95	0.17	15.72	0.95	15.12	0.63	15.17	0.66	14.98	0.48	14.90	0.47	15.50	1.09	14.76	0.55	14.89	0.90	14.74	0.94	15.39	1.28	14.95	0.77	15.04	1.05	15.16	0.53	15.05	0.74
			最低	-	-	-	-	14.78	-	14.77	-	14.49	-	14.51	-	14.50	-	14.42	-	14.41	-	14.41	-	13.86	-	14.34	-	14.11	-	14.18	-	13.99	-	14.63	-	14.31	-
	Loc.1a	14.88	最高	15.00	0.55	14.97	0.67	14.97	0.59	15.63	1.15	14.90	0.65	15.06	0.87	14.74	0.63	14.62	0.41	15.31	1.17	14.62	0.52	14.48	0.89	14.48	0.83	15.62	1.73	14.68	0.76	14.80	1.05	14.91	0.53	14.76	0.73
			最低	14.46	-	14.58	-	14.38	-	14.48	-	14.26	-	14.19	-	14.11	-	14.21	-	14.14	-	13.59	-	13.59	-	13.65	-	13.89	-	13.93	-	13.74	-	14.38	-	14.03	-
	Loc.1b	14.75	最高	14.96	0.52	15.17	0.55	15.05	0.60	16.34	1.81	14.81	0.44	15.18	0.85	14.78	0.52	14.66	0.38	15.49	1.28	14.74	0.47	14.69	0.84	14.66	0.77	16.66	2.59	14.69	0.56	14.82	0.87	14.92	0.58	14.80	0.65
			最低	14.44	-	14.63	-	14.45	-	14.53	-	14.37	-	14.33	-	14.26	-	14.28	-	14.21	-	14.28	-	14.27	-	13.85	-	14.12	-	13.95	-	14.12	-	14.34	-	14.15	-
	Loc.4	15.97	最高	14.37	1.59	14.98	2.17	14.74	1.92	16.32	3.50	13.27	0.45	15.66	2.84	13.15	0.48	15.07	2.23	15.59	2.79	15.02	2.24	13.34	0.61	15.04	2.30	15.40	2.61	15.28	2.40	13.36	0.56	15.04	2.21	13.20	0.39
			最低	12.78	-	12.81	-	12.82	-	12.81	-	12.82	-	12.82	-	12.82	-	12.82	-	12.80	-	12.80	-	12.78	-	12.73	-	12.73	-	12.79	-	12.88	-	12.80	-	12.83	-
H16-15	16.79	最高	-	-	-	-	16.49	0.12	16.94	0.83	16.64	0.65	16.66	0.74	16.62	0.61	16.82	0.51	16.72	0.59	16.49	0.56	16.97	0.73	16.77	0.46	17.16	0.71	17.06	0.52	17.90	0.70	16.86	0.54	16.93	0.61	
		最低	-	-	-	-	16.37	-	16.11	-	16.00	-	15.92	-	16.01	-	16.11	-	16.12	-	15.93	-	16.24	-	16.31	-	16.45	-	16.54	-	16.30	-	16.32	-	16.32	-	
H26-1a	16.06	最高	-	-	-	-	15.30	0.45	17.23	2.43	15.18	0.49	16.10	1.44	15.03	0.68	15.38	0.53	16.53	1.86	15.29	0.51	15.16	0.39	15.18	0.34	17.70	2.89	16.02	1.19	15.33	0.55	15.42	0.59	15.25	0.42	
		最低	-	-	-	-	14.85	-	14.81	-	14.69	-	14.66	-	14.35	-	14.85	-	14.67	-	14.78	-	14.77	-	14.84	-	14.82	-	14.83	-	14.78	-	14.83	-	14.83	-	
H26-1b	16.06	最高	-	-	-	-	15.44	0.22	16.59	1.39	15.56	0.57	15.74	0.76	15.41	0.44	15.38	0.40	16.11	1.24	15.34	0.48	15.26	0.82	15.21	0.73	16.53	1.85	15.45	0.74	15.46	0.91	15.56	0.45	15.47	0.65	
		最低	-	-	-	-	15.22	-	15.21	-	14.98	-	14.98	-	14.97	-	14.99	-	14.87	-	14.86	-	14.43	-	14.48	-	14.68	-	14.71	-	14.55	-	15.11	-	14.83	-	
H26-2	15.24	最高	-	-	-	-	14.21	0.28	16.53	2.37	14.49	0.31	15.52	1.40	14.34	0.18	14.51	0.46	15.71	1.62	14.40	0.23	14.41	0.33	14.39	0.30	16.94	2.79	15.15	1.17	14.55	0.45	14.42	0.43	14.52	0.36	
		最低	-	-	-	-	13.93	-	14.16	-	14.18	-	14.12	-	14.16	-	14.05	-	14.09	-	14.16	-	14.07	-	14.16	-	14.15	-	13.99	-	14.10	-	13.99	-	14.16	-	
廃棄物埋立区域内	上流	No.3	最高	17.90	1.46	18.00	1.09	17.78	1.18	18.20	1.44	18.23	1.48	18.18	1.52	18.24	1.64	18.17	1.36	18.44	1.71	17.66	0.90	17.89	1.43	17.48	0.93	18.14	1.37	18.03	1.13	17.79	1.75	17.49	0.83	17.62	1.11
			最低	16.45	-	16.91	-	16.60	-	16.76	-	16.75	-	16.66	-	16.60	-	16.82	-	16.73	-	16.76	-	16.66	-	16.46	-	16.78	-	16.90	-	16.64	-	16.66	-	16.51	-
	H16-6	35.02	最高	18.01	1.49	18.20	1.20	17.80	1.10	18.80	2.11	18.37	1.67	18.46	1.80	18.46	1.94	18.27	1.47	18.93	2.24	17.80	1.10	18.04	1.94	17.50	1.38	17.97	2.51	18.33	0.22	18.34	1.51	17.97	0.93	18.06	1.19
			最低	16.52	-	17.01	-	16.70	-	16.70	-	16.70	-	16.66	-	16.51	-	16.80	-	16.69	-	16.70	-	16.10	-	16.12	-	15.45	-	16.83	-	17.03	-	16.87	-	16.87	-
	H16-11	20.77	最高	18.24	1.27	18.32	0.95	18.09	0.95	18.49	1.34	18.59	1.36	18.48	1.33	18.58	1.66	18.47	1.21	18.57	1.42	18.02	0.89	18.22	1.52	17.83	0.99	18.63	1.41	18.35	1.10	18.16	1.36	17.88	0.89	17.97	1.08
			最低	16.98	-	17.38	-	17.14	-	17.16	-	17.23	-	17.15	-	16.92	-	17.26	-	17.15	-	17.15	-	17.13	-	16.70	-	17.22	-	17.25	-	16.80	-	16.99	-	16.89	-
	H16-10	19.61	最高	17.82	1.29	17.91	0.93	17.67	1.01	18.09	1.37	18.13	1.45	18.05	1.47	18.12	1.59	18.06	1.33	18.31	1.68	17.58	0.85	17.79	1.49	17.40	0.97	18.02	1.32	17.93	1.10	17.70	1.43	17.42	0.81	17.53	1.10
			最低	16.53	-	16.98	-	16.66	-	16.72	-	16.69	-	16.58	-	16.52	-	16.73	-	16.64	-	16.73	-	16.31	-	16.64	-	16.43	-	16.70	-	16.84	-	16.61	-	16.43	-
	No.5	20.63	最高	18.14	1.48	18.31	1.56	18.04	1.40	18.55	1.75	18.27	1.45	18.36	1.59	18.31	1.55	18.27	1.40	18.82	1.98	17.87	1.07	18.10	1.71	17.56	1.05	18.48	1.62	18.47	1.49	17.93	1.43	17.61	0.89	17.72	1.12
			最低	16.66	-	16.76	-	16.64	-	16.80	-	16.82	-	16.77	-	16.76	-	16.87	-	16.84	-	16.80	-	16.39	-	16.51	-	16.87	-	16.98	-	16.50	-	16.71	-	16.59	-
	H16-3	20.36	最高	17.89	1.15	17.96	0.98	17.73	0.90	18.14	1.28	18.27	1.40	18.17	1.32	18.22	1.51	18.20	1.30	18.31	1.52	17.67	0.84	17.91	1.45	17.50	0.95	18.04	1.20	17.68	1.40	17.81	1.17	17.69	0.81	17.79	1.12
			最低	16.74	-	16.97	-	16.83	-	16.87	-	16.87	-	16.86	-	16.71	-	16.91	-	16.79	-	16.83	-	16.46	-	16.56	-	16.83	-	16.28	-	16.65	-	16.88	-	16.67	-
H16-13	19.13	最高	16.90	0.83	16.90	0.58	16.82	0.69	17.03	0.87	17.19	1.11	16.88	0.90	17.38	1.56	17.14	0.91	17.12	1.02	16.70	0.53	16.90	1.01	16.62	0.65	16.95	0.86	17.74	1.24	16.73	0.91	16.52	0.55	16.63	0.79	
		最低	16.07																																		

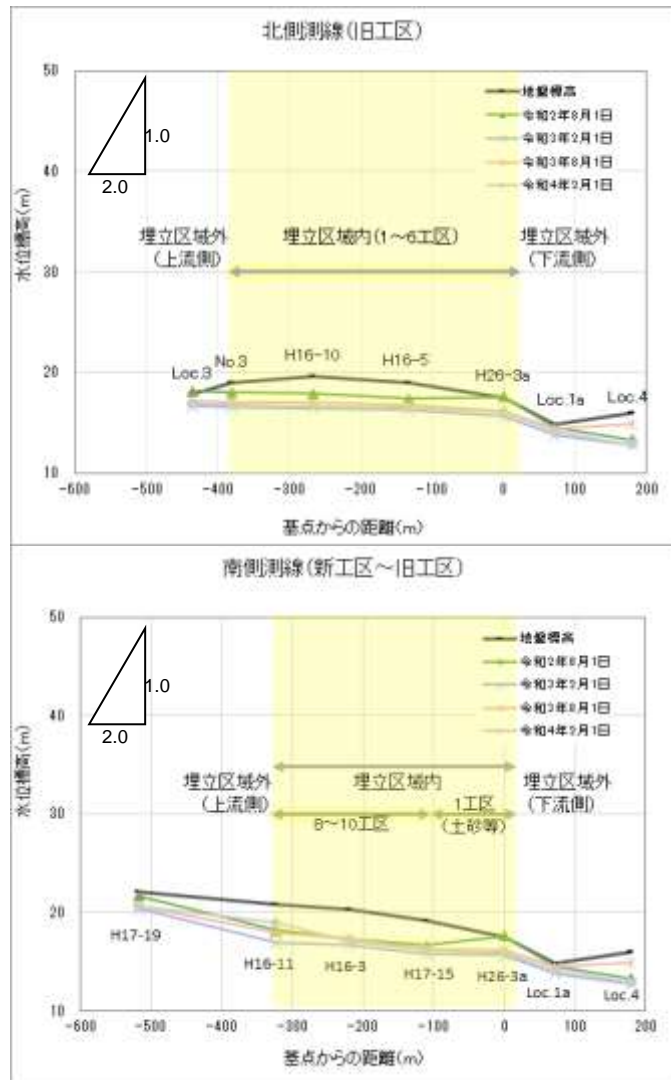

※高さ方向については約40倍とし、標高差を強調している。
 ※湧水期として令和3年2月1日、令和4年2月1日の0時の値を抜き出している。
 ※出水期として令和2年8月1日、令和3年8月1日の0時の値を抜き出している。

図6-12 令和3年度下半期の北上側～下流側にかけての水位標高変化（水位標高変化図）

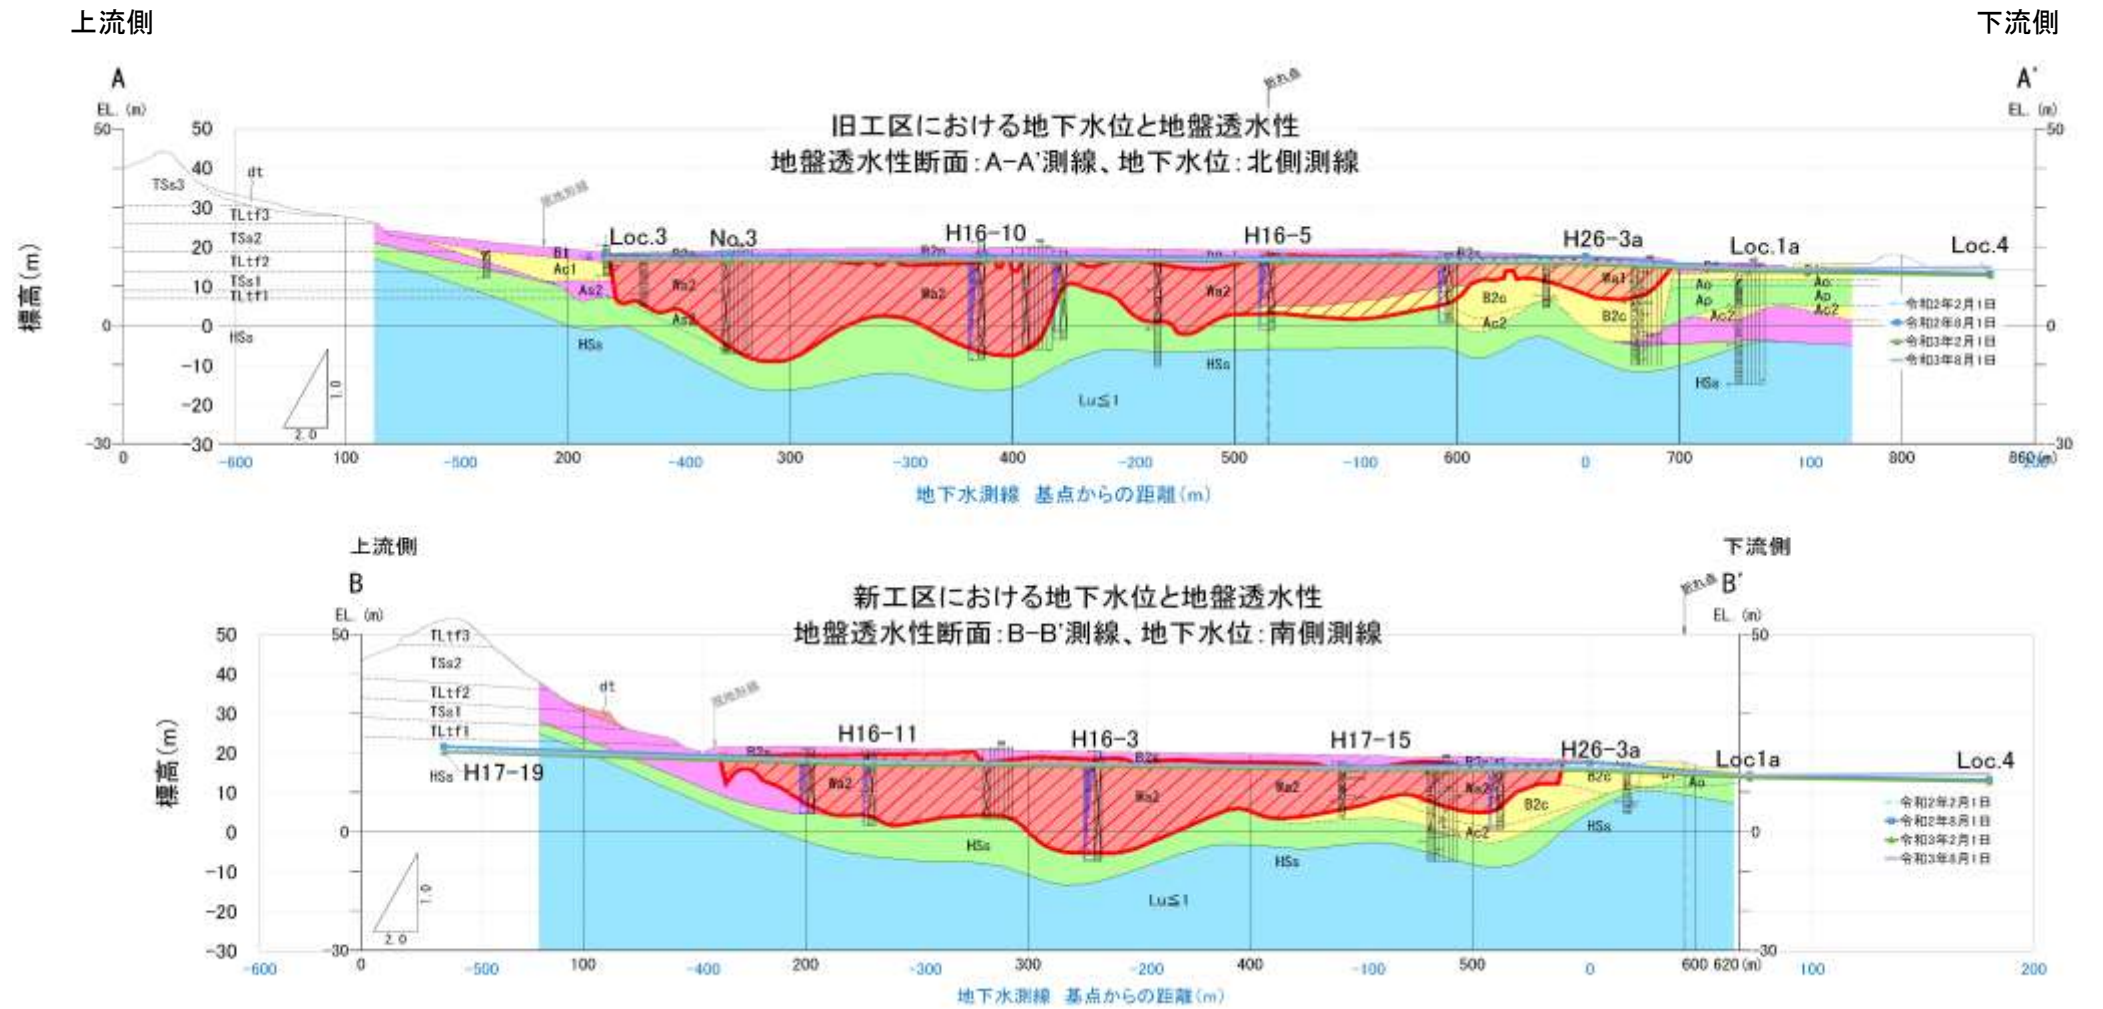


図6-13 令和3年度下半期の北上側～下流側にかけての水位標高変化（地盤透水性断面図）





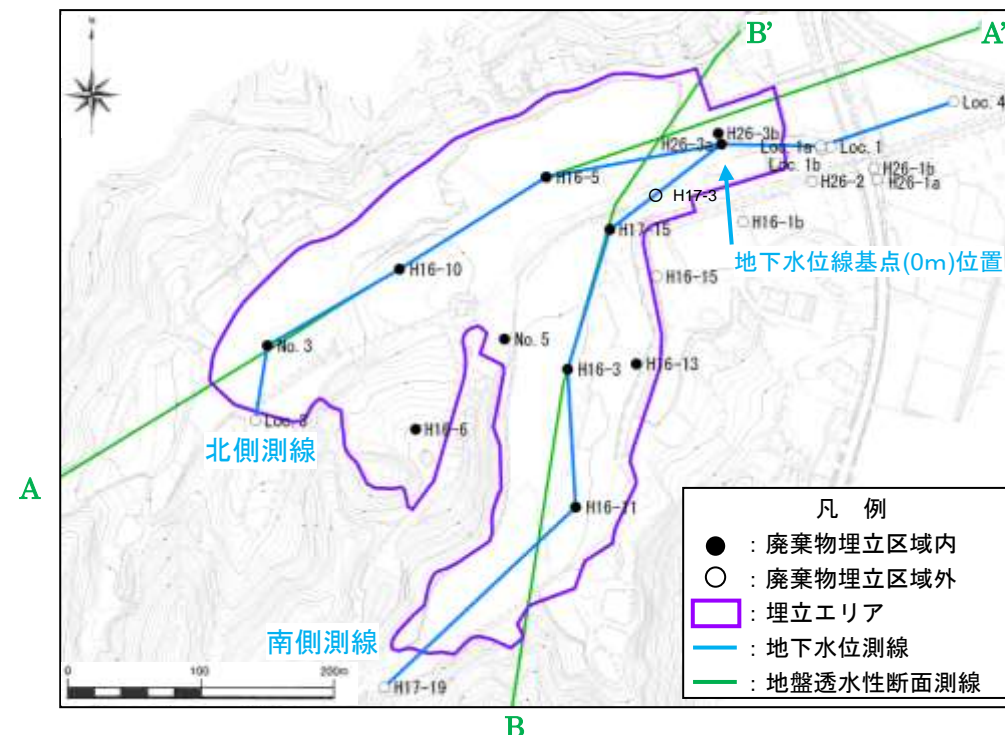


図6-14 令和3年度下半期の北上側～下流側にかけての水位標高変化（平面図）

※地盤透水性断面図については、平成17年度の調査結果を引用。
 ※高さ方向については約2倍とし、標高差を強調している。
 ※湧水期として令和3年2月1日、令和4年2月1日の0時の値を抜き出している。
 ※出水期として令和2年8月1日、令和3年8月1日の0時の値を抜き出している。

ルジオン値 ($\ell/\text{min}\cdot\text{m}$)	透水系数 (cm/sec)
Red	$1.0 \times 10^{-1} \sim$
Pink	$2.6 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$
Orange	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-4}$
Yellow	$6.5 \times 10^{-5} \sim 1.3 \times 10^{-4}$
Light Green	$1.3 \times 10^{-5} \sim 6.5 \times 10^{-5}$
Light Blue	$\sim 1.3 \times 10^{-5}$
Red hatched	廃棄物層





6.2.2 北側測線(旧工区)の地下水・浸透水の水位図

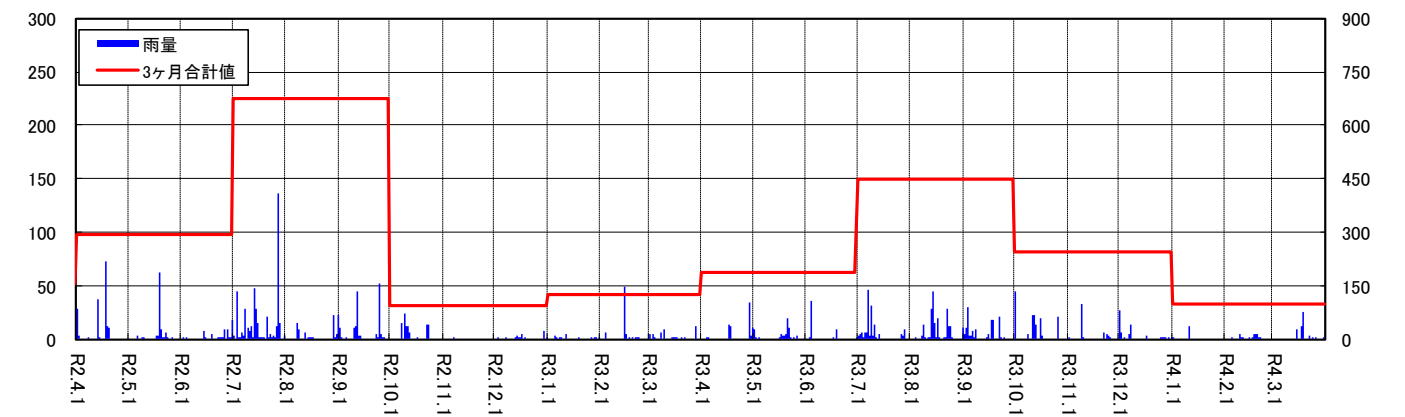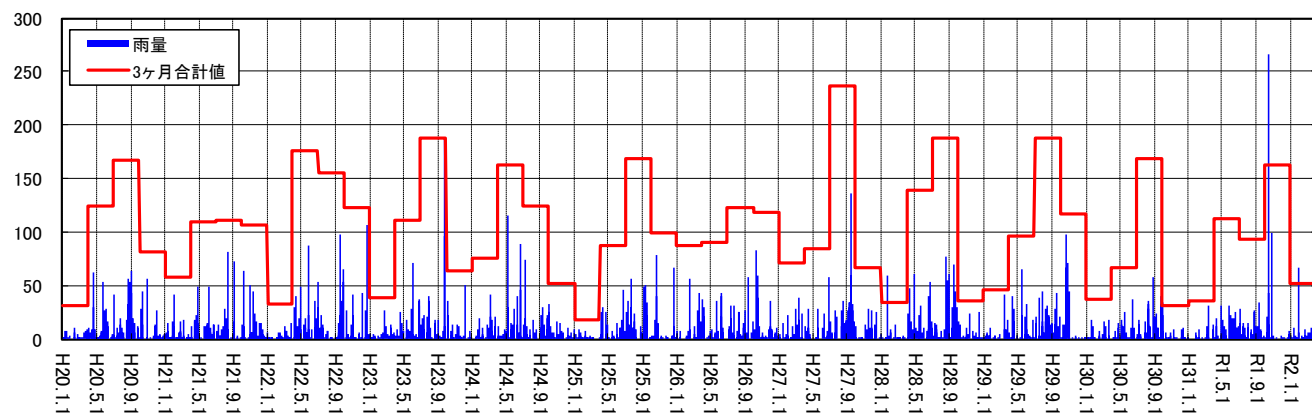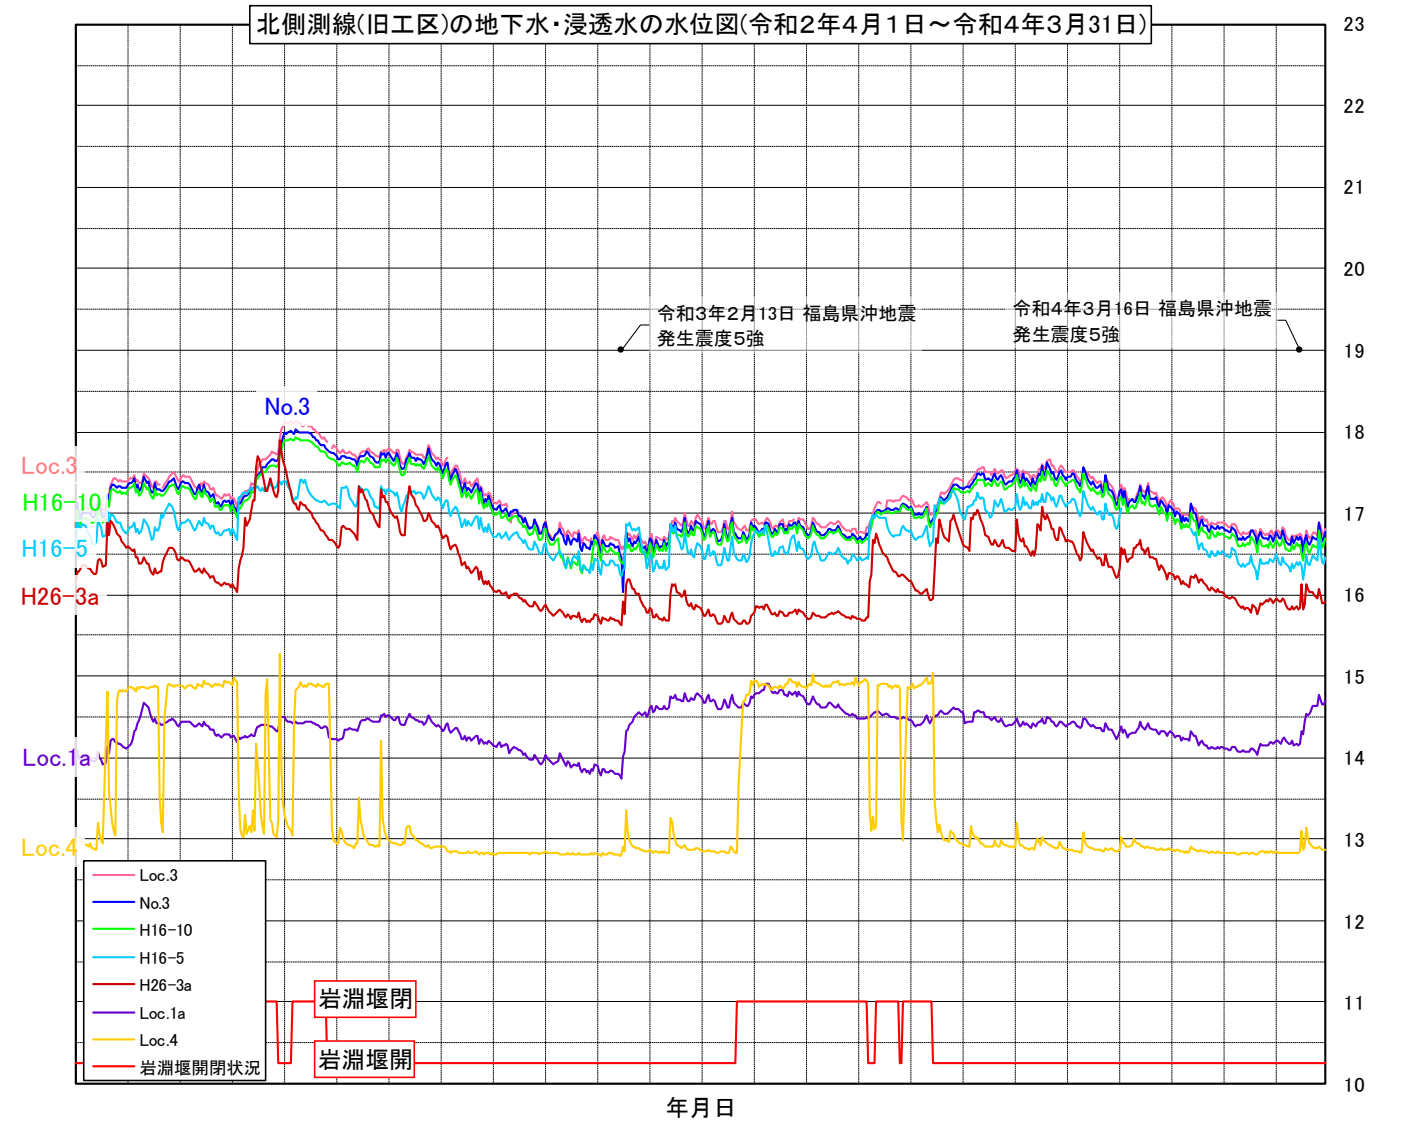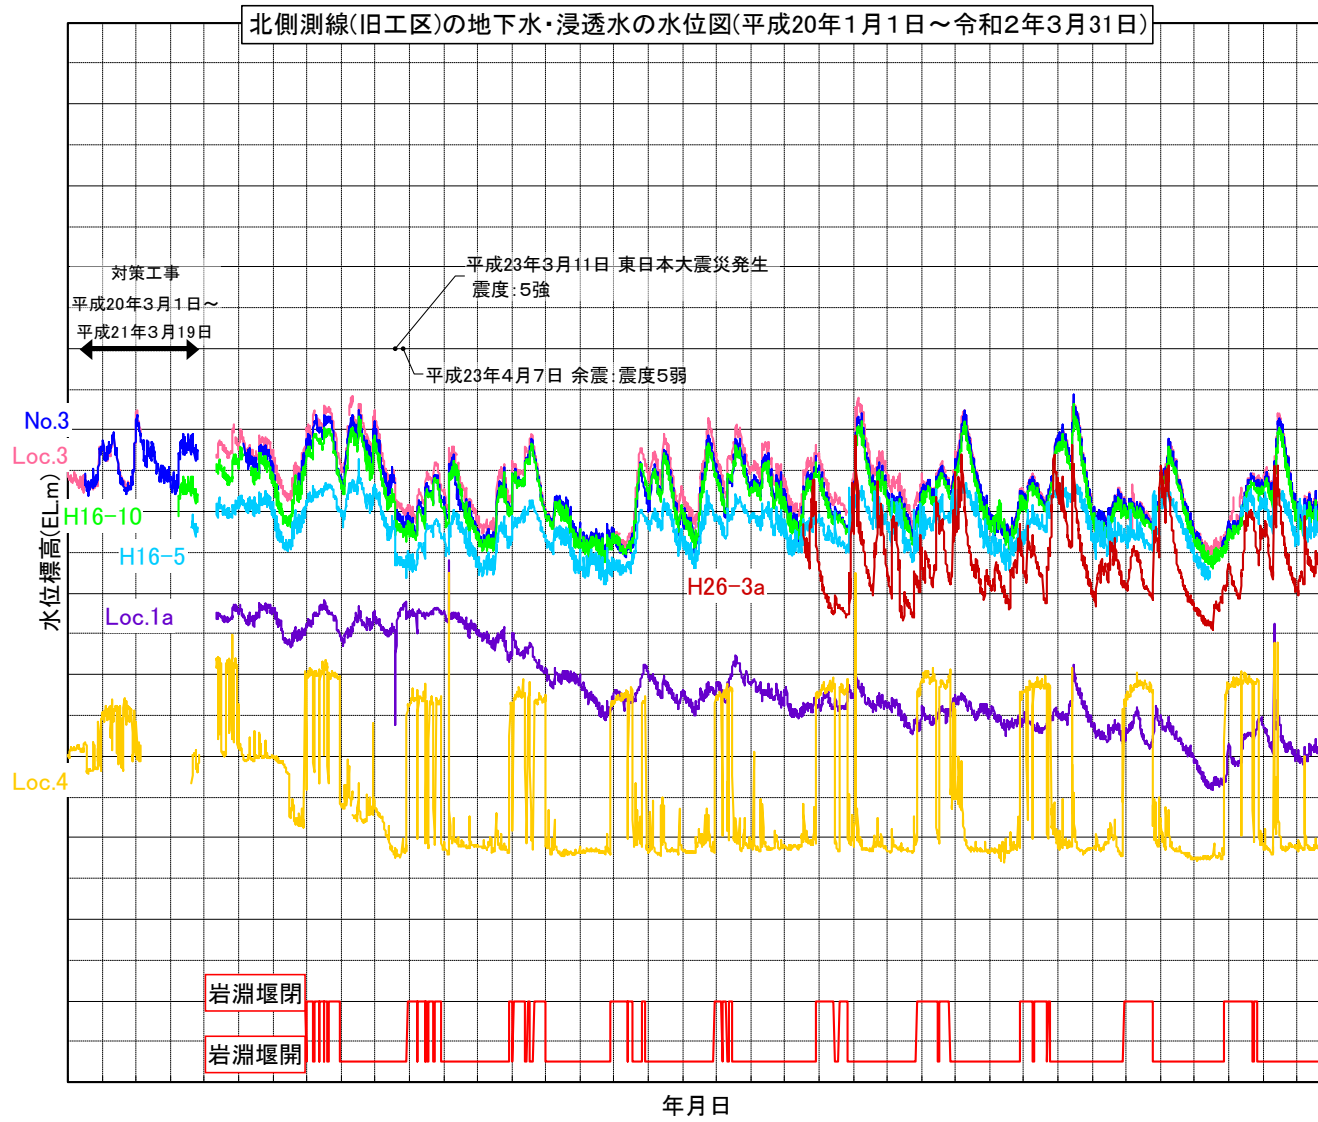

- * 1 岩淵堰の開閉については、平成 21 年度より記載。
- * 2 雨量は、平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 5 月 29 日の期間及び平成 20 年 12 月 2 日～平成 21 年 3 月 22 日の期間は、気象庁蔵王観測所（アメダス）のデータを使用。その他の期間は、処分場内観測データを使用。
- * 3 No.3 は平成 31 年 2 月 1 日～4 月 10 日の期間、機械故障のため欠測。
- * 4 H16-5 は機器不調のため、平成 31 年 3 月 1 日～令和元年 6 月 15 日及び令和 3 年 12 月 2 日～令和 4 年 1 月 11 日まで欠測。
- * 5 雨量は、令和元年 10 月 16 日～令和元年 10 月 22 日の期間欠測。
- * 6 福島県沖地震が発生した翌月の令和 4 年 4 月 5 日に水位計を確認したところ、異常は見られなかった。

図 6-15 地下水位経時変化図（北側測線(旧工区)の地下水・浸透水の水位）





6.2.3 南側測線(新～旧工区)の地下水・浸透水の水位図

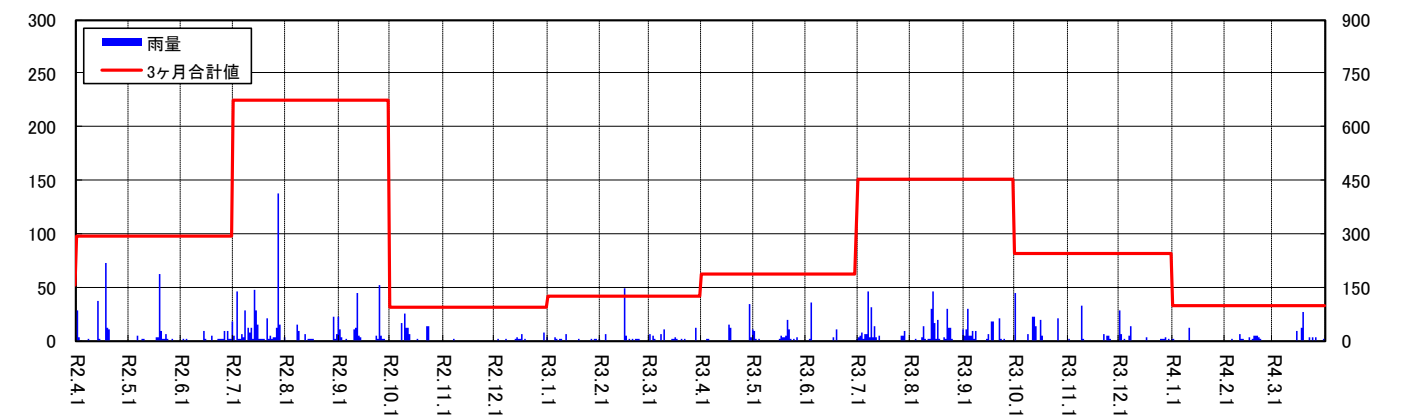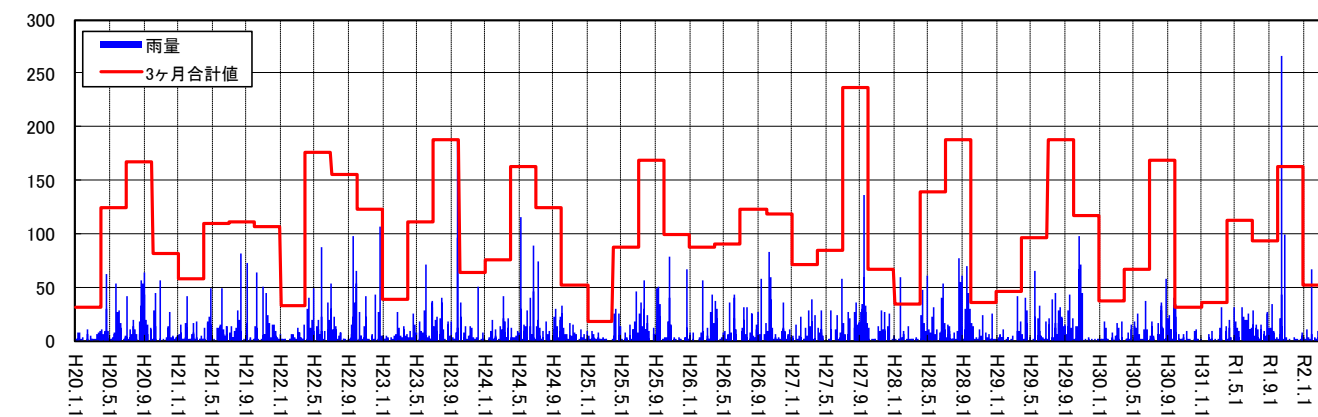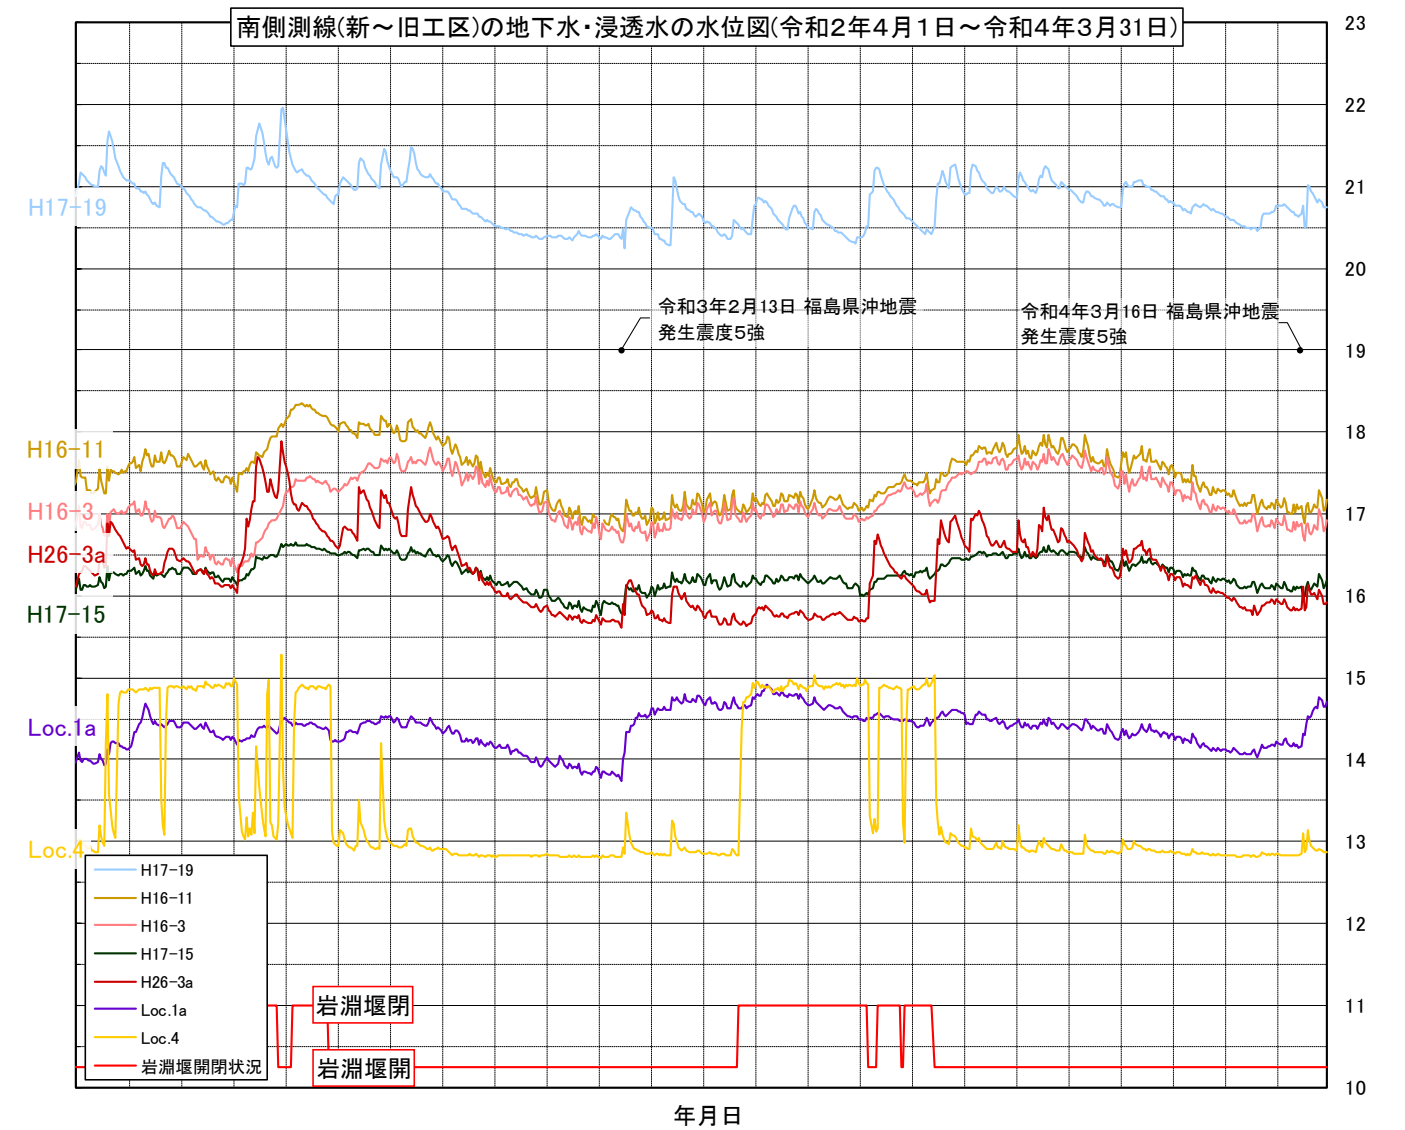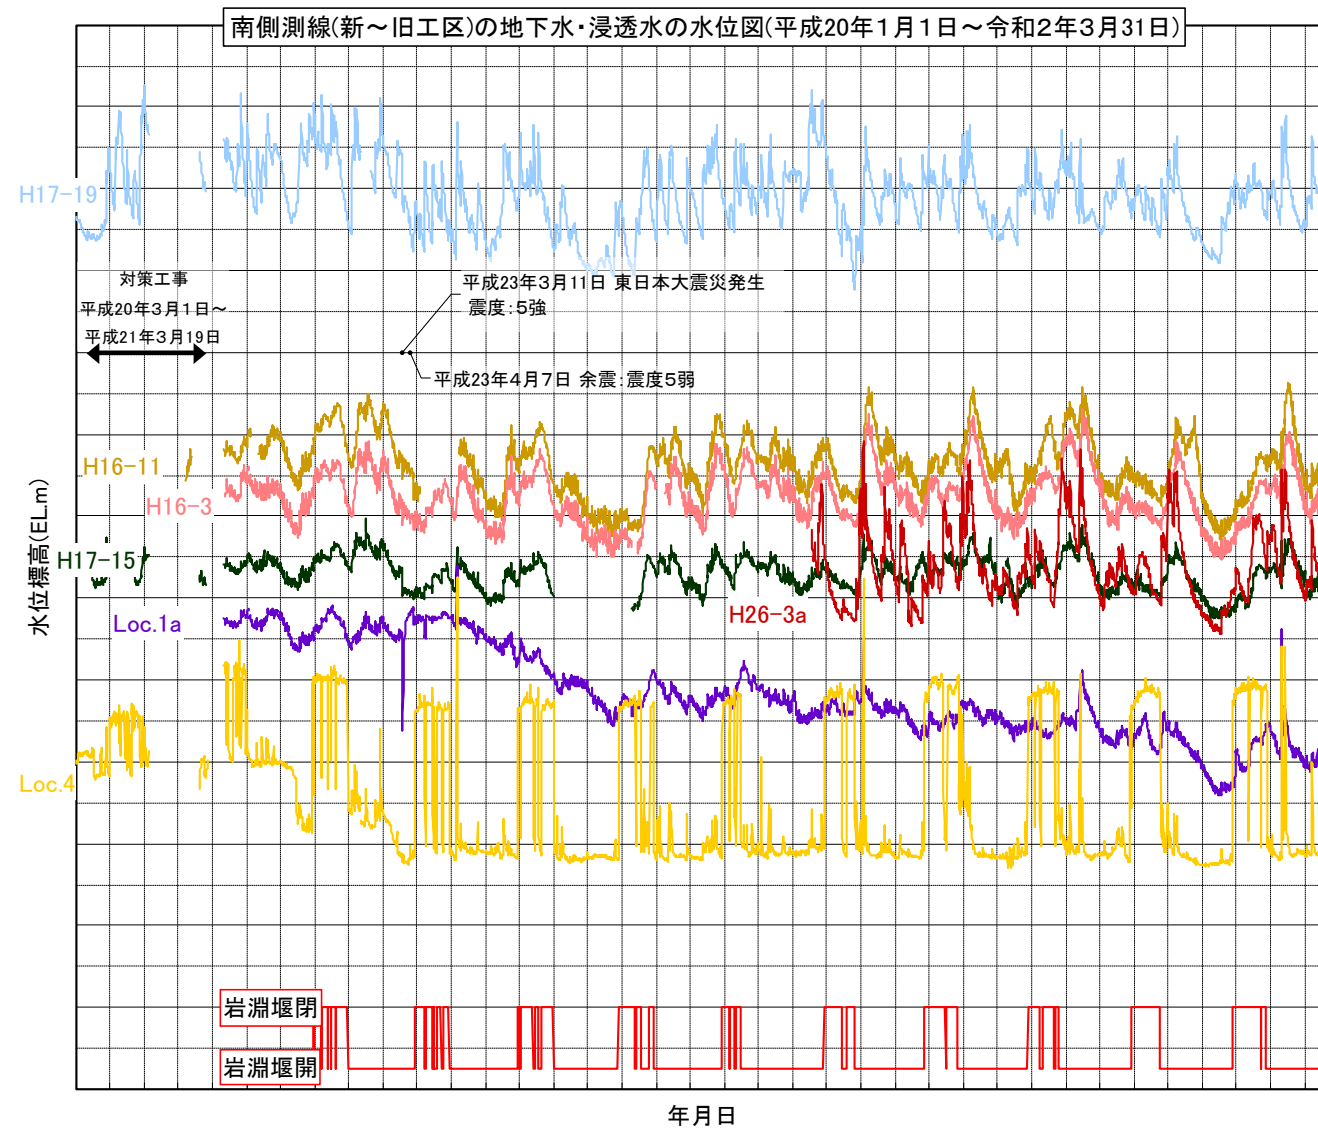

* 1 岩淵堰の開閉については、平成 21 年度より記載。
 * 2 雨量は、平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 5 月 29 日の期間及び平成 20 年 12 月 2 日～平成 21 年 3 月 22 日の期間は、気象庁蔵王観測所（アメダス）のデータを使用。その他の期間は、処分場内観測データを使用。
 * 3 雨量は、令和元年 10 月 16 日～令和元年 10 月 22 日の期間欠測。
 * 4 福島県沖地震が発生した翌月の令和 4 年 4 月 5 日に水位計を確認したところ、異常は見られなかった。

図 6-16 地下水位経時変化図（南側測線(新～旧工区)の地下水・浸透水の水位)

6.2.4 その他地点の地下水・浸透水の水位図

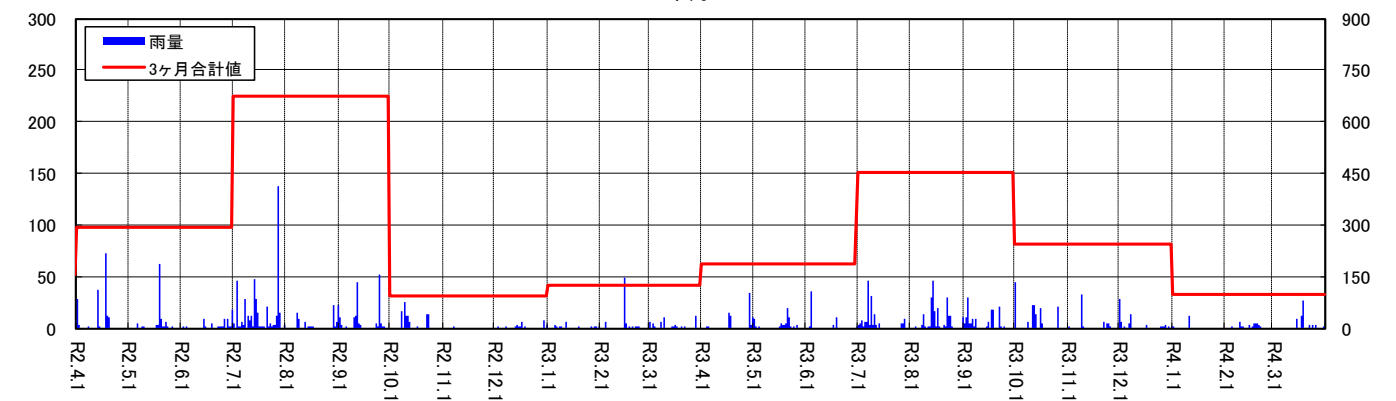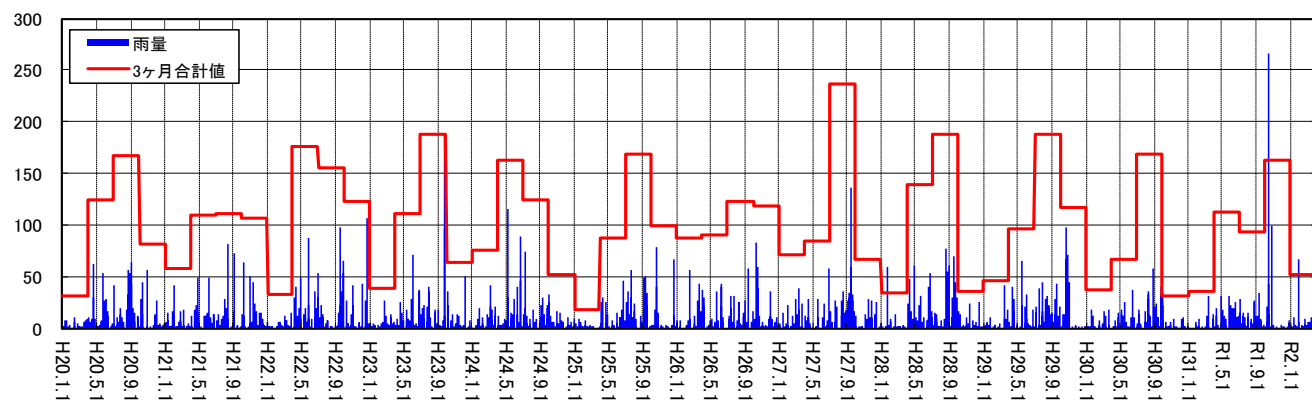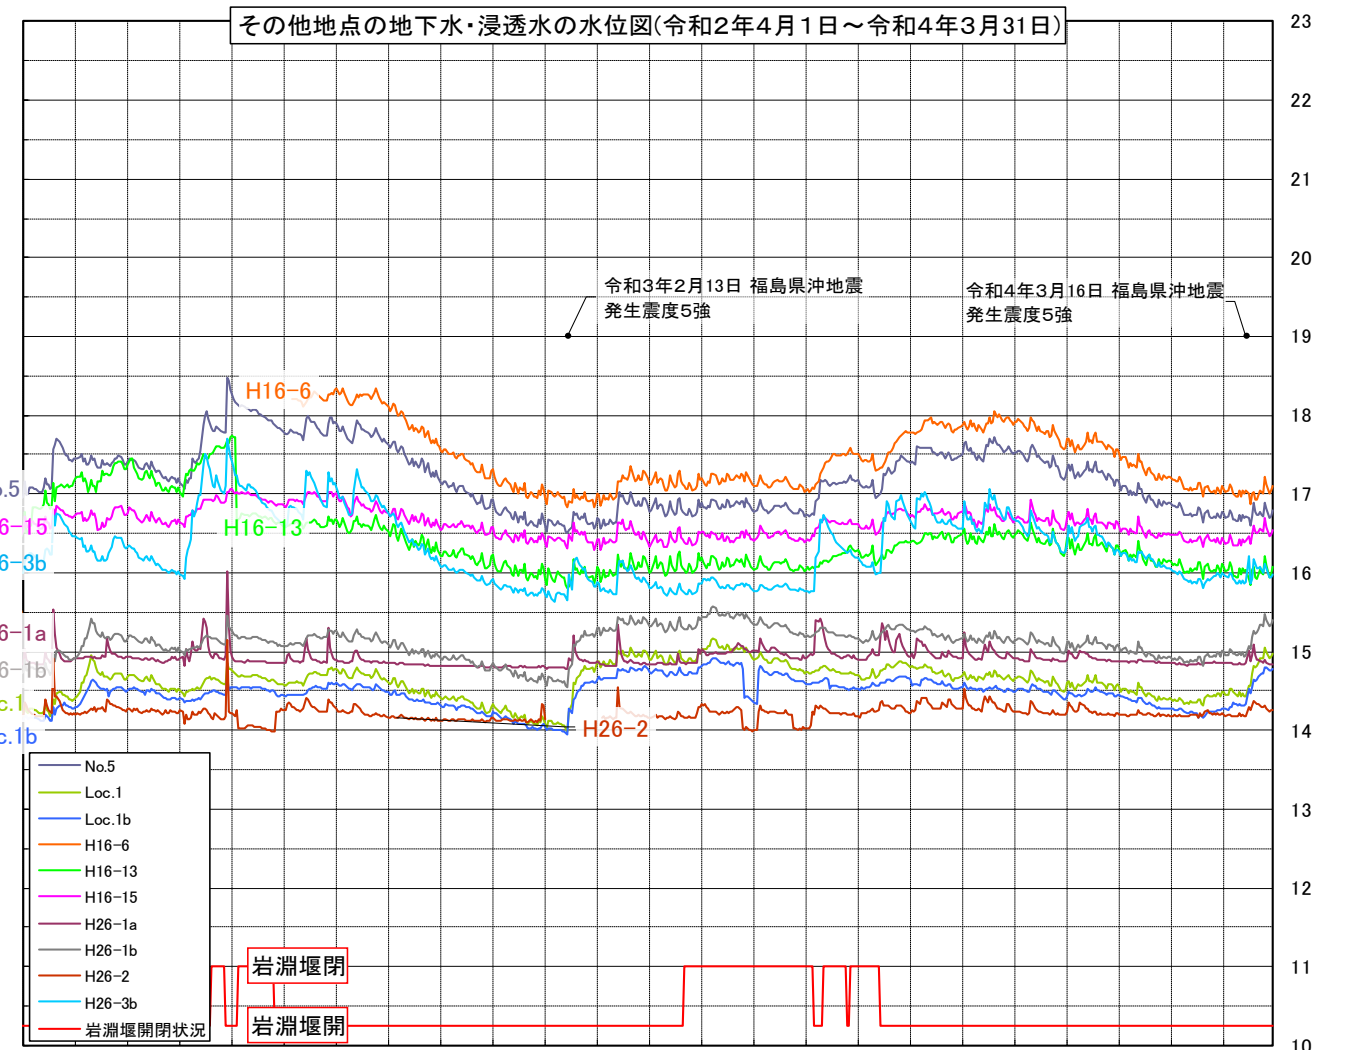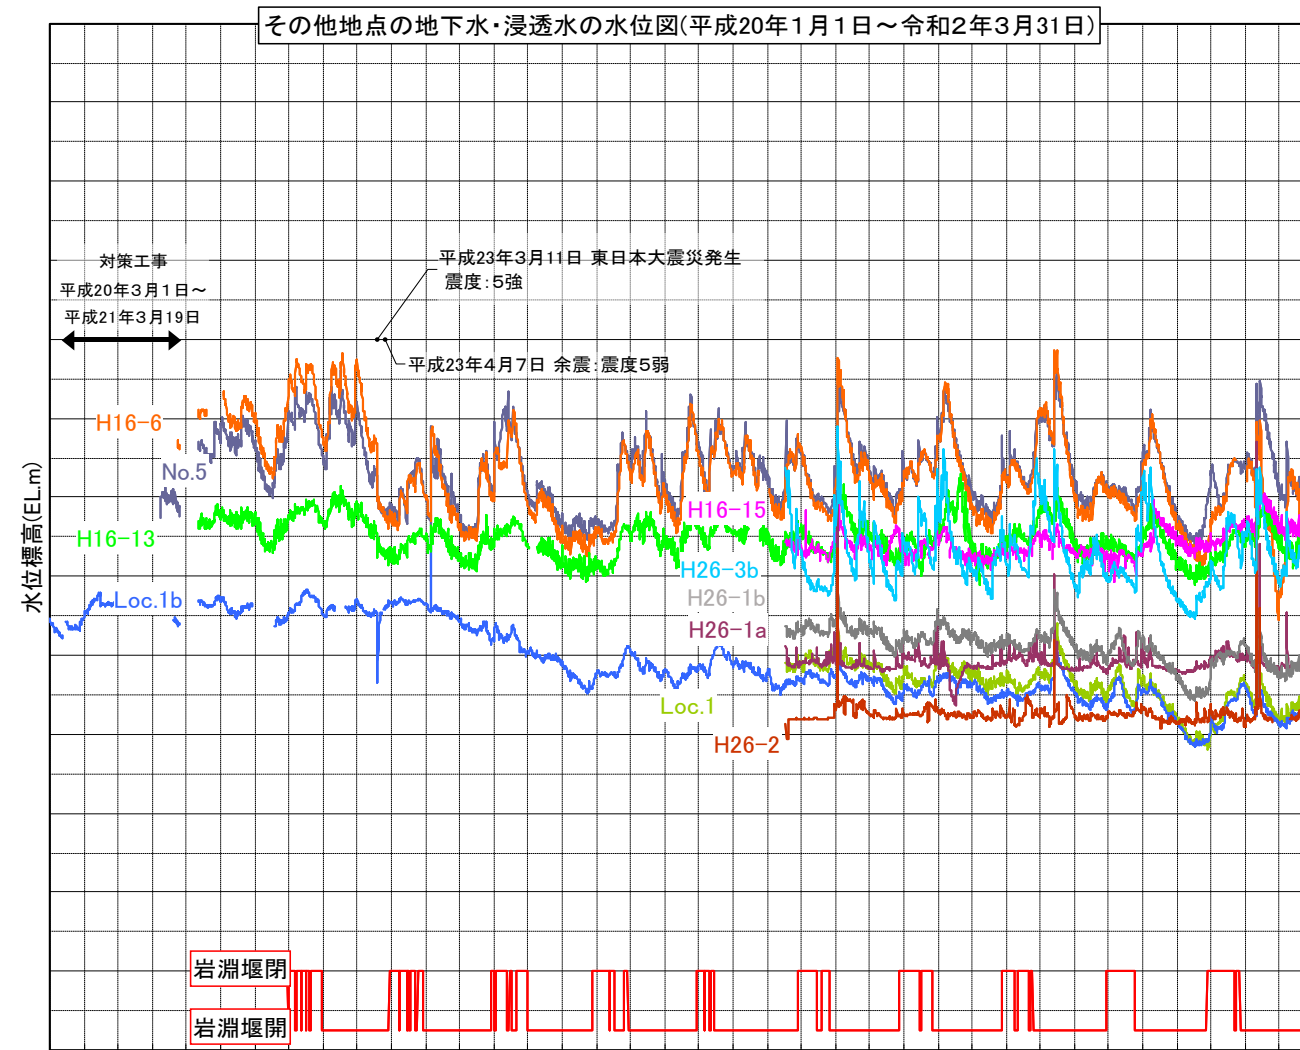

- * 1 岩淵堰の開閉については、平成21年度より記載。
- * 2 雨量は、平成20年1月1日～平成20年5月29日の期間及び平成20年12月2日～平成21年3月22日の期間は、気象庁蔵王観測所（アメダス）のデータを使用。その他の期間は、処分場内観測データを使用。
- * 3 H16-13は、平成26年10月26日～12月4日の期間、機器故障のため欠測。
- * 4 H16-6は、令和元年8月1日～9月5日の期間、令和2年4月1日～令和2年9月4日の期間、機器故障のため欠測。
- * 5 雨量は、令和元年10月16日～令和元年10月22日の期間欠測。
- * 6 H26-2は、令和元年12月8日～令和2年2月10日の期間、令和3年2月1日～令和3年3月3日の期間、機器故障のため欠測。
- * 7 福島県沖地震が発生した翌月の令和4年4月5日に水位計を確認したところ、異常は見られなかった。

図 6-17 地下水位経時変化図（その他地点の地下水・浸透水の水位）

6.2.5 日降雨量一覧表

表 6-6 日降雨量一覧表（令和3年10月～令和4年3月）

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
観測月日	降雨量(mm)	観測月日	降雨量(mm)	観測月日	降雨量(mm)	観測月日	降雨量(mm)	観測月日	降雨量(mm)	観測月日	降雨量(mm)
10月1日	44.5	11月1日	0.0	12月1日	27.5	1月1日	0.5	2月1日	0.0	3月1日	0.0
10月2日	0.0	11月2日	1.5	12月2日	6.0	1月2日	1.0	2月2日	0.0	3月2日	0.0
10月3日	0.0	11月3日	0.0	12月3日	0.0	1月3日	0.0	2月3日	0.0	3月3日	0.0
10月4日	0.0	11月4日	0.0	12月4日	1.0	1月4日	0.0	2月4日	0.0	3月4日	0.0
10月5日	0.0	11月5日	0.0	12月5日	0.0	1月5日	0.0	2月5日	1.5	3月5日	0.0
10月6日	0.0	11月6日	0.0	12月6日	0.0	1月6日	0.0	2月6日	0.0	3月6日	0.0
10月7日	0.0	11月7日	0.0	12月7日	4.5	1月7日	0.0	2月7日	0.0	3月7日	0.0
10月8日	0.0	11月8日	0.0	12月8日	14.0	1月8日	0.0	2月8日	0.0	3月8日	0.0
10月9日	5.5	11月9日	32.5	12月9日	0.0	1月9日	0.0	2月9日	0.0	3月9日	0.0
10月10日	0.0	11月10日	0.5	12月10日	0.0	1月10日	0.0	2月10日	5.5	3月10日	0.0
10月11日	0.0	11月11日	0.0	12月11日	0.0	1月11日	12.0	2月11日	0.5	3月11日	0.0
10月12日	22.0	11月12日	0.0	12月12日	0.0	1月12日	0.0	2月12日	0.0	3月12日	0.0
10月13日	14.0	11月13日	0.0	12月13日	0.0	1月13日	0.0	2月13日	0.0	3月13日	0.0
10月14日	0.0	11月14日	0.0	12月14日	0.0	1月14日	0.0	2月14日	0.0	3月14日	0.0
10月15日	0.0	11月15日	0.0	12月15日	0.0	1月15日	0.0	2月15日	2.5	3月15日	9.5
10月16日	19.0	11月16日	0.0	12月16日	0.0	1月16日	0.0	2月16日	0.0	3月16日	0.0
10月17日	4.0	11月17日	0.0	12月17日	3.5	1月17日	0.0	2月17日	0.5	3月17日	0.0
10月18日	0.0	11月18日	0.0	12月18日	0.0	1月18日	0.0	2月18日	4.5	3月18日	12.0
10月19日	0.0	11月19日	0.0	12月19日	0.0	1月19日	0.0	2月19日	5.0	3月19日	26.0
10月20日	0.0	11月20日	0.0	12月20日	0.0	1月20日	0.0	2月20日	5.0	3月20日	0.0
10月21日	0.0	11月21日	0.0	12月21日	0.0	1月21日	0.0	2月21日	2.5	3月21日	0.0
10月22日	0.0	11月22日	6.5	12月22日	0.0	1月22日	0.0	2月22日	0.5	3月22日	3.5
10月23日	0.0	11月23日	0.0	12月23日	0.0	1月23日	0.0	2月23日	0.0	3月23日	0.0
10月24日	0.0	11月24日	4.5	12月24日	0.0	1月24日	0.0	2月24日	0.0	3月24日	2.5
10月25日	0.0	11月25日	4.0	12月25日	0.5	1月25日	0.0	2月25日	0.0	3月25日	0.0
10月26日	21.5	11月26日	0.5	12月26日	2.0	1月26日	0.0	2月26日	0.0	3月26日	2.5
10月27日	0.0	11月27日	0.0	12月27日	1.0	1月27日	0.0	2月27日	0.0	3月27日	0.0
10月28日	0.0	11月28日	0.0	12月28日	2.5	1月28日	0.0	2月28日	0.0	3月28日	0.0
10月29日	0.0	11月29日	0.0	12月29日	0.0	1月29日	0.0			3月29日	0.0
10月30日	0.0	11月30日	0.0	12月30日	0.5	1月30日	0.0			3月30日	0.0
10月31日	0.0			12月31日	0.0	1月31日	0.0			3月31日	2.0

※降雨量は、処分場内観測地点の一日の総雨量を指す。

表 6-7 年間降雨量一覽表（平成 28 年 4 月～令和 4 年 3 月）

月	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	平均
4	163.5	93.0	38.0	92.5	165.5	65.0	102.9
5	91.5	124.5	92.0	82.0	91.5	71.5	92.2
6	161.5	70.0	70.5	164.5	37.5	50.0	92.3
7	59.0	178.5	75.5	107.0	435.5	147.0	167.1
8	259.5	238.5	235.5	105.0	63.5	177.5	179.9
9	246.5	144.5	194.5	68.5	175.0	126.0	159.2
10	34.5	341.0	55.0	461.0	74.0	130.5	182.7
11	38.5	124.5	12.5	3.5	0.5	50.0	38.3
12	35.5	5.5	25.0	22.0	21.0	63.0	28.7
1	40.5	38.0	10.5	88.0	16.0	13.5	34.4
2	15.0	18.0	12.5	24.5	63.5	28.0	26.9
3	81.0	55.0	83.5	45.0	45.0	58.0	61.3
上半期計	981.5	849.0	706.0	619.5	968.5	637.0	793.6
下半期計	245.0	582.0	199.0	644.0	220.0	343.0	372.2
年間	1,227	1,431	905	1,264	1,189	980	1,166

（単位：mm）

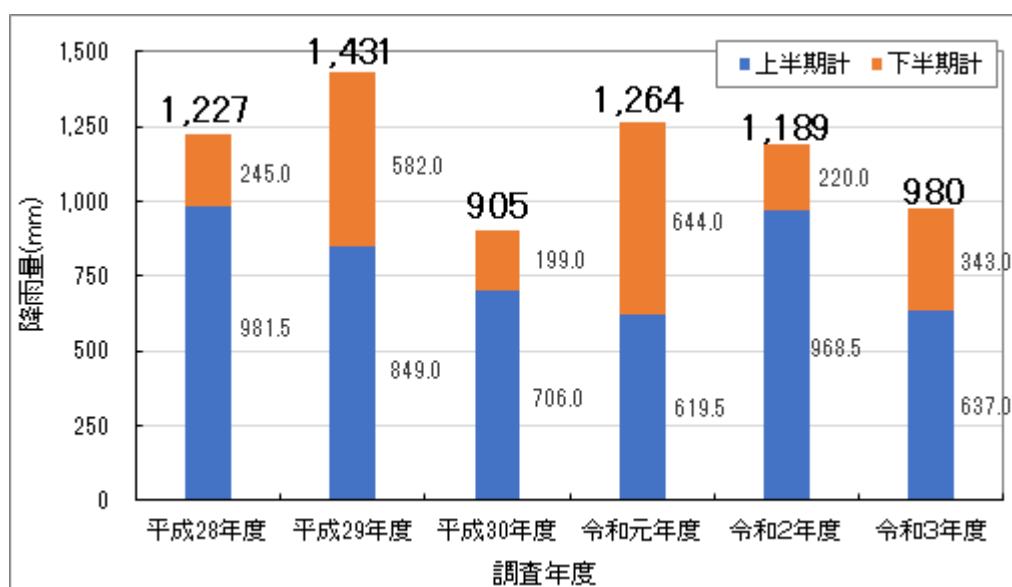


図 6-18 降雨量変動図

■ 最終処分場の廃止基準項目等とその経年変化（～令和4年3月）

1 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

1.1 最終処分場の廃止基準及び達成状況一覧表

表ア 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

廃止基準項目	処分場において実施している調査	達成状況	廃止基準達成状況
最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。	<u>硫化水素連続調査（24時間）</u> 処分場敷地境界及び村田第二中学校において硫化水素による悪臭の影響を確認	○	<ul style="list-style-type: none"> 覆土整形（一部多機能性覆土）を実施。 平成20年12月以降0.02ppm以上の硫化水素濃度は測定されていない。
火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。		○	<ul style="list-style-type: none"> 覆土，ガス抜き管を設置。 火災発生なし。
ねずみが生息し，はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。		○	<ul style="list-style-type: none"> 覆土実施。 衛生害虫の異常発生等なし。
地下水等の水質検査の結果，次のいずれにも該当していないこと。ただし，水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。 イ）現に地下水質が基準に適合していないこと ロ）検査結果の傾向に照らし，基準に適合しなくなるおそれがあること	<u>地下水水質調査（年4回）</u> 地下水汚染又はそのおそれを把握するため上流地下水，下流地下水において，鉛，砒素，BOD等を確認	△	<ul style="list-style-type: none"> 下流側観測井戸 H16-1b，H26-2 の BOD を除き地下水等検査項目基準に適合しており，上昇傾向も認められない。 H26-2 でダイオキシン類が環境基準を超過したが，ダイオキシン類の組成割合から農薬由来であるものと考えられる。
埋立地からガスの発生がほとんど認められない，又はガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないこと。	<u>発生ガス等調査（月1回）</u> 処分場内の発生ガスの状況を把握するため観測井戸における硫化水素濃度，メタン濃度等を確認	△	<ul style="list-style-type: none"> モニタリングを実施した17地点のうち3地点で発生ガス量の変動が認められた。 一方，残り14地点ではガスの発生量は0.01L/分未満と殆ど認められなかった。
埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていない*こと。 *異常な高温になっていないとは，埋立地の内部と周辺の地中の温度の差が摂氏20℃未満である状態をいう。	<u>地中温度調査（年4回）</u> 廃棄物の分解による地中温度変化を把握するため，観測井戸において鉛直方向1m毎の温度を確認	△	<ul style="list-style-type: none"> 2回の地中温度の測定結果のうち，周辺との温度差の最大値は9.6℃であり，前年同時期の温度差と比較し0.2℃小さくなった。 * 対照地点との差が20℃未満ではあるものの，本委員会においては，未だ温度が高く，廃止できる状況にないと整理されている。
おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。		○	<ul style="list-style-type: none"> 50cm以上の覆土により開口部は閉鎖されている。
現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。		○	<ul style="list-style-type: none"> 環境モニタリングの結果から生活環境保全上の支障は生じていない。
地滑り，沈下防止工，雨水等排出設備について，構造基準に適合していないと認められないこと。		○	<ul style="list-style-type: none"> 雨水排水溝を整備
浸透水の水質が次の要件を満たすこと。 ・地下水等検査項目：基準に適合 ・BOD：20mg/L以下	<u>浸透水水質調査（年4回，ダイオキシンは年2回）</u> 浸透水の汚染状況を把握するため，処分場内浸透水の砒素，1,4-ジオキサン，BOD等を確認	×	<ul style="list-style-type: none"> 砒素，BODが地下水等検査項目基準超過（ほう素，ふっ素が地下水環境基準を超過した）

1.2 廃棄物処理法基準及び地下水環境基準一覧表

表イ 廃棄物処理法における地下水等検査項目基準及び地下水環境基準

項目	廃棄物処理法基準	地下水環境基準
アルキル水銀	検出されないこと	
総水銀	0.0005mg/L 以下	
カドミウム	0.003mg/L 以下	
鉛	0.01mg/L 以下	
六価クロム	0.05mg/L 以下	
砒素	0.01mg/L 以下	
全シアン	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下	
チウラム	0.006mg/L 以下	
シマジン	0.003mg/L 以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	
セレン	0.01mg/L 以下	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/L 以下	
生物化学的酸素要求量（BOD）	20mg/L 以下	—
ほう素	—	1mg/L 以下
ふっ素	—	0.8mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	10mg/L 以下
ダイオキシン類*	—	1pg-TEQ/L 以下

※ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準（平成11年環境庁告示第68号）に基づく水質に係る環境基準

2 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準項目等の経年変化


2.1 鉛




▲ 鉛及びその化合物
— 地下水等検査項目基準

※0にプロットされた数値は定量下限値未満
※地下水等検査項目基準：0.01mg/L以下


2.3 1,4-ジオキサン

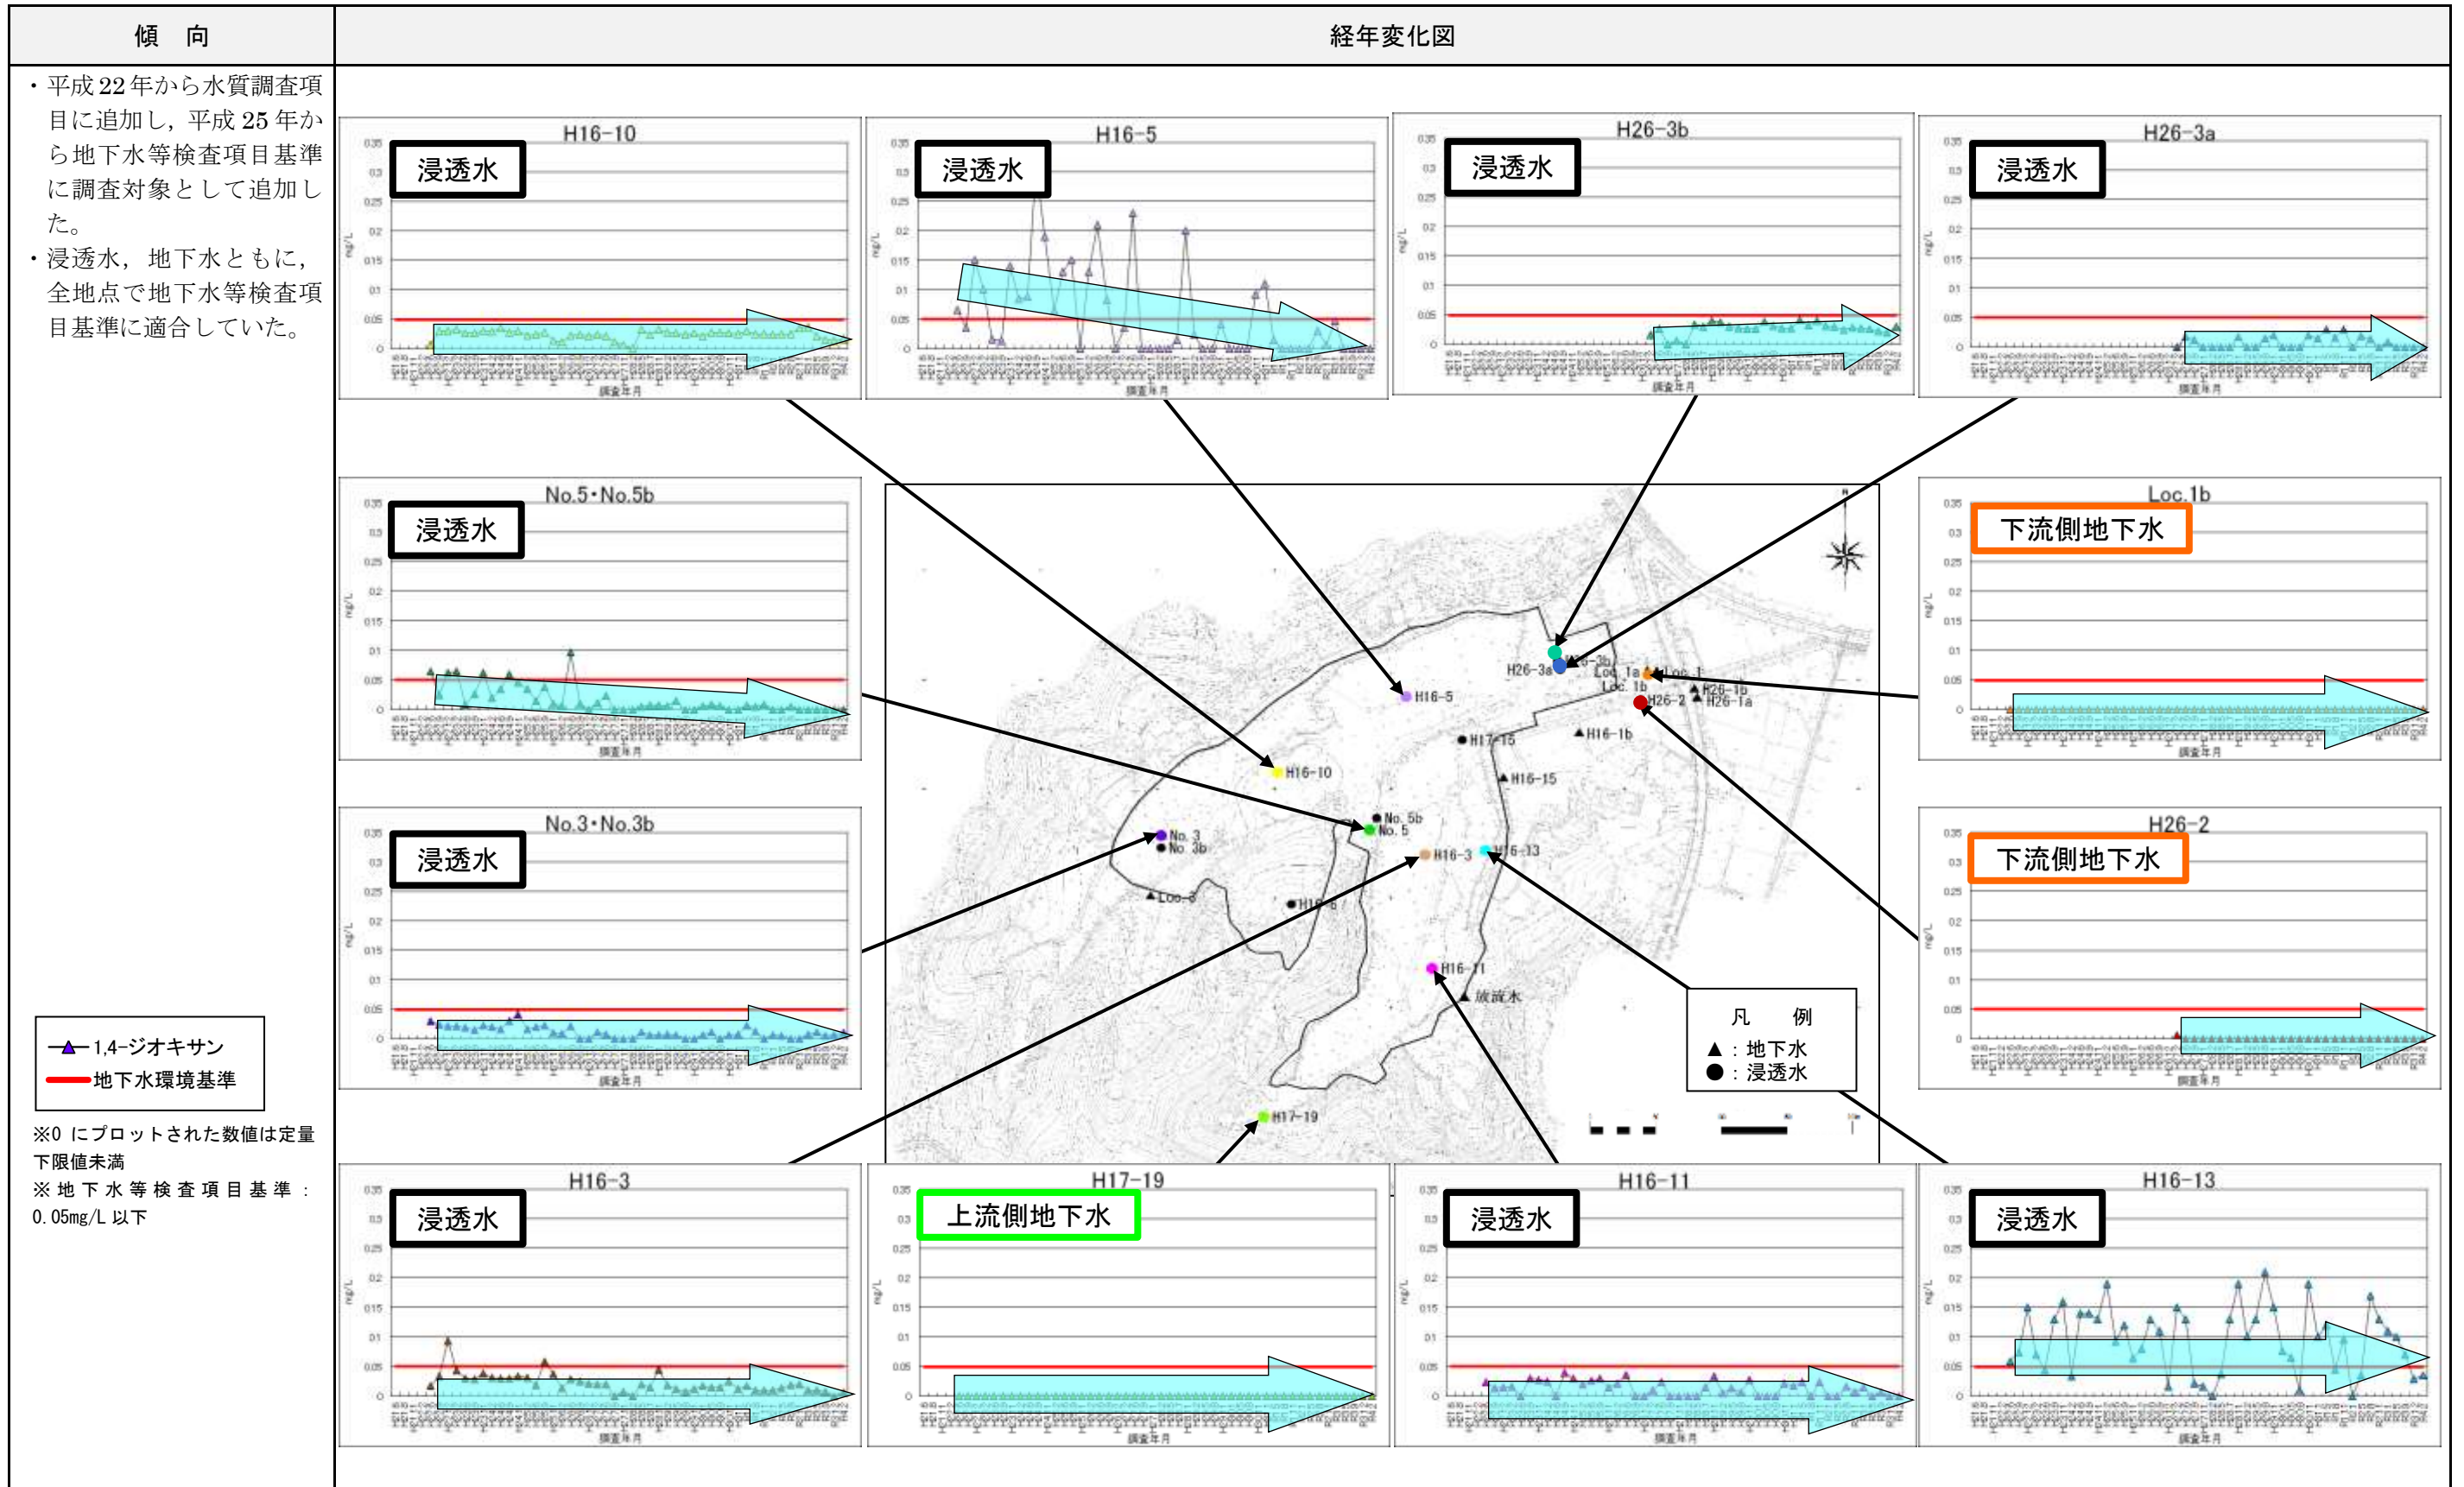


2.4 BOD

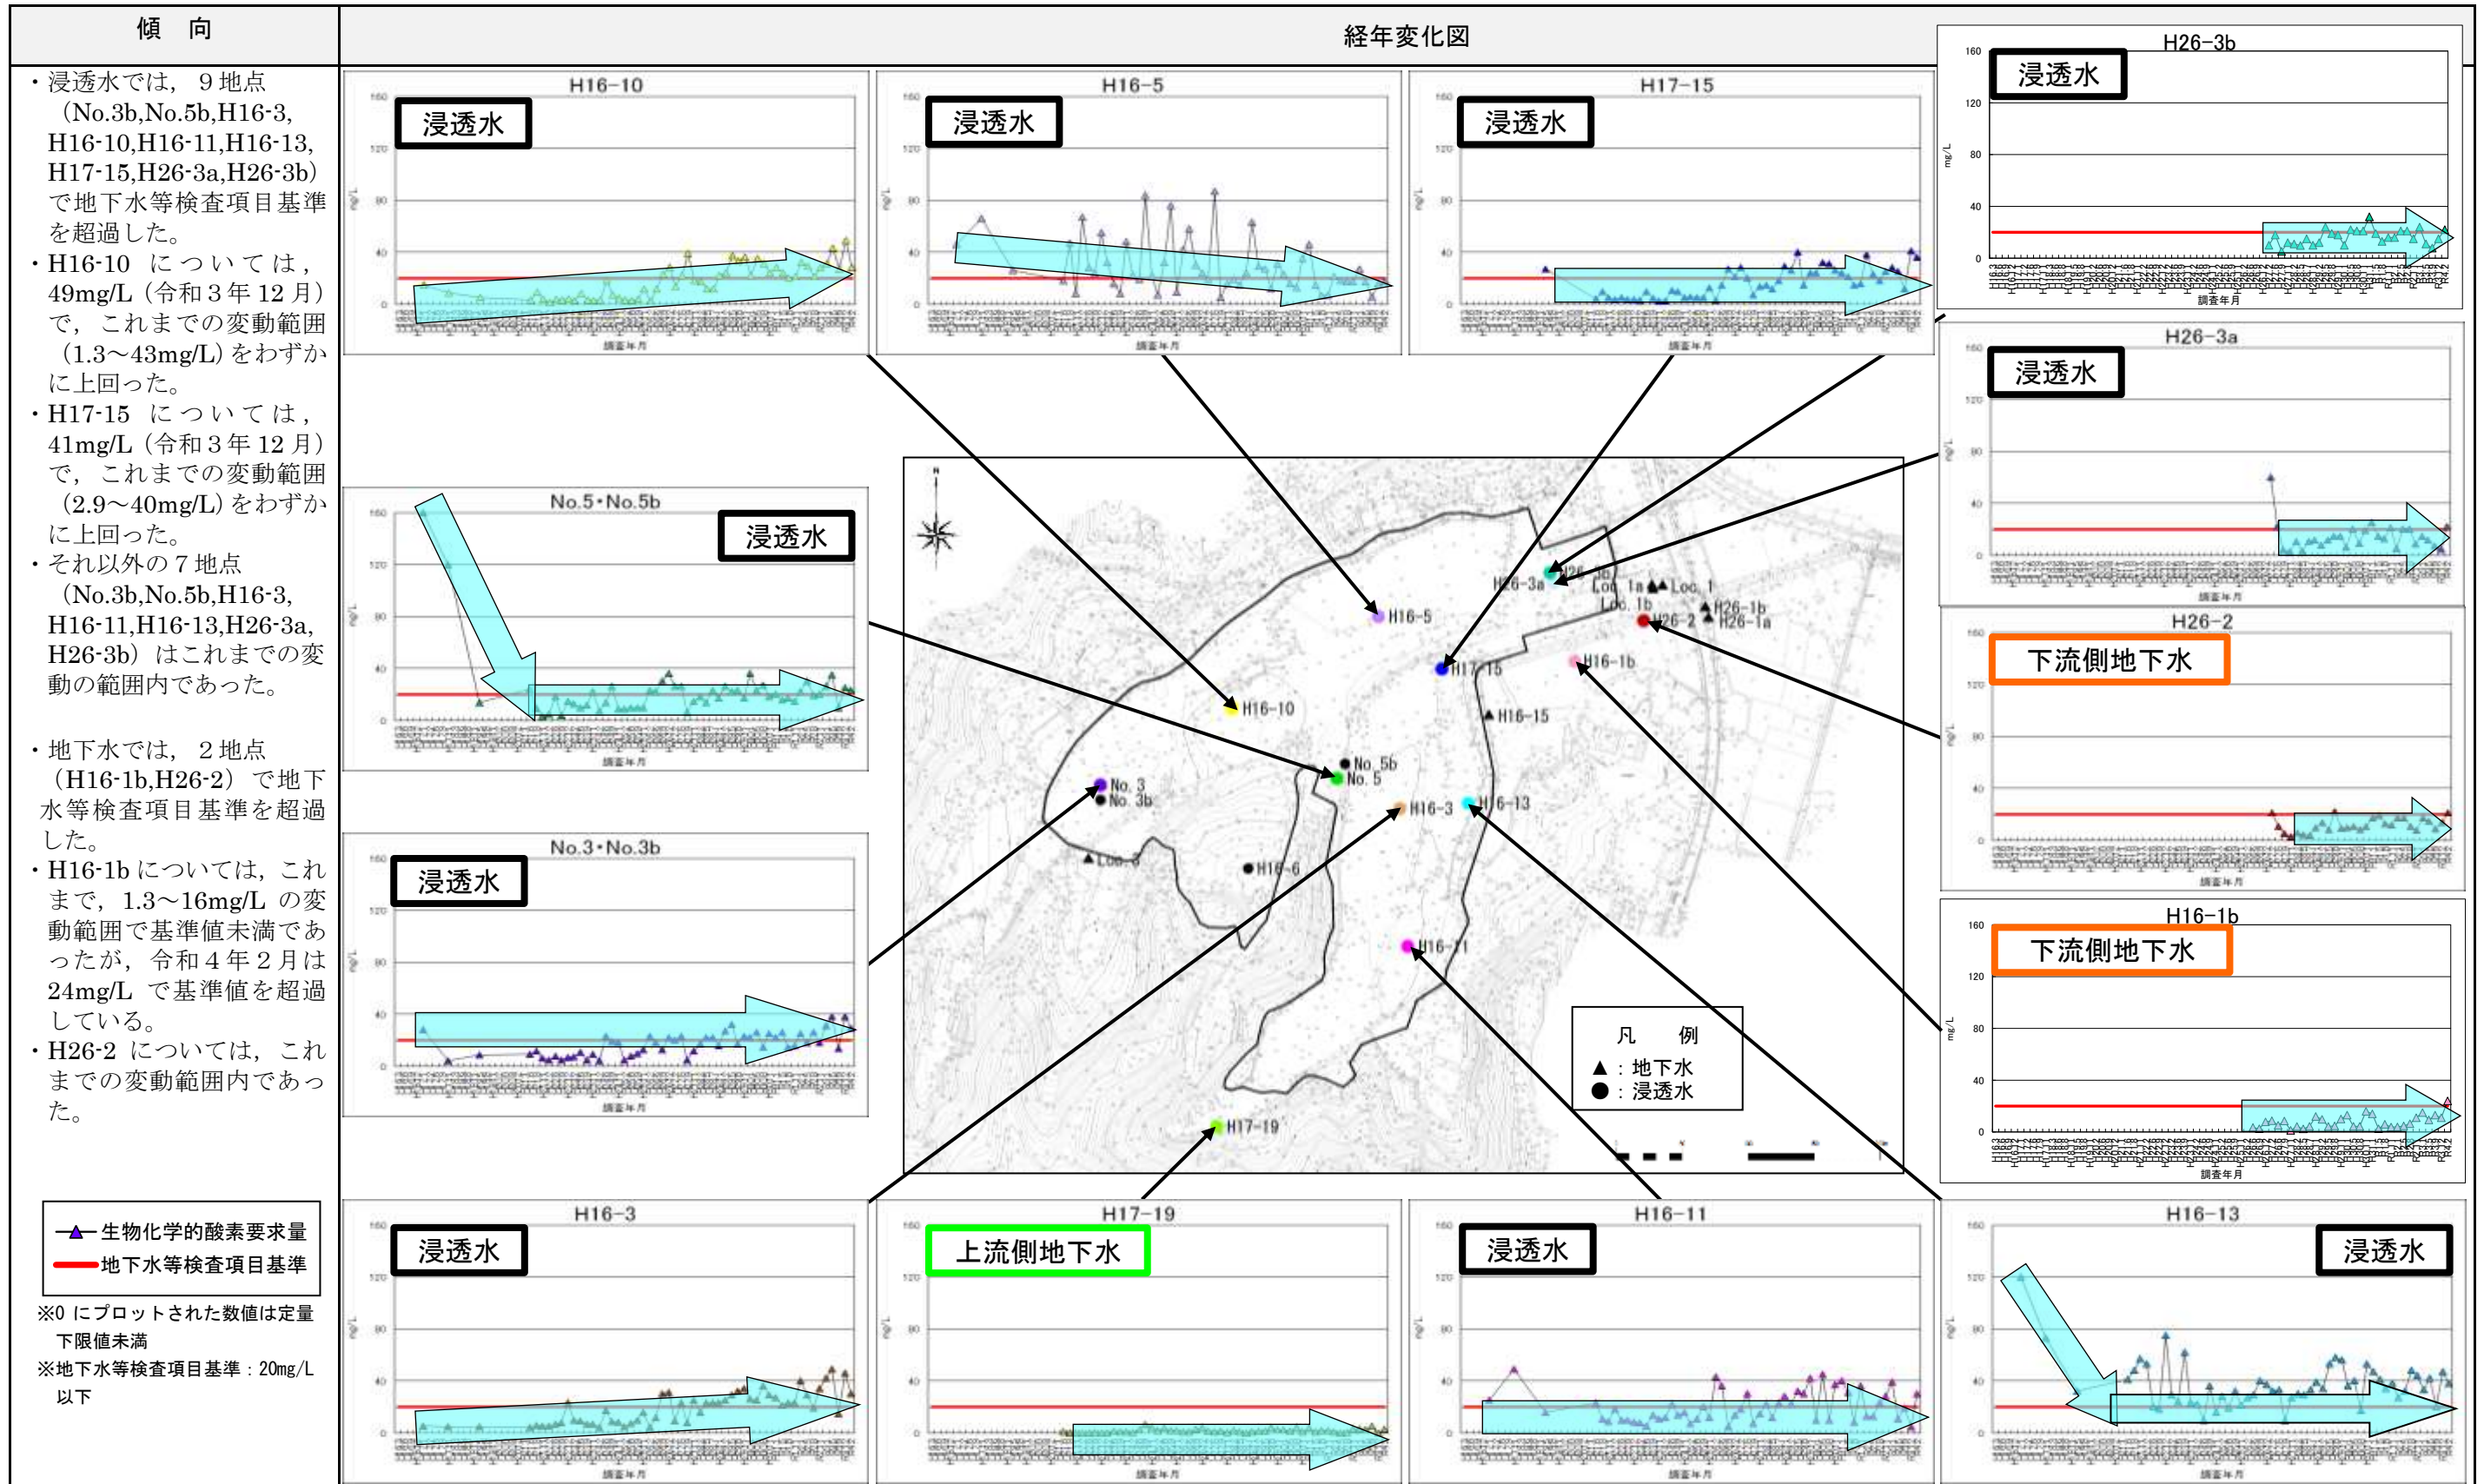


2.5 ほう素

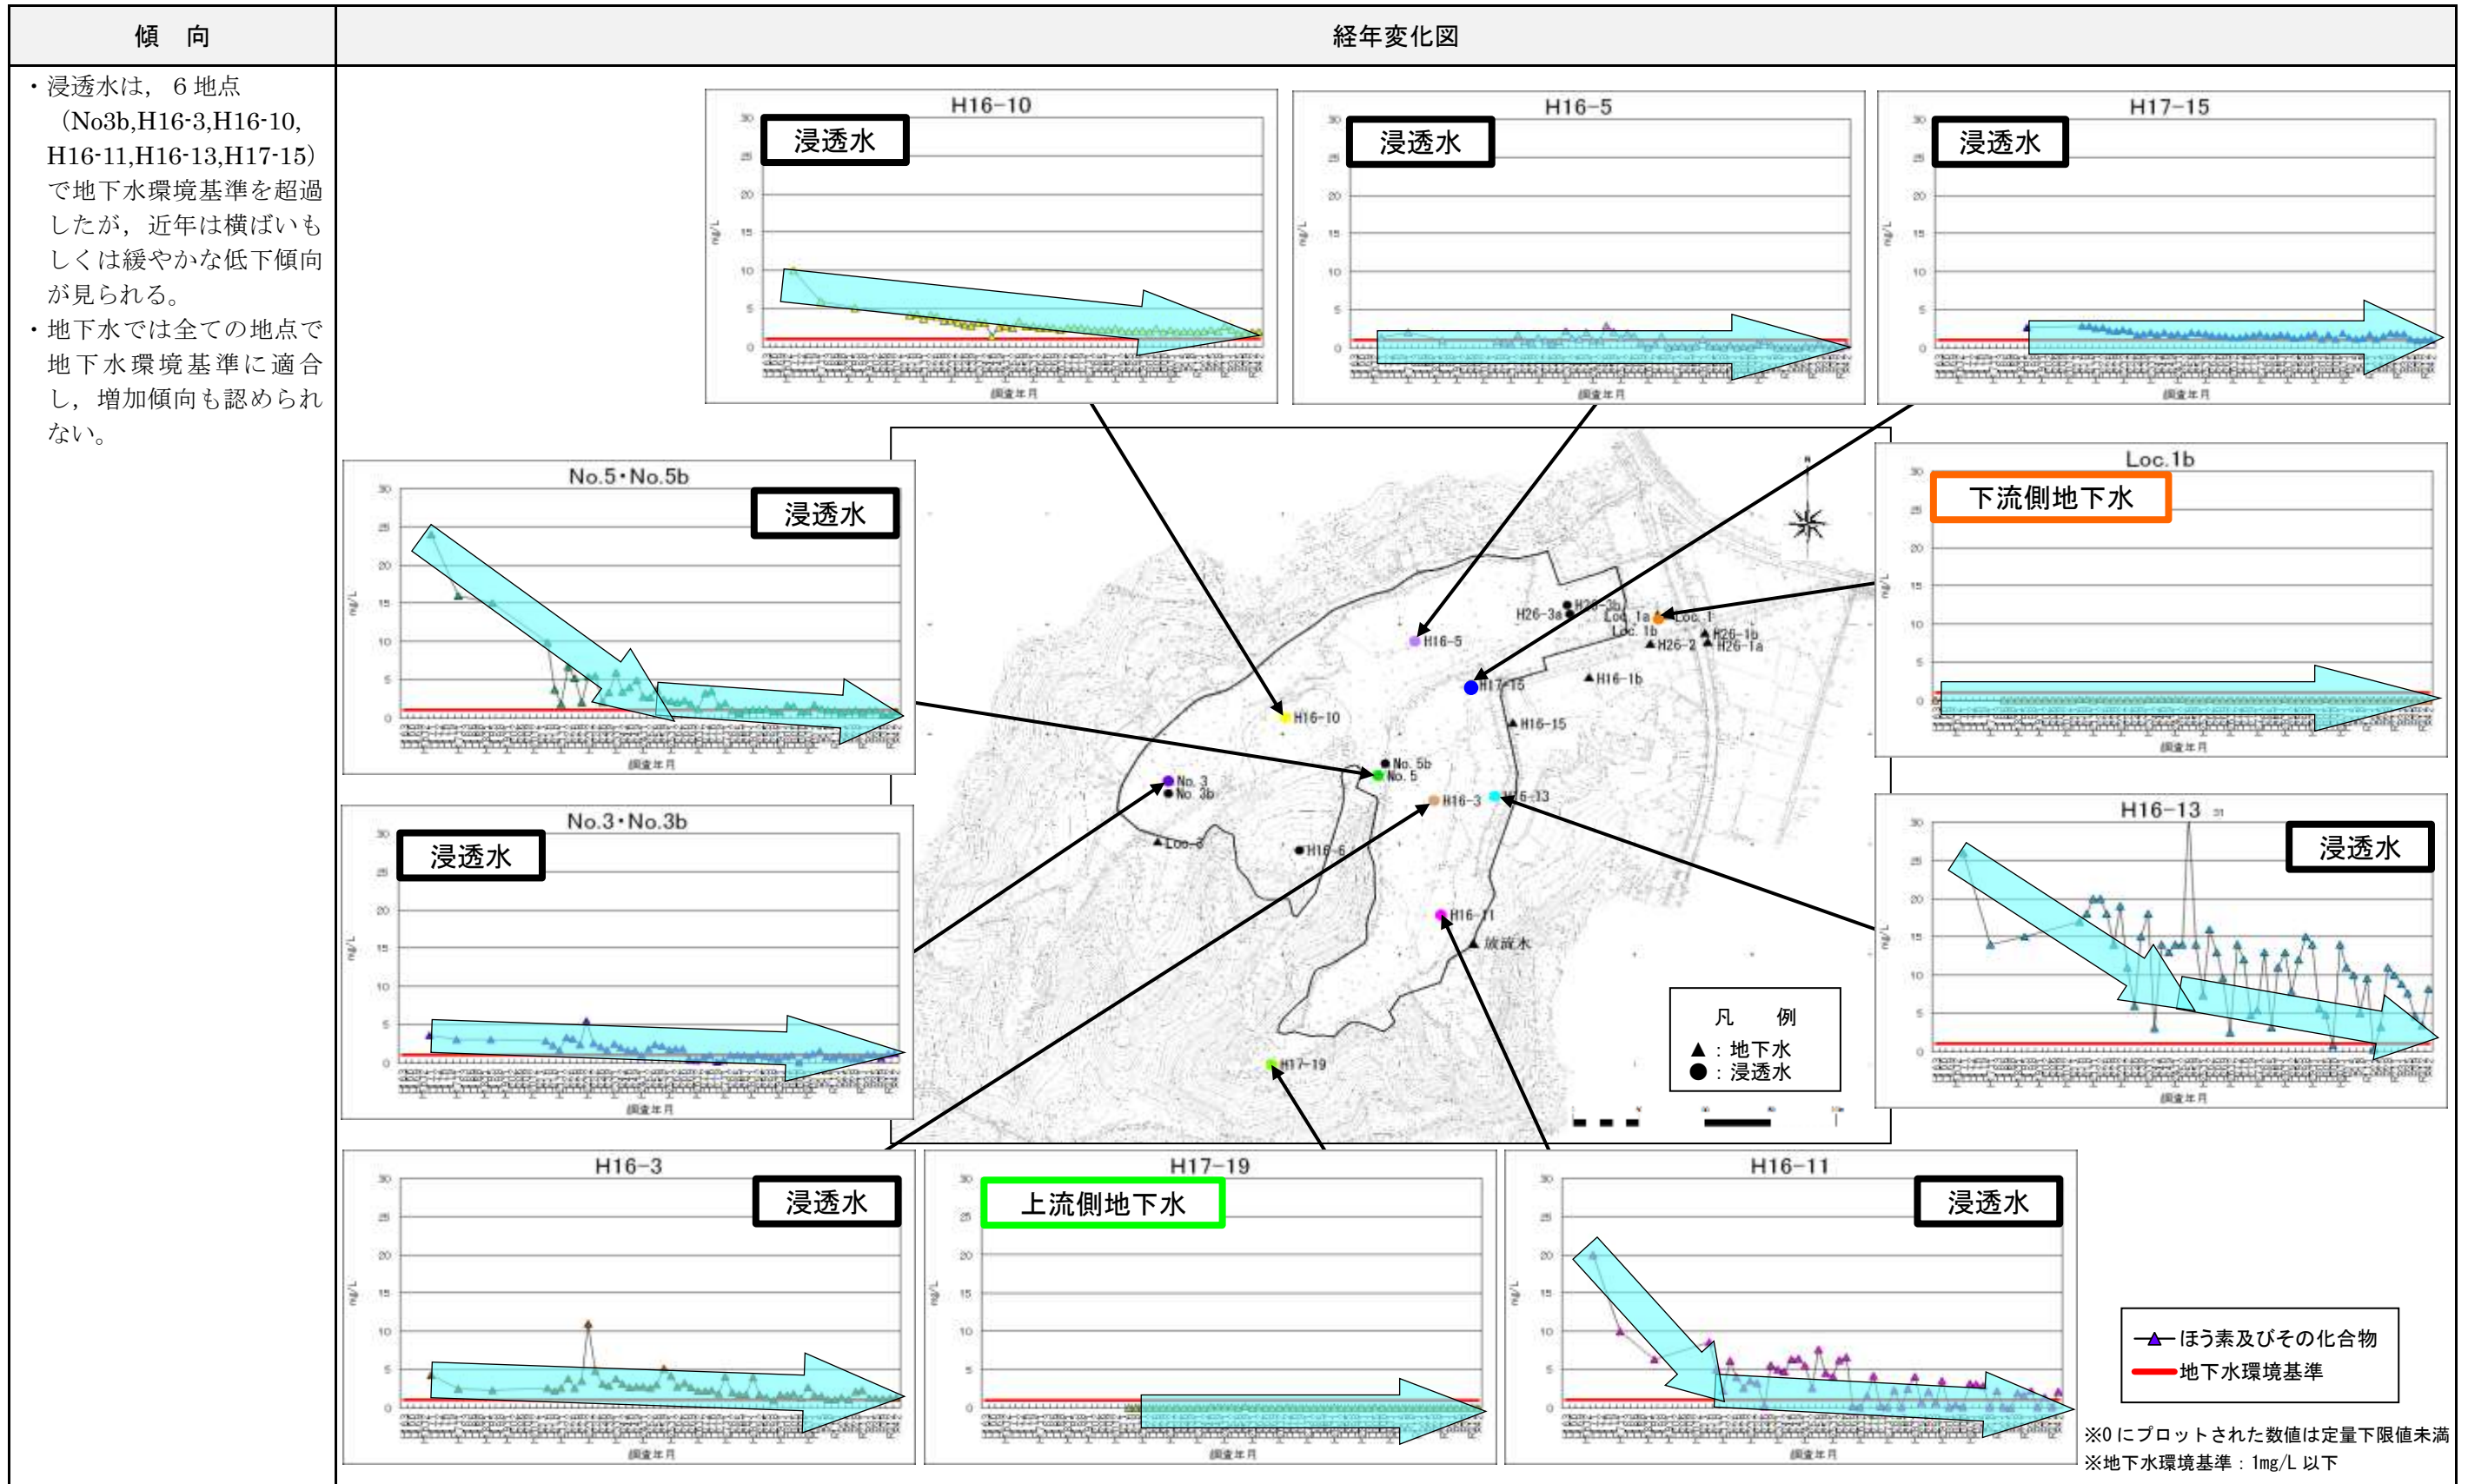


2.6 ふっ素

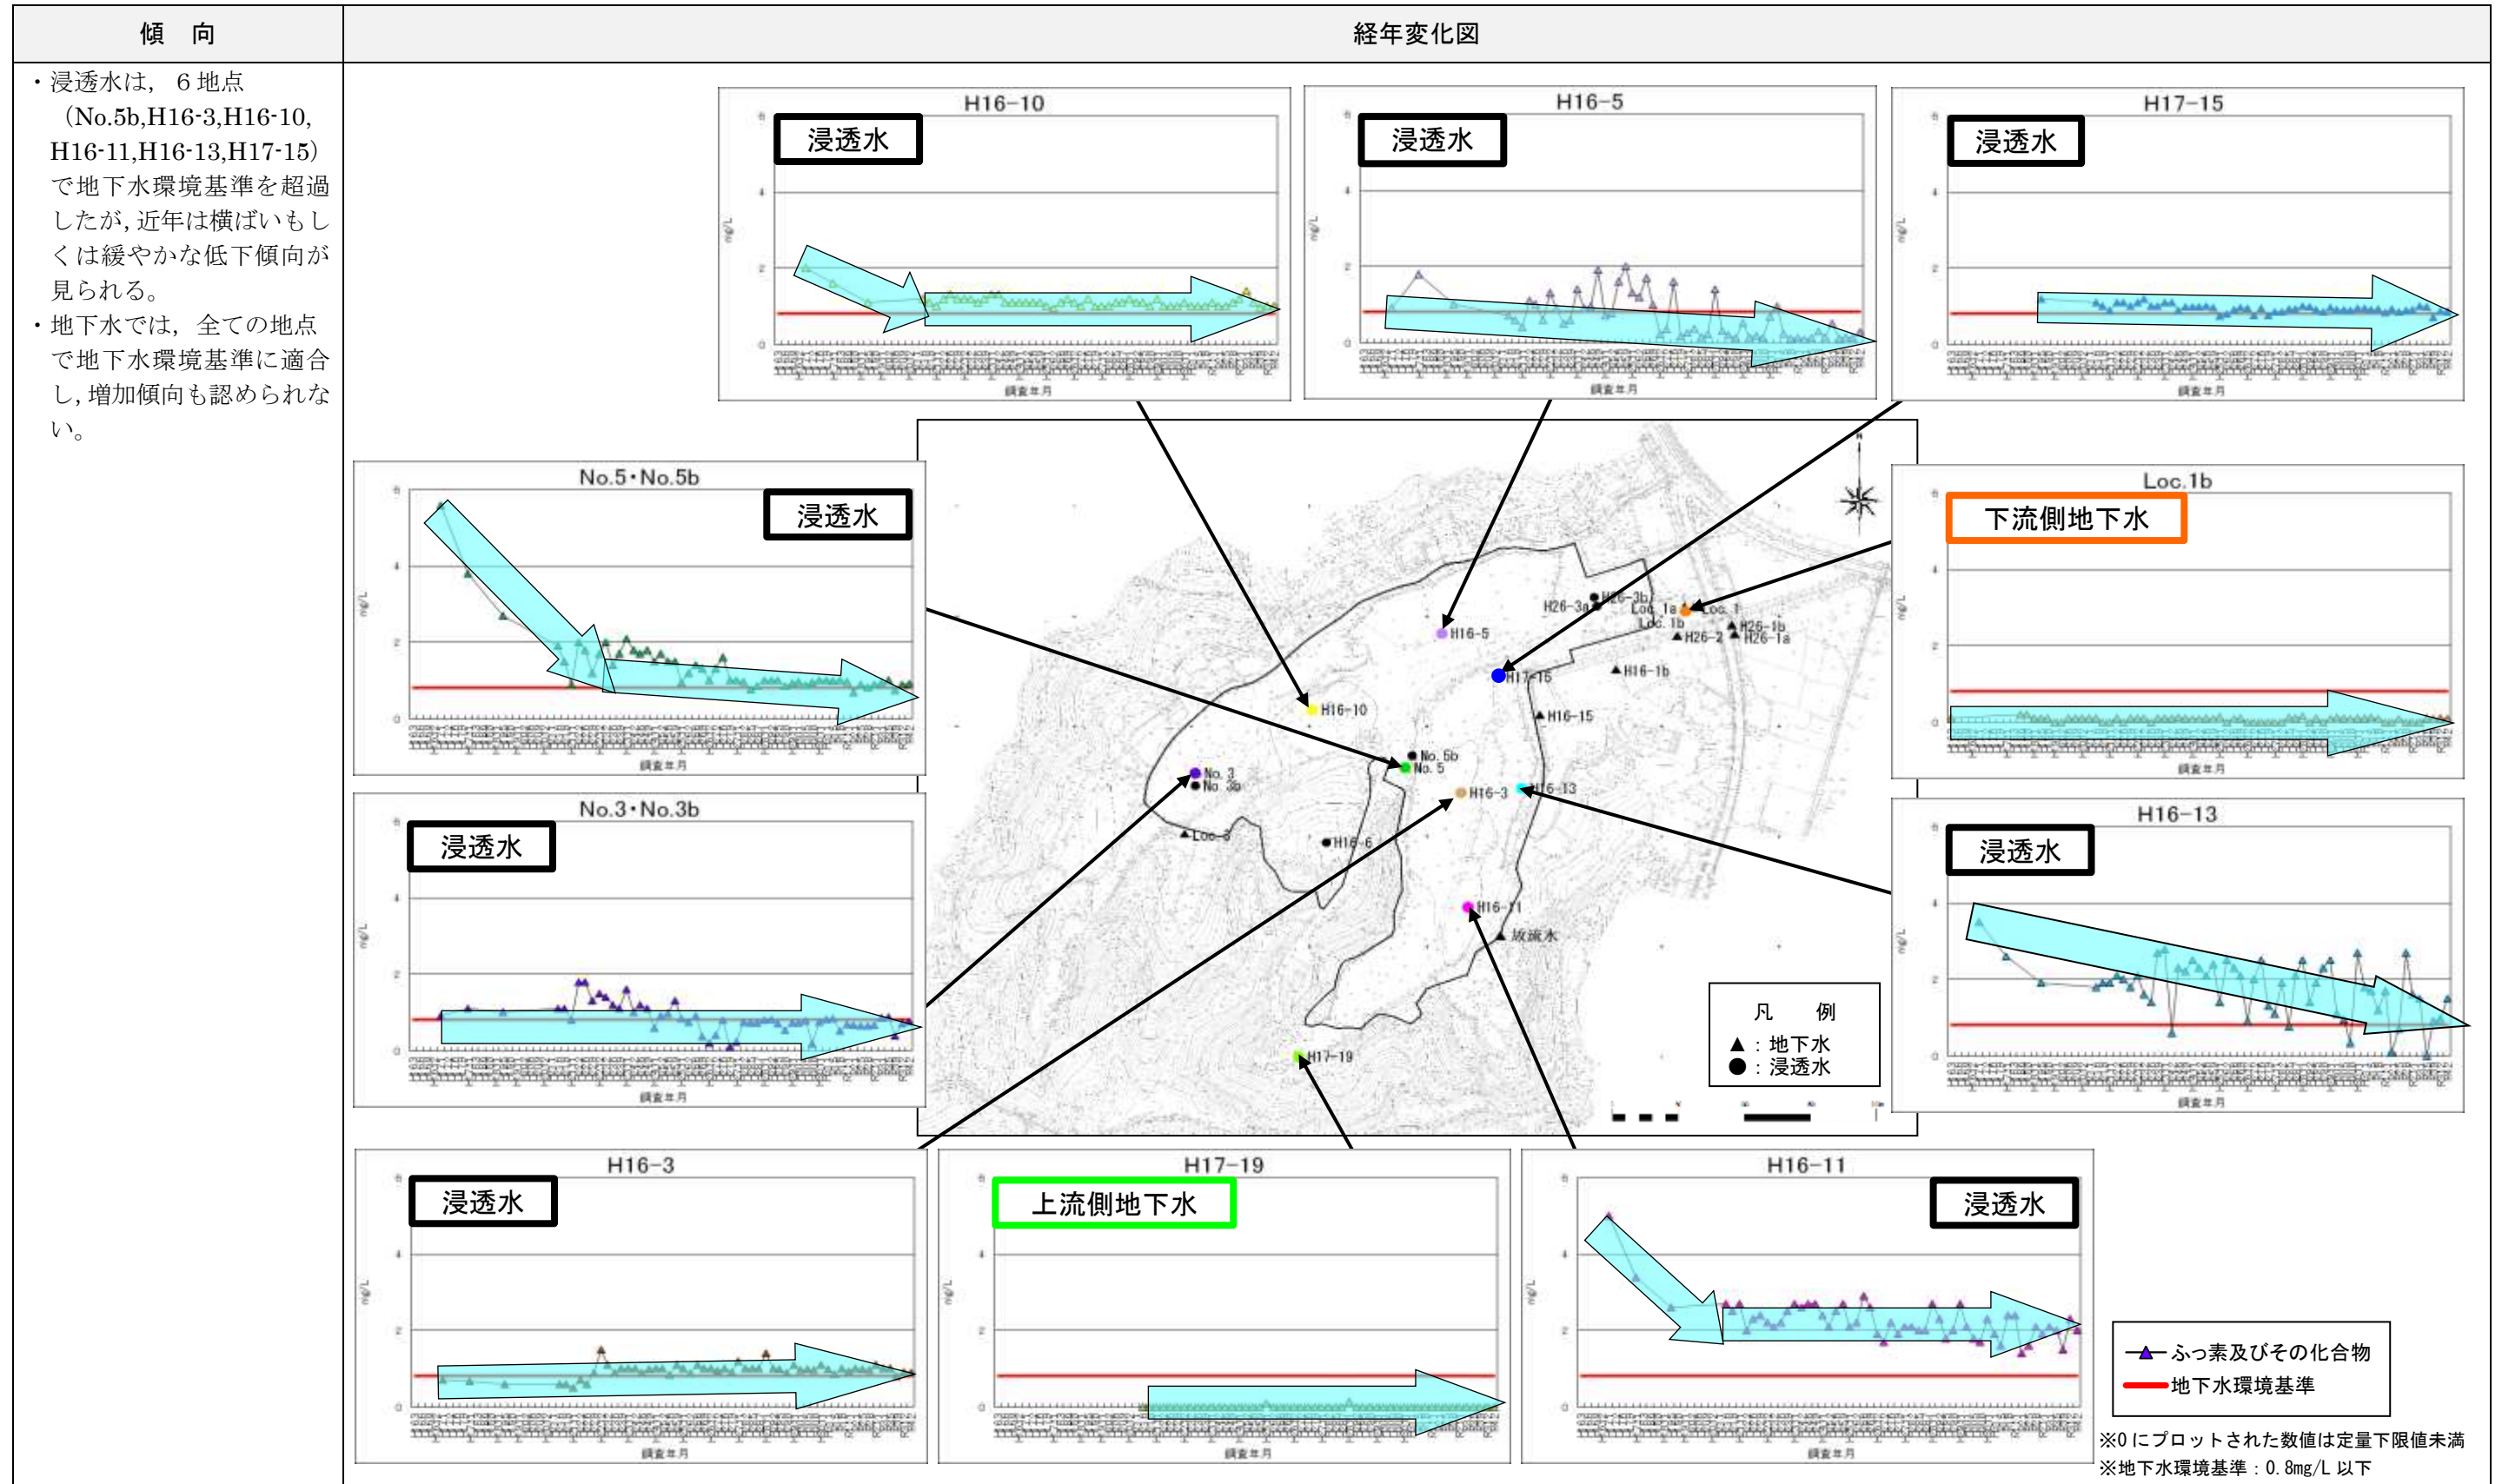


2.7 ダイオキシン類

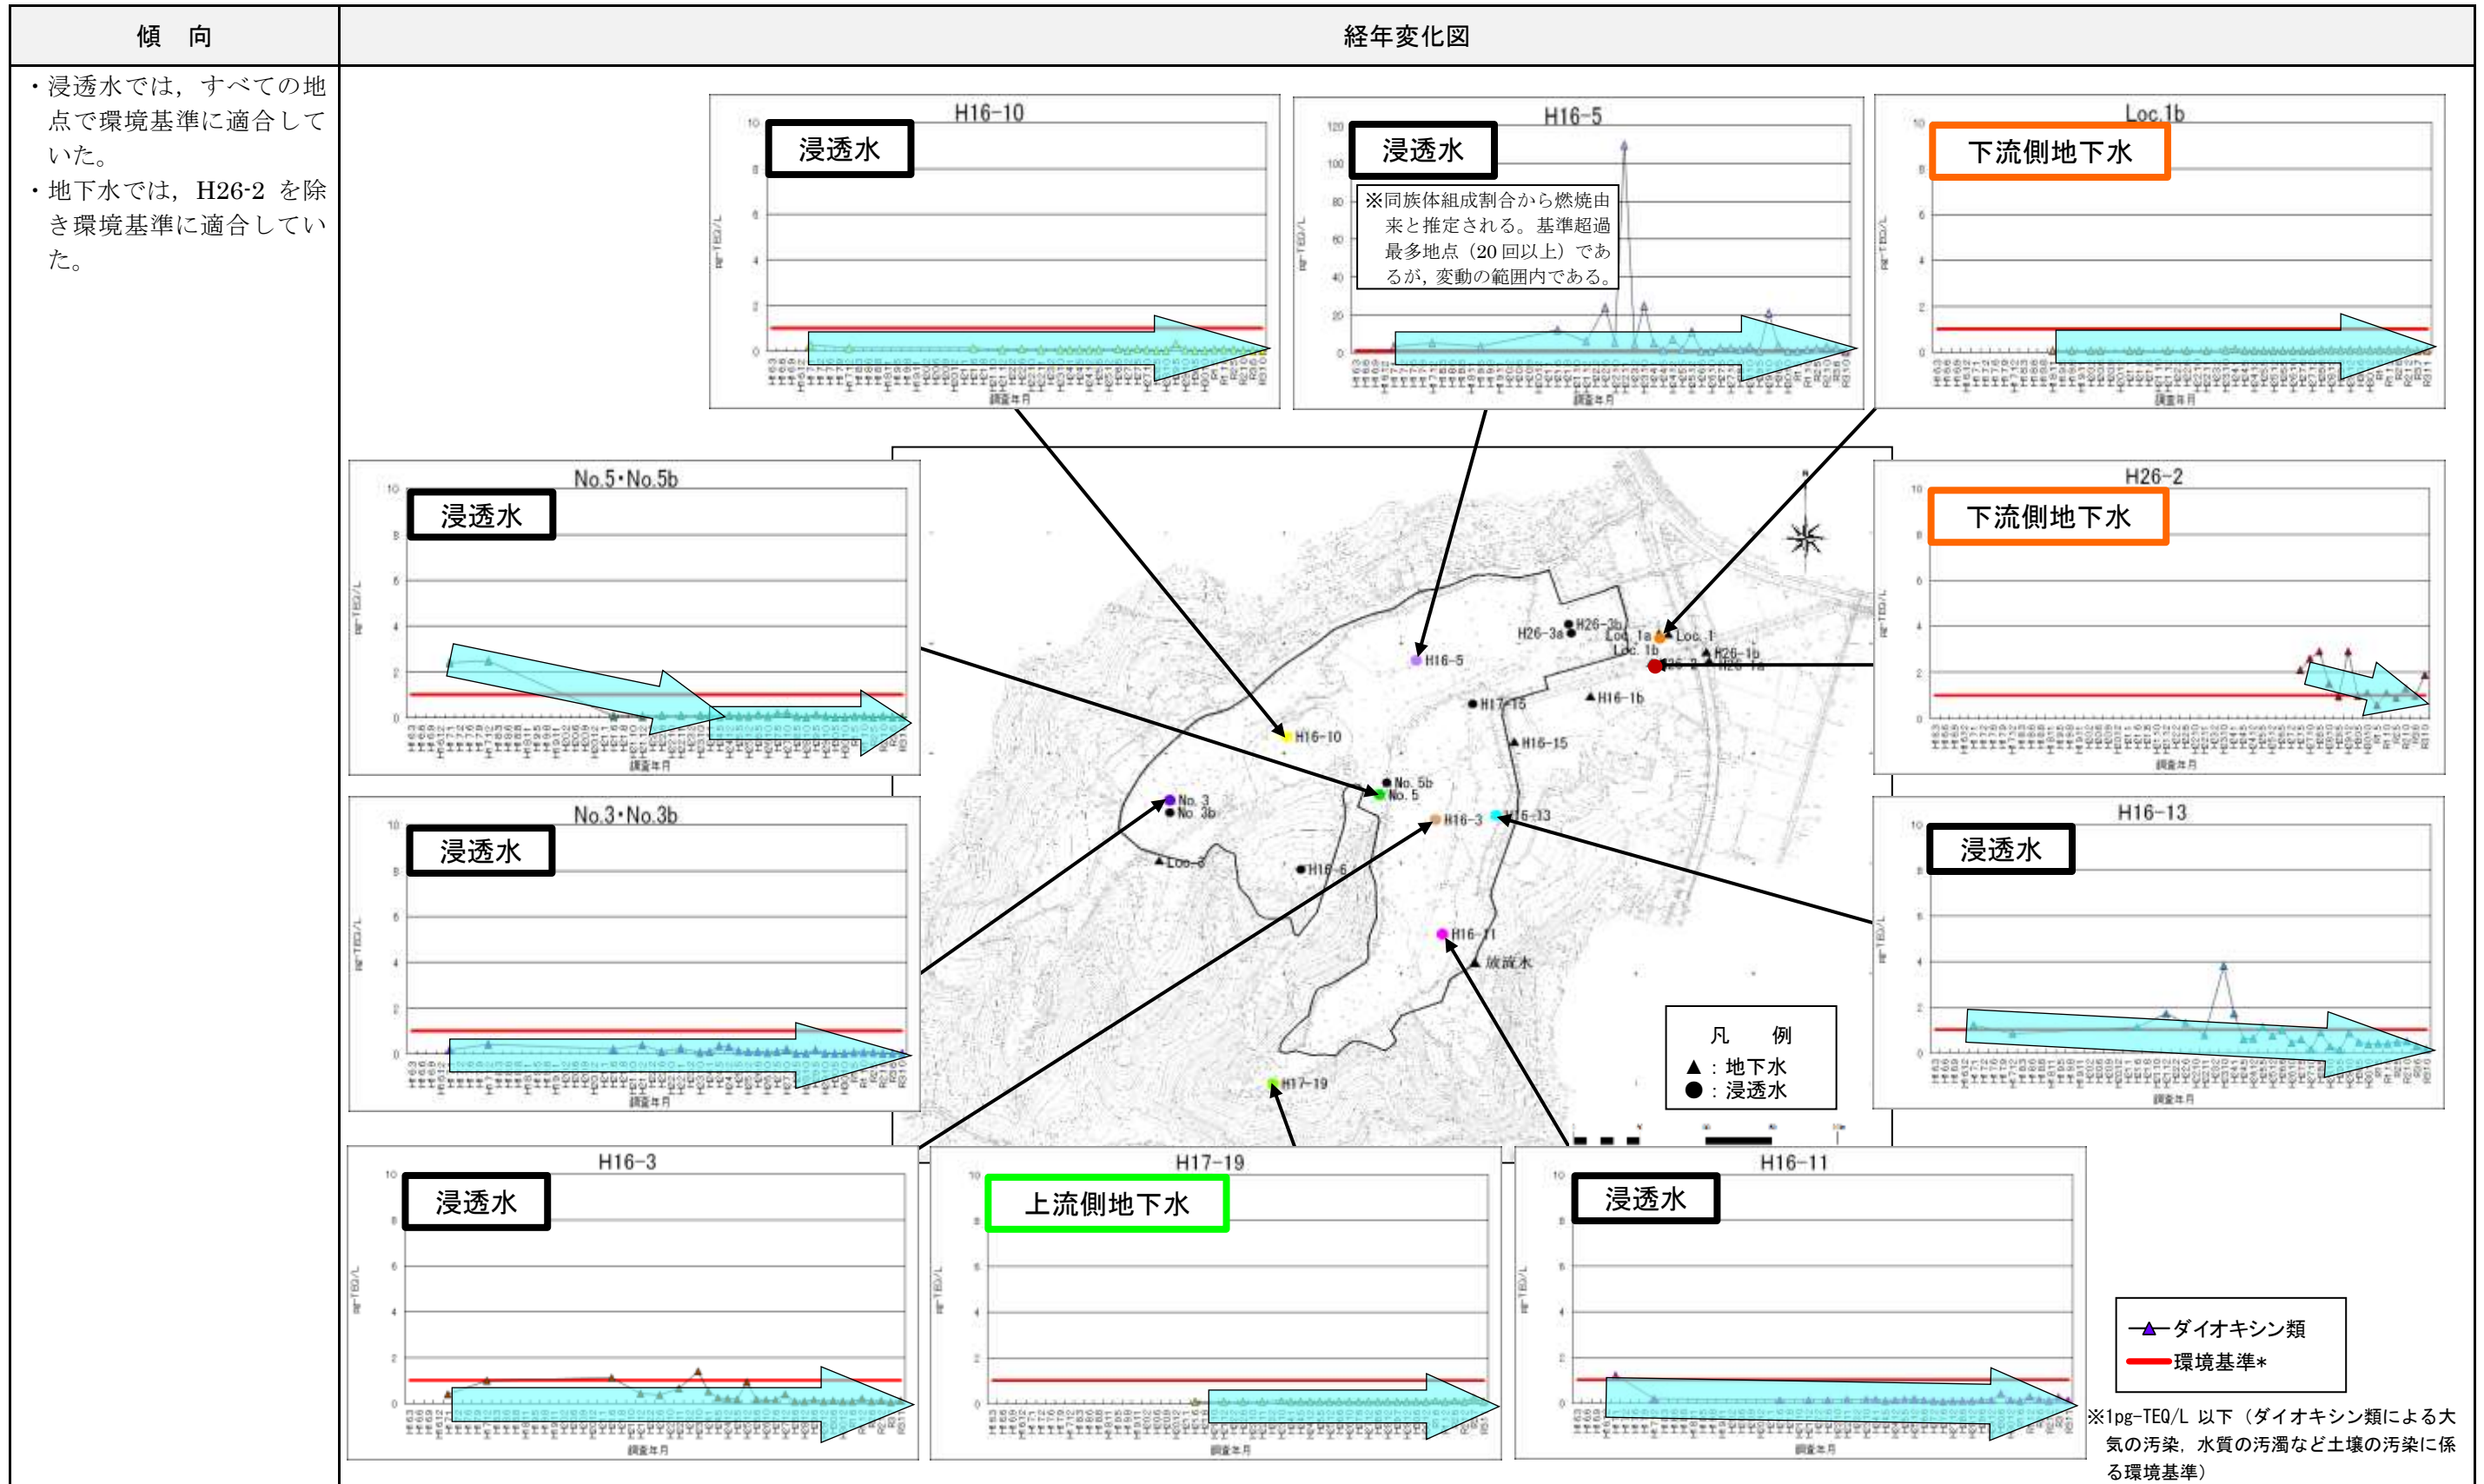


2.8 発生ガス量

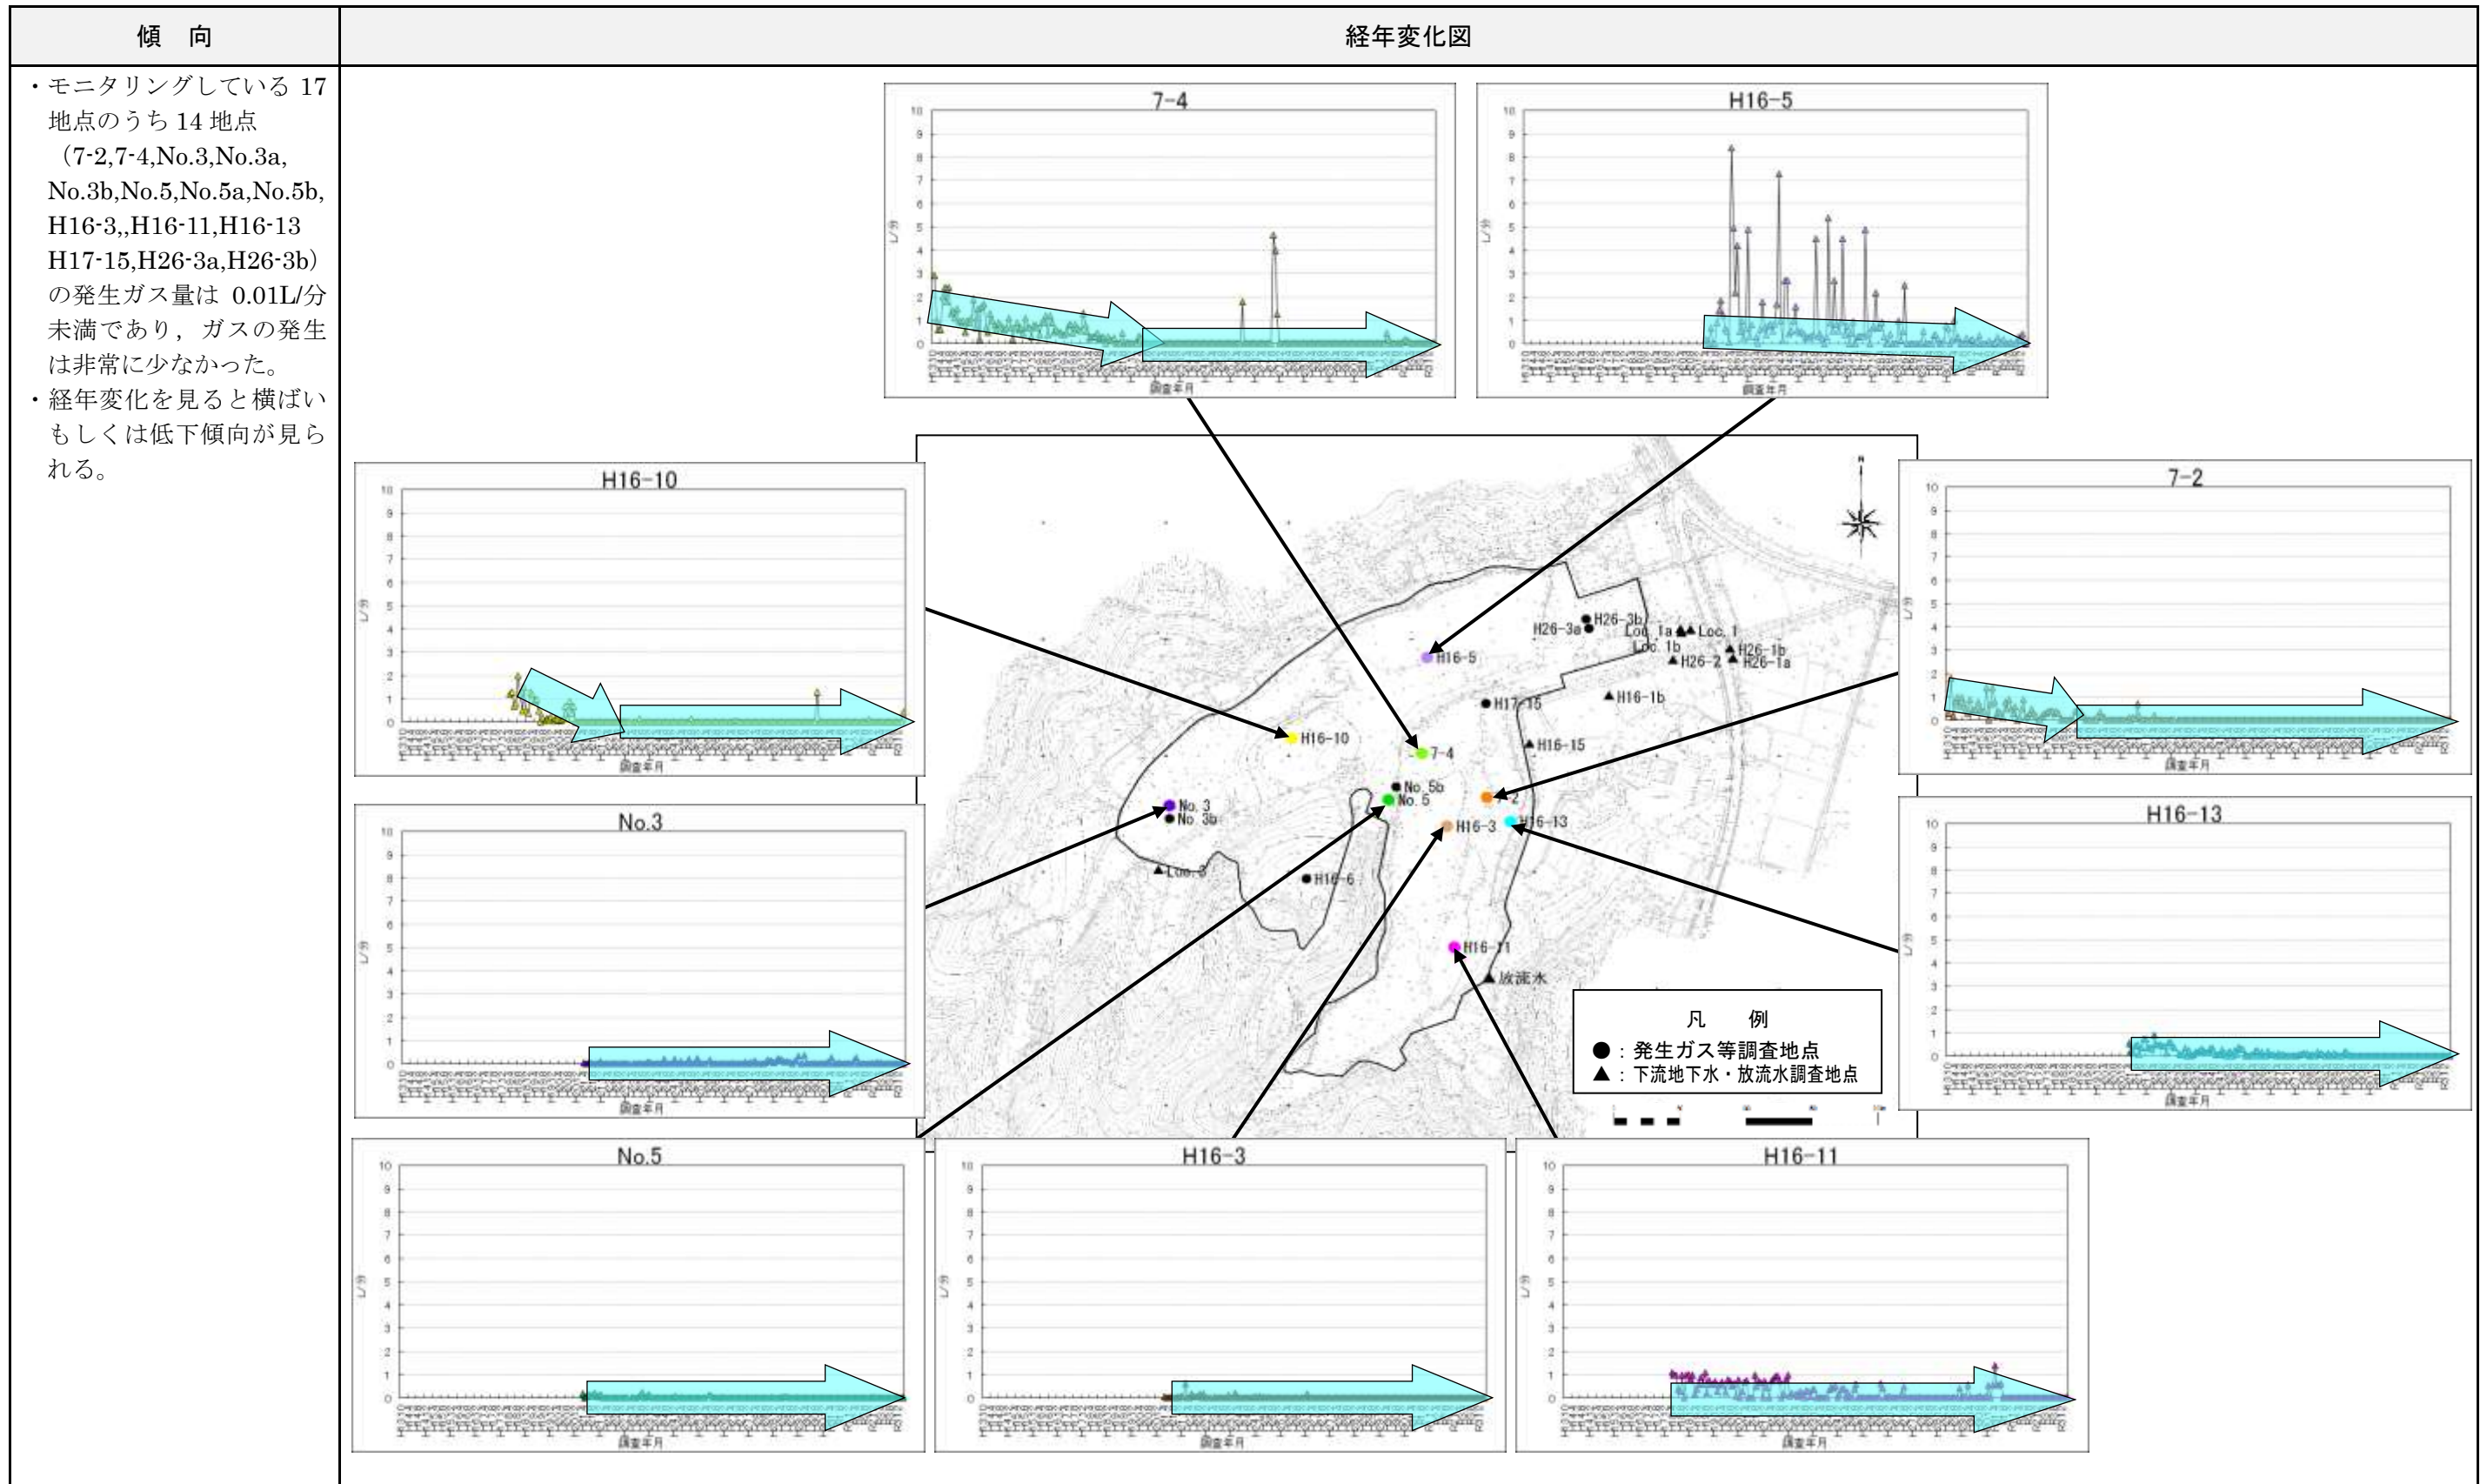


2.9 硫化水素濃度

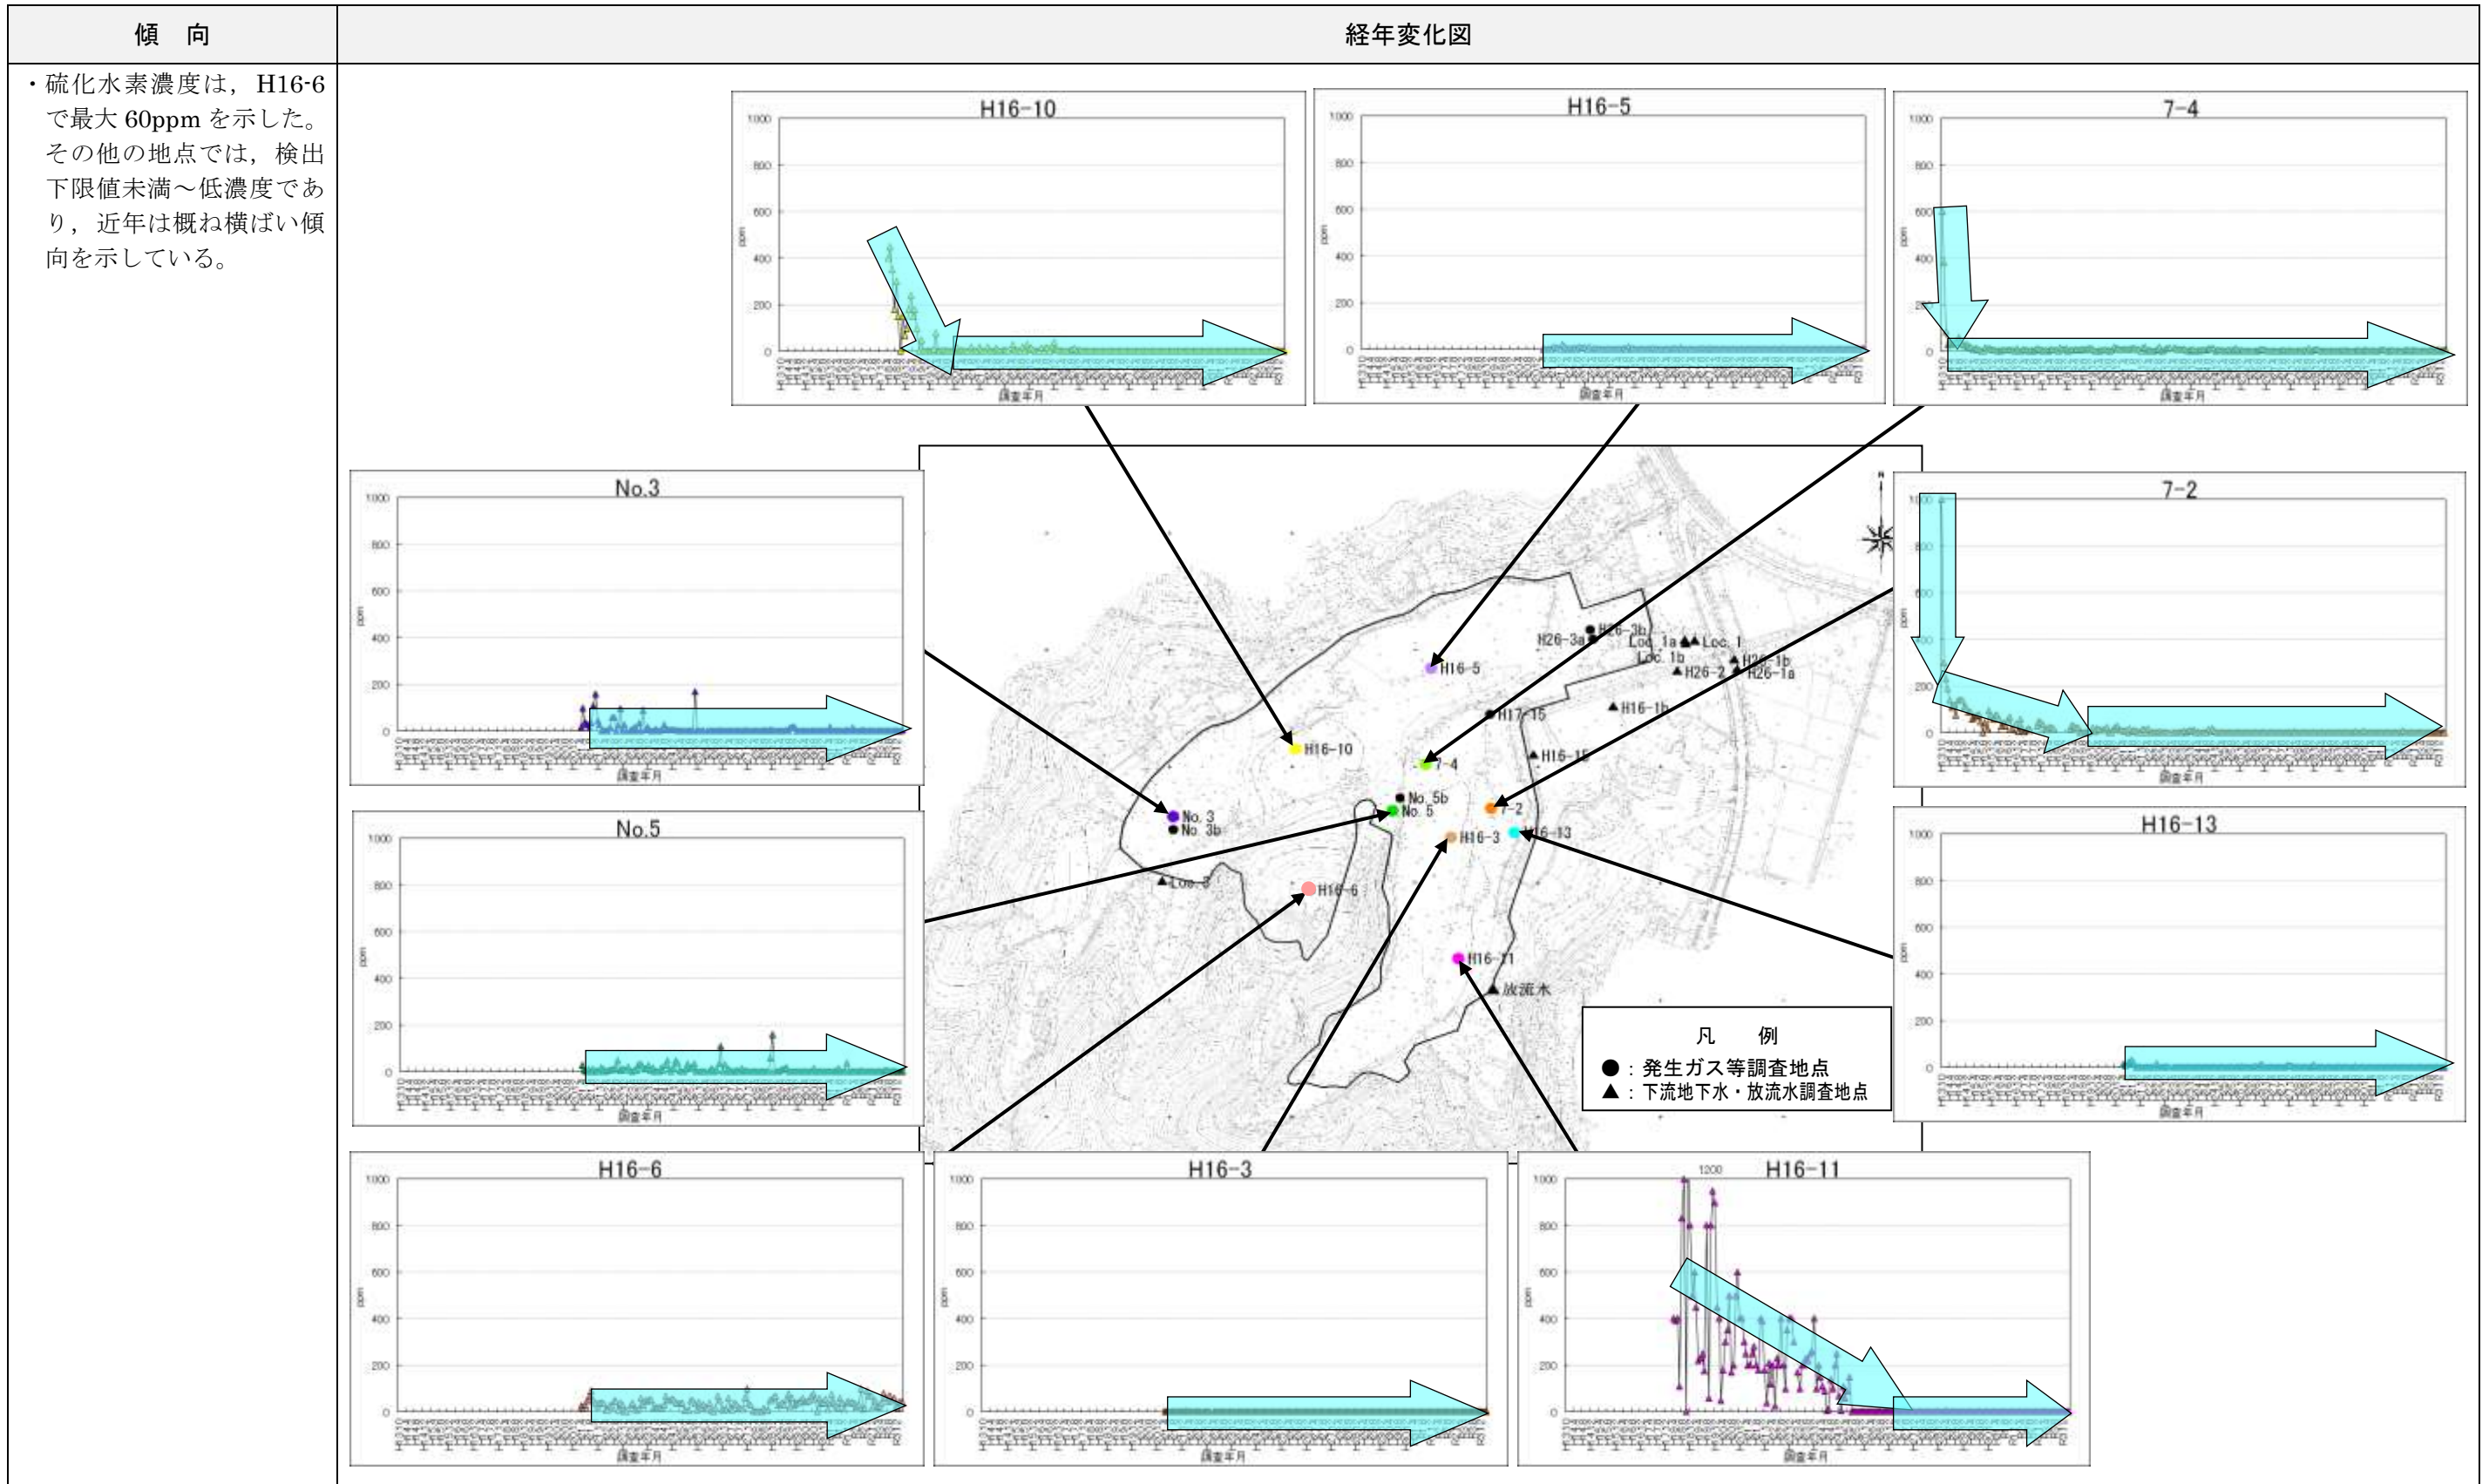

2.10 メタン濃度

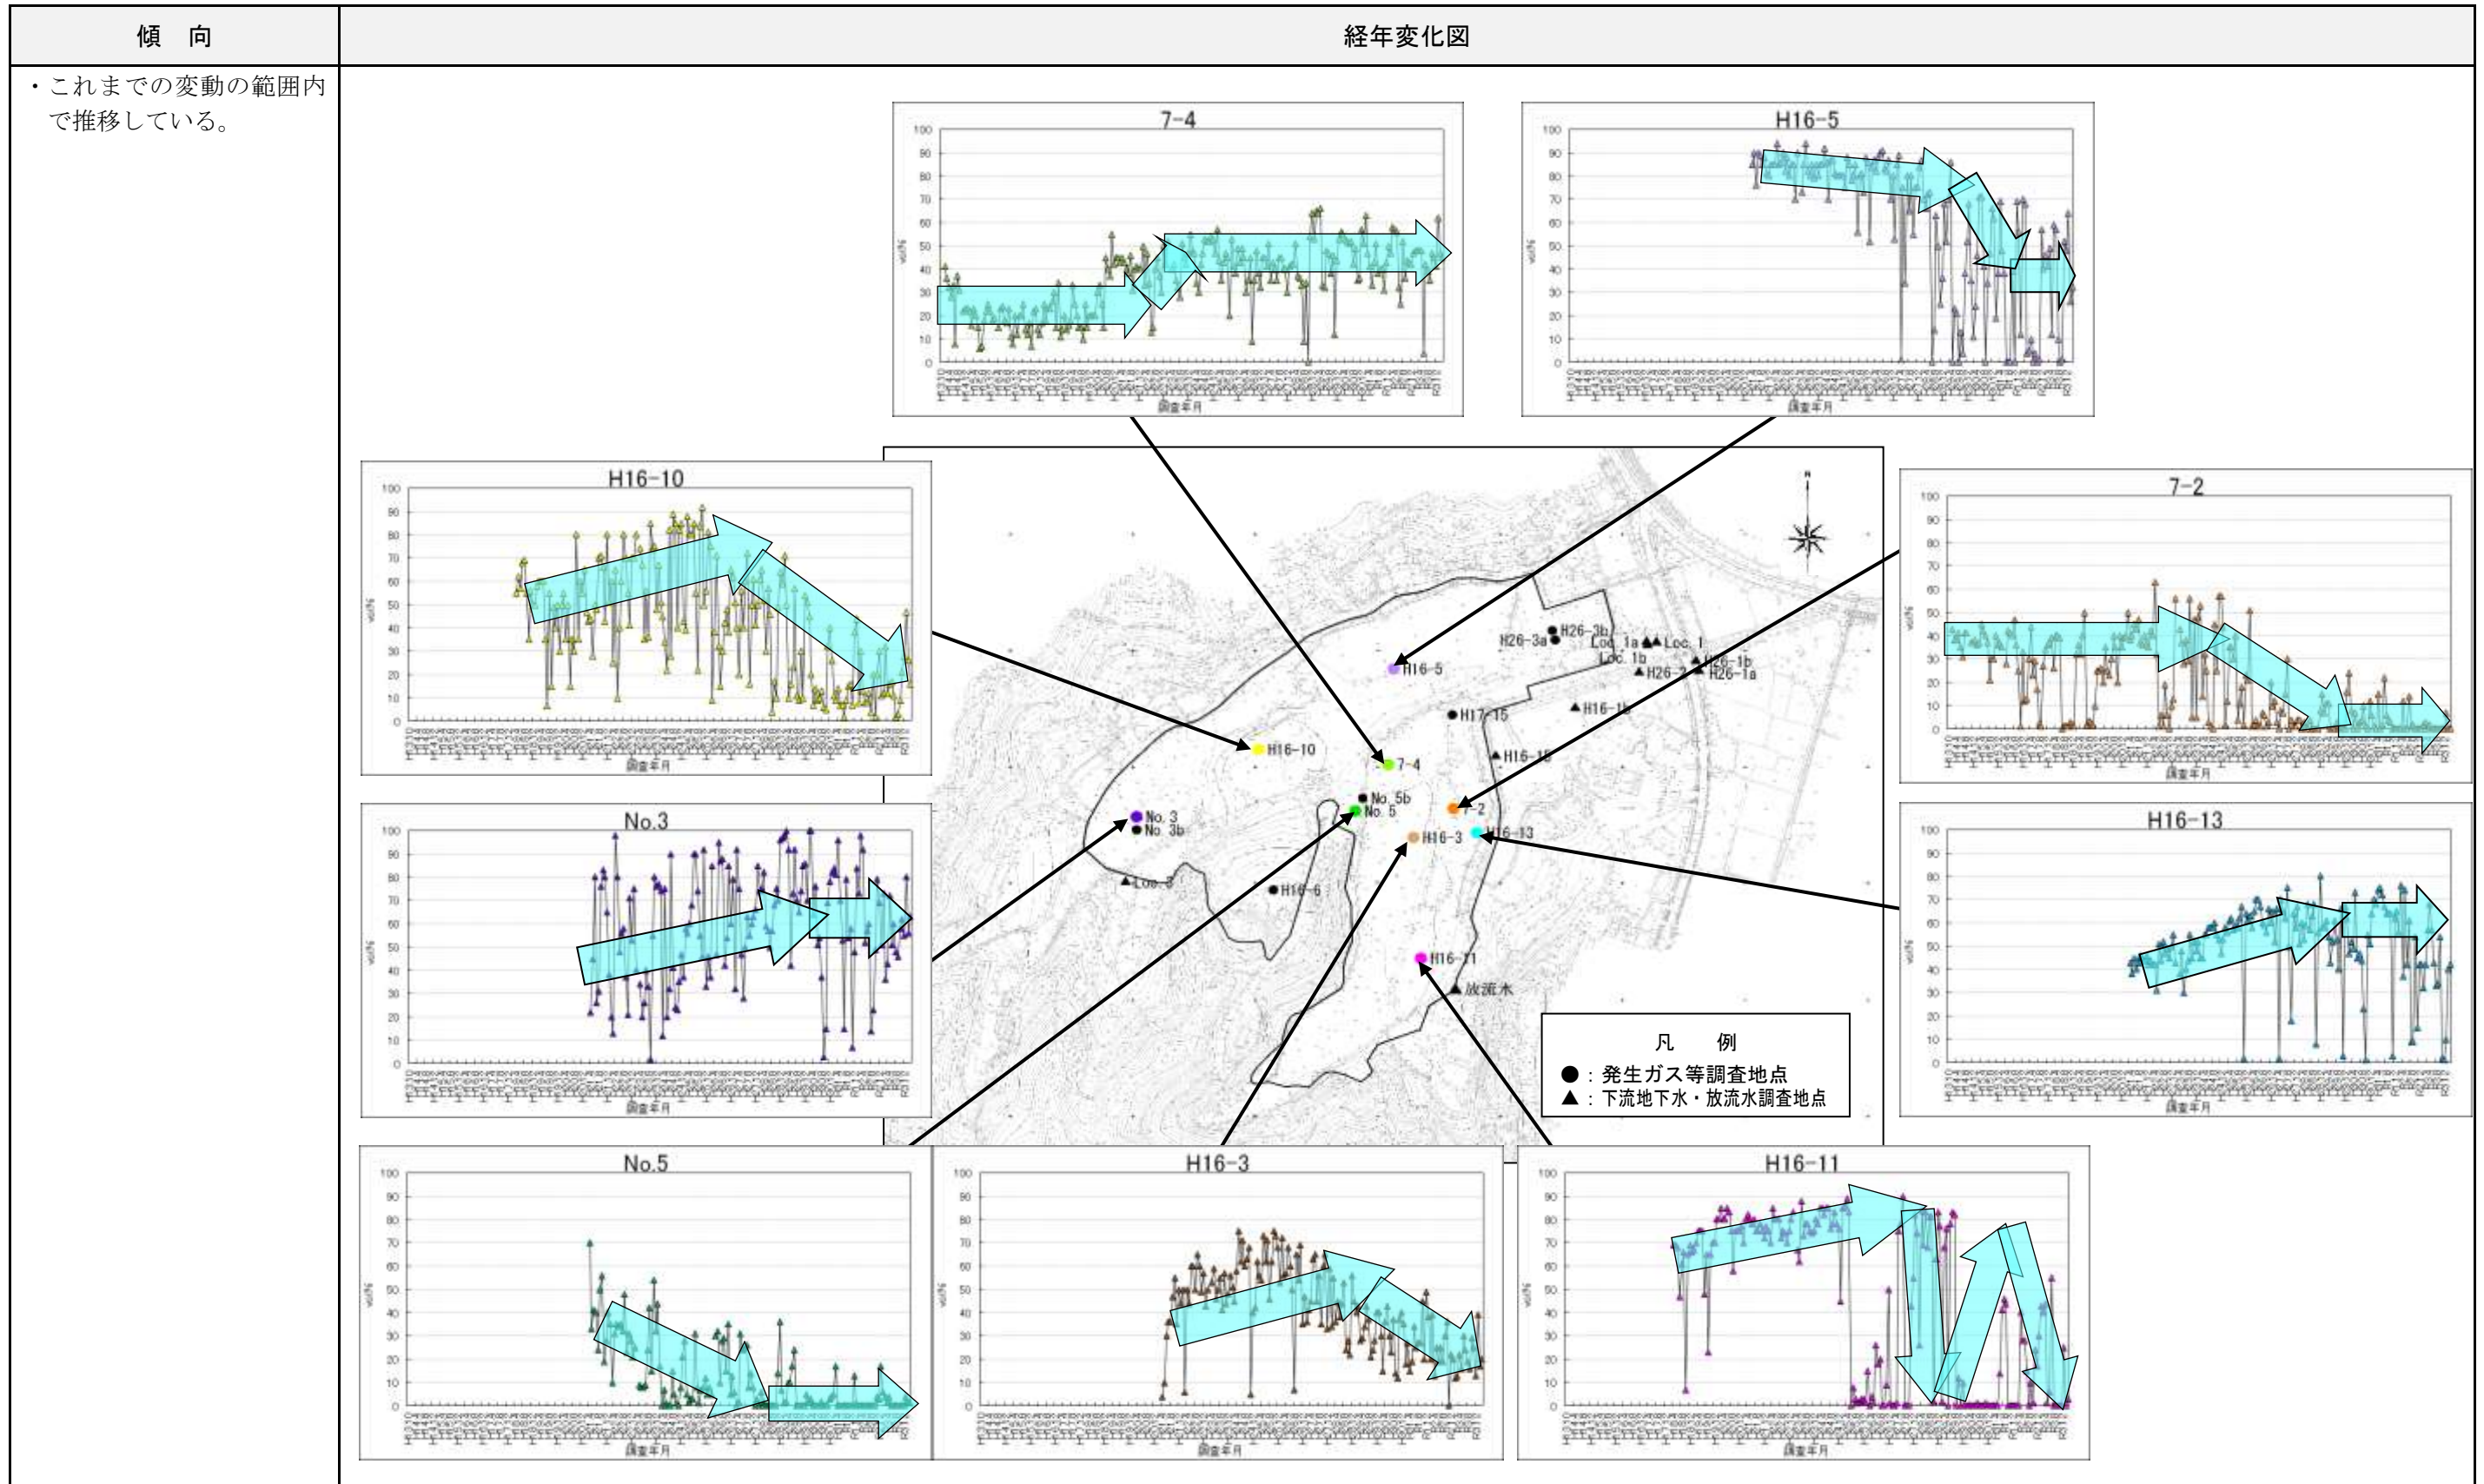

2.11 地中温度

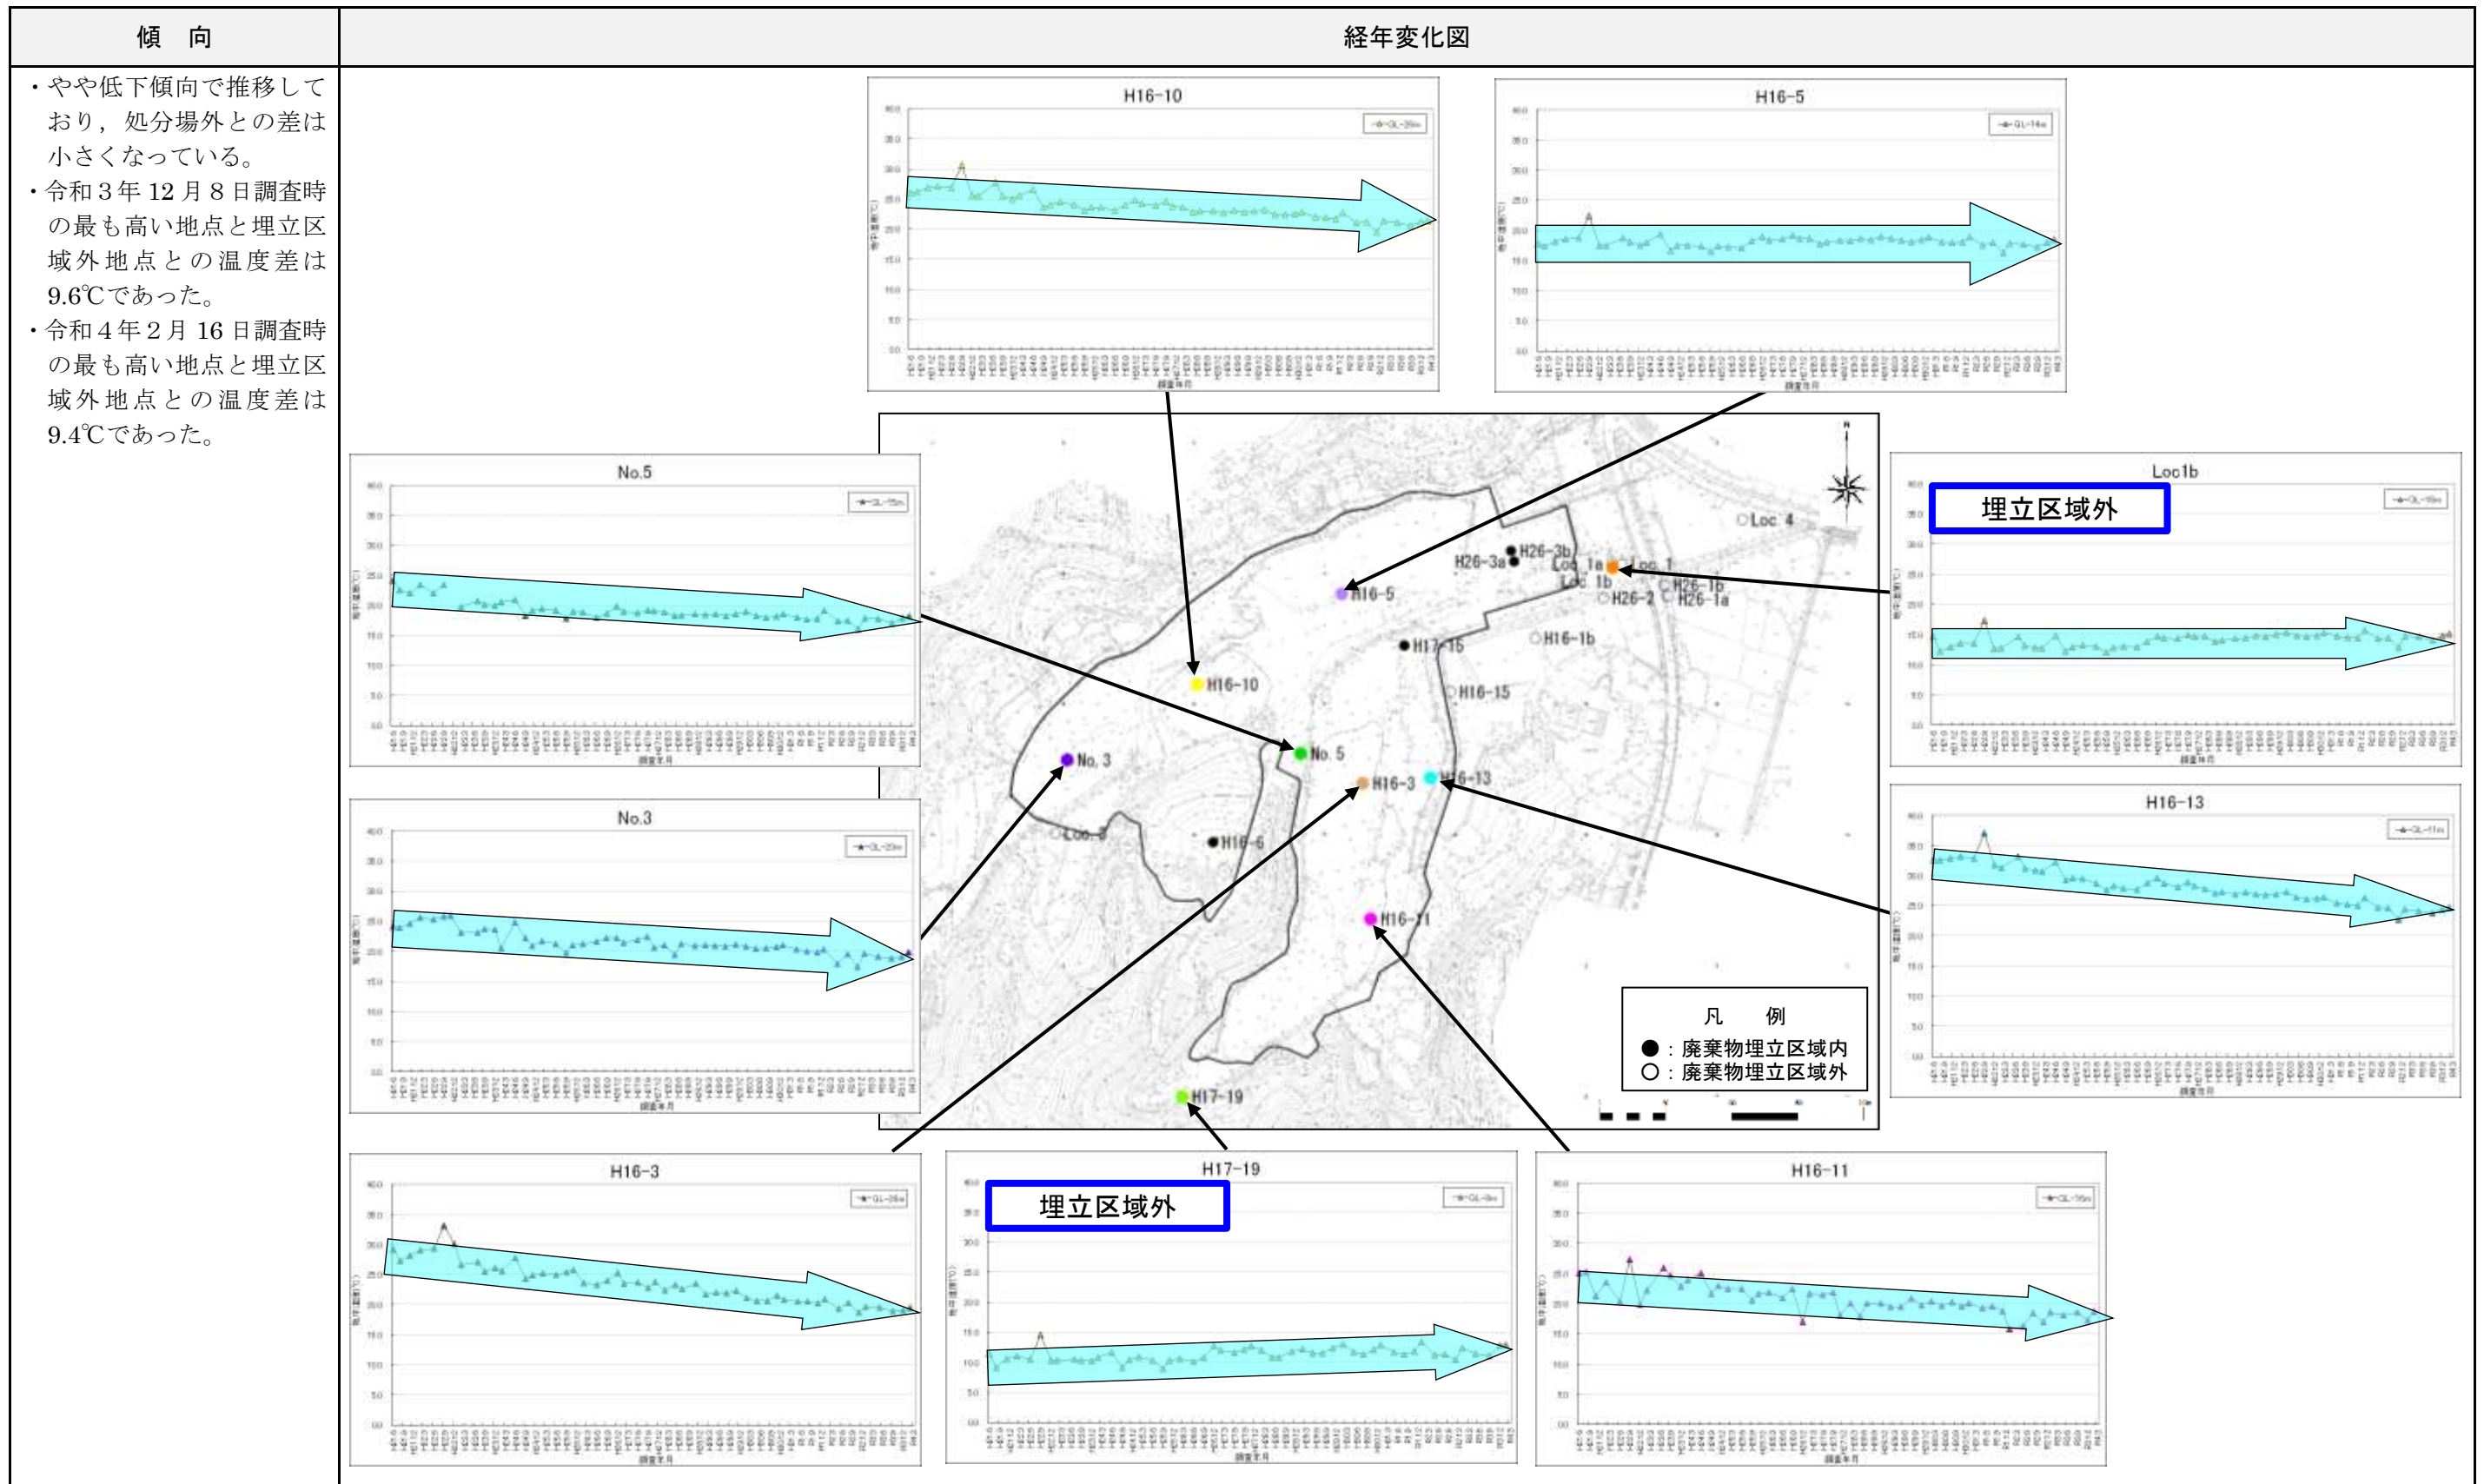

■ 水族環境診断法（AOD 試験）の概要

魚類を用いた水族環境診断法（AOD 試験）の試験方法の概要と、AOD 値の評価を以下のとおり示す。

1 調査対象及び供試魚

- (1) 荒川河川水（放流水合流地点よりも上流側及び下流側）
- (2) アカヒレ

2 試料の調整

放流水が荒川に合流する地点よりも上流側及び下流側の河川水を採取し、凍結濃縮によりそれぞれの濃縮倍率の試料を作成する。河川水の原水を 100%（1 倍）とし、表①のとおり 1,000%（10 倍）までの 5 段階を設定する。

表① 河川水試料の濃縮段階

濃縮倍率 (%)	100 (1 倍)	180 (1.8 倍)	320 (3.2 倍)	560 (5.6 倍)	1,000 (10 倍)
使用河川水量 (mL)	100	540	640	840	1,200
濃縮後試料量 (mL)	—	300	200	150	120

3 毒性試験

2 で作成したそれぞれの濃縮倍率の河川水 100mL とアカヒレ 7 尾をシャーレに投入し、48 時間後の死亡率から Doudroff の作図法により半数致死濃度*を求め、これを AOD 値とする。

- 試験動物群の 50%が死亡する濃度。一般的に急性毒性の試験に用いられる。

(参考) 供試魚の感受性により結果が影響されないよう、毎回標準液を作成し、半数致死濃度を確認している。

4 AOD 値の評価

本試験法の評価について、AOD 値が 400%以上であれば、通常の河川では魚類の生息に支障がないと考えられている。AOD 値による魚類の生息環境は表②のとおり。

表② AOD 値による魚類の生息環境

AOD 値 (%)	魚類の生息環境
1,000	ヤマメ・イワナに好適
700	アユに好適
400	コイ・フナに好適
200	生息限界

出典「静岡県環境衛生科学研究所報告 No.52 77—84 2009」